


INST. NO. C-KL4-01-8

**CHINO**

**KL4000 (打点式)**

**混合式记录仪**  
**[综合]**

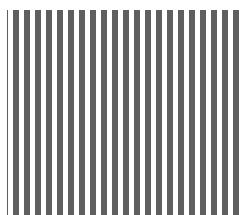

# **INSTRUCTIONS**

**CHINO**

# 目录

<b>1. 前言 .....</b>	<b>1</b>
<b>2. 安全使用注意事项 .....</b>	<b>4</b>
2－1. 使用前提条件 .....	4
2－2. 图形标记 .....	4
2－3. 标贴 .....	4
2－4. 重要说明 .....	5
<b>3. 型号代码一览 .....</b>	<b>6</b>
<b>4. 安装和接线 .....</b>	<b>7</b>
4－1. 外形尺寸 .....	7
4－2. 安装 .....	7
4－3. 接线 .....	9
<b>5. 各部分名称 .....</b>	<b>24</b>
5－1. 机芯正面部 .....	24
5－2. 显示部 / 操作・设定键部 .....	25
<b>6. 运行 .....</b>	<b>26</b>
6－1. 运行之前的准备 .....	26
6－2. 运行的基本 .....	29
6－3. 运行的应用 .....	30
<b>7. 指示和显示 .....</b>	<b>32</b>
7－1. 模拟指示 .....	32
7－2. 数字显示 .....	33
<b>8. 记录动作 .....</b>	<b>34</b>
8－1. 记录的动作 .....	34
8－2. 记录纸快速走纸 / 时刻线的对准方法 .....	35
8－3. 记录内容和记录色 .....	37
8－4. 数字记录・打印的内容 .....	38
<b>9. 连续指示模式 .....</b>	<b>39</b>
9－1. 操作的顺序 .....	39
9－2. 操作的框图 .....	40
<b>10. 设定的基本 .....</b>	<b>41</b>
10－1. 操作・设定键部和设定项目 .....	41
10－2. 设定范围 .....	42
10－3. 显示部的文字显示 .....	43
10－4. 设定出错和对应 .....	44
<b>11. 设定方法 .....</b>	<b>45</b>
11－1. 走纸速度 .....	45
11－2. 时刻(年 / 月 · 日 / 时 : 分) .....	48
11－3. 数据打印 .....	51
11－4. 定时刻记录 .....	53
11－5. 跳跃功能 / [设定的记录] .....	56

<b>1 2. 功能切换.....</b>	<b>59</b>
1 2－1. 设置 DIP. SW1 .....	59
<b>1 3. 报警（选件） .....</b>	<b>62</b>
1 3－1. 报警设定前 .....	62
1 3－2. 报警值的设定.....	63
1 3－3. 报警值的复制.....	66
<b>1 4. 外部驱动（选件） .....</b>	<b>68</b>
1 4－1. 外部驱动的功能 .....	68
<b>1 5. 工程接口（mini-USB 端子） .....</b>	<b>69</b>
<b>1 6. 故障排除.....</b>	<b>70</b>
1 6－1. 异常时的对应.....	70
<b>1 7. 检查和保养.....</b>	<b>74</b>
1 7－1. 日常检查 .....	74
1 7－2. 清洁 / 保管方法 .....	74
1 7－3. 输入确认时的接线・环境.....	75
1 7－4. 损耗零件和更换的大致标准.....	76
1 7－5. 仪表废弃时锂电池的拆卸方法 .....	77
<b>1 8. 输入种类和单位的编码.....</b>	<b>79</b>
<b>1 9. 规格.....</b>	<b>80</b>

# 1. 前言

非常感谢您购买100mm记录宽度的KL4000系列(打点式)产品。

本仪表是将输入信号记录在记录纸上的工业用记录仪，为安装在室内的仪表屏上使用，其输入信号可以是温度传感器、压力计、温度计、流量计提供的热电偶、热电阻信号以及DCmV、DCV信号。

为了使您充分了解本仪表，防患于未然，请务必事先仔细阅读本使用说明书。本说明书为“综合”篇，对于带有通信的规格，请同时阅读“通信”篇使用说明书。

## 希望

### — 致设计、安装、代理商人员 —

请务必将本使用说明书交于使用本仪表的人员。

### — 致使用本仪表的人员 —

请妥善保管本使用说明书直至本仪表报废。

另外，请务必记录、保存好设定内容。

## 产品的保修期间

本仪表的保修期间为自购买日起的1年以内。在保修期内，如果用户遵照使用说明书、产品粘贴标识、标记等的注意事项正常使用，则在产品出现故障时，本公司将负责免费维修(仅限国内)。届时，请与就近销售商或本公司营业所联系。

但是，如果属于以下情形，则即使在保修期内，也将对维修进行收费。

1. 因误使用、误接线、自行修理、改造造成的故障和损坏。
2. 因火灾、地震、风水灾害、雷击及其他自然灾害、公害、盐害、有害性气体危害、使用异常电压及非指定电源导致的故障及损坏。
3. 寿命到期零件及附件的更换。
4. 本公司只对产品单品进行保修，对于使用本公司产品而导致的装置故障以及由此产生的损失，本公司将不承担责任。

## 声明

1. 禁止擅自复制或转载本说明书的全部及部分内容。
2. 本说明书记载的内容，有可能不经声明而进行变更。
3. 弊公司力求本说明书正确、全面。但万一存在疑点、错误、遗漏，请与本公司联系。
4. 对于使用本仪表而获得的结果，本公司概不负责，请予以谅解。

## 商标

1. Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、.NET Framework是美国Microsoft Corporation及其相关公司的商标。
2. SD存储卡是松下株式会社、美国SanDisk Corporation、株式会社东芝的注册商标。
3. 其它记载的公司名称、产品名称为各公司的商标及注册产品。
4. 另外，在正文描述时省略了TM及R标记，敬请谅解。

## ■使用前的确认

本产品开封后,请务必在使用前确认下述事项。万一存在疑点,请与销售方或本公司联系。

### 1. 外观的确认


请确认产品外观上无损坏等。

### 2. 型号代码的确认

请确认所购买产品的型号代码无误。

#### ◆型号代码铭牌及粘贴位置

如下所示的铭牌粘贴在产品外壳上面的机壳上。

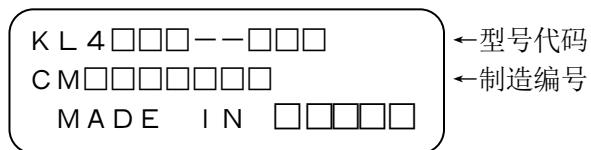

### 3. 附件的确认

产品包装中包含以下附件,请确认。

品名	数量	注
使用说明书	1份	网站下载PDF版或联系我司
使用说明书〔安装、接线〕	1册	册子
安装件	2个(一套)	用于面板安装 22025-029001
端子螺钉	5根	M3.5 用于输入端子(遗失时的备件)
记录纸	1册	规格不同,型号可以不同。
色带盒	1个	84-0044

若需要购买另外的附件时,再包括另外的附件。

### 希望

- 从包装箱内取出本仪表时,请注意避免本产品掉落。
- 运送本产品时,请将其放入专用包装箱,并在外箱中垫满缓冲材料,然后进行运送。  
基于以上考虑,建议留存本仪表专用包装箱。
- 从最终产品(仪表屏)上取下本产品、长时间不使用时,请将其放入专用包装箱,在常温环境温度下灰尘较少的场所予以保管。

#### 4. 关于附带的记录纸

本仪表在交货时备有记录纸No. EM001(50等分)。如果客户指定，本公司可以配备下表所示各种刻度的记录纸。

标准刻度记录纸

标准刻度(线性)	记录纸 No.	标准刻度(线性)	记录纸 No.
0 - 50°C	EL05014	-20 - 80°C	EL05035
0 - 100°C	EL05052	-50 - 50°C	EL05006
0 - 150°C	EL05034	-50 - 150°C	EL05019
0 - 200°C	EL05047		
0 - 250°C	EL05096	0 - 10mV	
0 - 300°C	EL05124	0 - 20mV	
0 - 400°C	EL05009	0 - 50mV	
0 - 500°C	EL05048	-5 - 5mV	
0 - 600°C	EL05168	-10 - 10mV	
0 - 800°C	EL05121	1 - 5V	
0 - 1000°C	EL05157	2重 - 3重刻度	EM001 *
0 - 1200°C	EL05116	非标准刻度	(50等分刻度)
0 - 1400°C	EL05137		*无数值、单位等 只有分割线
0 - 1600°C	EL05147		

※记录纸上印刷有与标准刻度相同的线性刻度线。

因此，输入无论是热电偶、热电阻等都可以使用。

※使用正牌记录纸以外的情形下，将不作动作保证，请知悉。

#### 5. 数字记录、打印功能的限制

①打印数据所需时间约2分钟。如果执行数据打印，则在打印结束之前将会中断模拟记录，请多加注意。

②如果将走纸速度设为251mm/H以上，则无法启动开机打印、数据打印、列表打印、时刻线之外的打印功能。

③模拟记录是按5秒间隔(标准)进行打点记录的，在此间隔如果进行时刻等打印，则打点间隔可能变长。这是因为加入了打印任务而推迟了打点间隔，并非异常。

④打印是通过1针的点阵进行打印。因此，在打印过程中切断电源的话，就不能正确打印字符，并非异常。

## 2. 安全使用注意事项

如果不依照下述方法使用，则可能影响到对本仪表的保护。为安全使用本仪表，请事先阅读并理解下述注意事项。

### 2-1. 使用前提条件

本仪表是安装在室内仪表屏上使用的一般组件型产品。请勿在其他条件下使用。

使用时，请在最终产品方进行故障安全设计和定期检查等，确保系统的安全性之后再使用。另外，关于本产品的接线、调整、运行，请委托具备计测仪表操作技术的专业人员进行。

另外，实际使用本仪表的人员也需要阅读本说明书，并充分理解本仪表的各注意事项、基本操作等。

### 2-2. 图形标记

本使用说明书中使用了下列图形标记，请充分理解其含义。

图形标记	含义
 <b>警告</b>	对预防发生人身伤亡的注意事项进行说明。
 <b>注意</b>	对预防发生轻伤、损坏本仪表及外围设备的注意事项进行说明。

### 2-3. 标贴

为确保安全使用本仪表，使用了如下贴标。

标贴	“名称”和位置	含义
	“警告图形标记” 各端子部(背面)	该处有触电或受伤等危险，使用时务必参照使用说明书。
	“接地端子” 电源端子右侧(背面)	为防止触电而接地的端子。
100—240V AC 50/60Hz、38VA	“供电电源规格” 电源端子部	本仪表的使用电源(电压范围、频率、功耗)规格。

## 2-4. 重要说明



### 警告

为了防止重大事故, 请务必阅读并理解本节内容。

#### 1. 开关和过电流保护装置

本仪表中未备有可更换的过电流保护装置。

请在距离本仪表供应电源3m以内、手容易够到的位置设置开关和过电流保护装置(断路器、电路保护器等)。

保护装置请使用符合IEC60947-1、IEC60947-3标准的产品。

#### 2. 必须接地

为了防止触电, 接通电源之前请将本仪表的接地端子连接至电源设备的接地线上, 使用过程中也不能拆下。

#### 3. 初次接通电源前

为安全起见, 请在确认供电电源规格在电源标签所示范围内之后, 开启电源开关。

#### 4. 请勿自行修理和改造

除本公司认可的维修人员之外, 请勿擅自进行零件更换等的维修和改造。否则不仅会对仪表造成损伤, 导致正常功能不能发挥, 而且还可能发生触电等事故。另外, 在通常使用条件下不必拉出内部器件。

#### 5. 按说明书使用

为能正确、安全地使用本仪表, 请按本使用说明书进行操作。因误操作造成的故障、损害等, 本公司概不负责, 敬请谅解。

#### 6. 安全装置的设置

若事先能预测到由于本产品或相关装置的故障会造成重大损失时, 请务必设置防止该损失发生的安全保障设施。


请不要直接用于有关人命、原子能、航空、宇航等重要的设备上。

#### 7. 万一存在疑点, 请切断供电电源

运行中出现异味、异常声响、冒烟或手触及有高温时, 相当危险, 请立即将供电电源切断, 与销售方或本公司联系。

#### 8. 请不要将手伸入仪表内部


请不要将手或工具等伸入仪表内部, 因为有可能造成触电或受伤。 本产品的操作・使用是不需要将机芯抽出、及使用工具的。

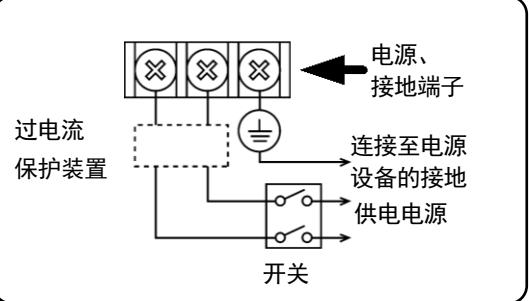

#### 参考 电源单元内的保险丝


出于安全考虑, 本仪表的电源单元内装有保险丝, 但不能更换。

制造商: DAITO COMMUNICATIONS APPARATUS CO LTD  
型 号: SBL32

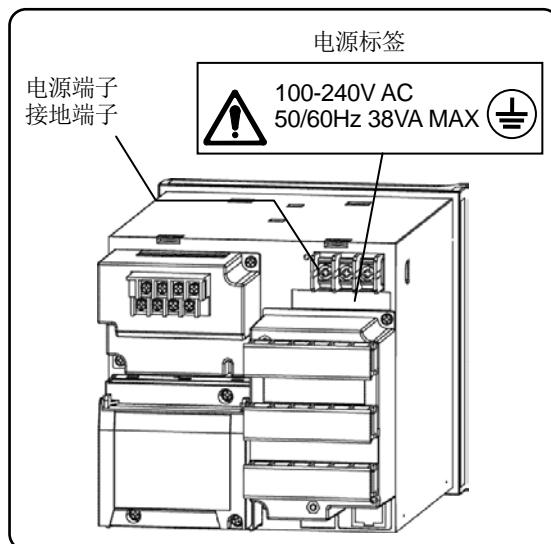

### 3. 型号代码一览

K L 4 □□□ - □□□

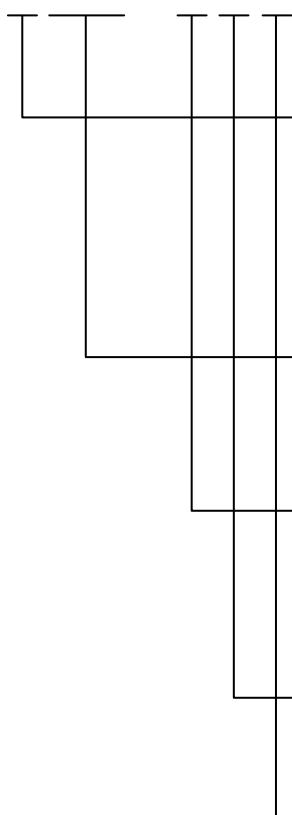

#### 输入信号

- 1 : 热电偶・直流电压 单量程
- 2 : 热电阻 单量程
- 5 : 热电偶・直流电压 分别量程
- 6 : 热电阻・热电偶・直流电压 分别量程

#### 输入点数

- 0 6 : 6 打点

#### 通信

- N: 无
- R: RS-232C
- A: RS-422A / RS-485

#### 报警输出+外部驱动

- 0 : 无
- 2 : 机械式继电器 a 接点报警输出 2 点
- 4 : 机械式继电器 c 接点报警输出 4 点+外部驱动 5 点
- A : 机械式继电器 a 接点报警输出 6 点+外部驱动 5 点


#### 电源

- A: 100-240V AC

## 4. 安装和接线

### 4-1. 外形尺寸

下图为装好安装件的尺寸。

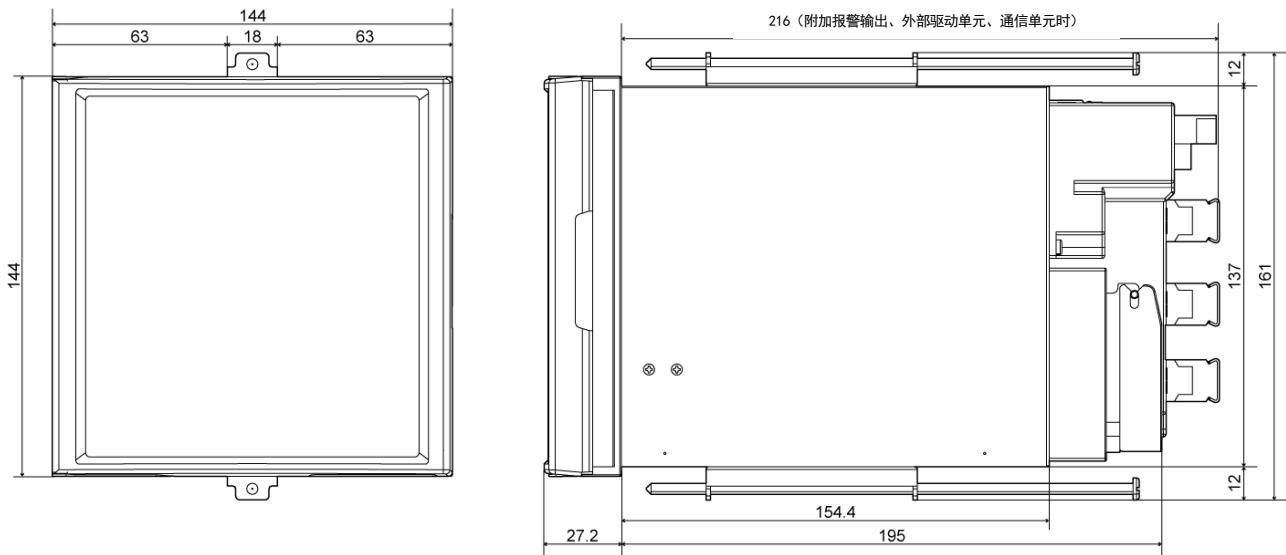



单位: mm

### 4-2. 安装




- ①将本产品安装至设置在室内的仪表屏上使用。  
②使用本产品附带的安装件时，仪表屏面板请使用厚度为2—6mm的钢板或具有同等强度的材质。若使用其他面板时，请考虑其他牢固的安装方法。  
③为安全起见，在装上仪表屏时，请安排2个人进行作业。

#### 1. 面板开孔尺寸和安装方法

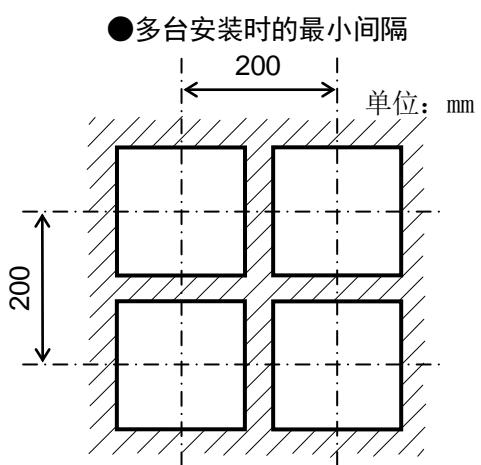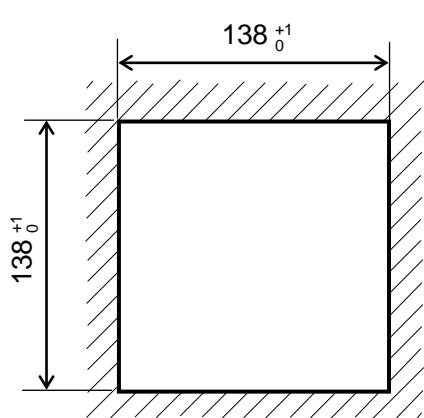

- ①将仪表从仪表屏的正面放入开孔内。
- ②用安装件固定在仪表屏上（螺钉的紧固扭矩为1.0N·m）。安装件为上下2个。

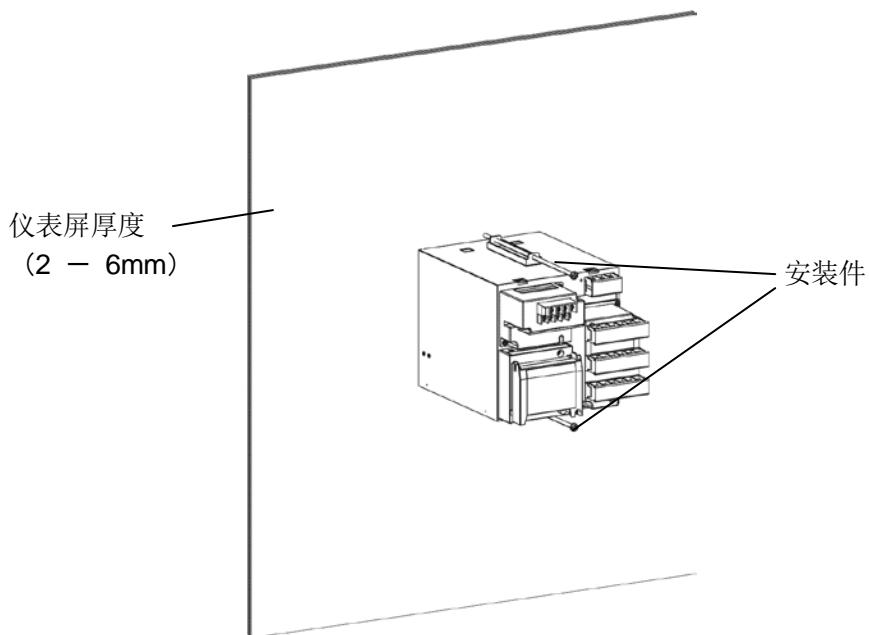

## 2. 设置条件

	<b>注意</b>	为了防止事故，请务必阅读并理解本节内容。
--	-----------	----------------------

### 工业环境

请远离电场和磁场发生源，选择无机械振动、冲击的场所。

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ●过电压类别 ····· II (EN标准) | ●高度 ··········· 2000m以下 |
| ●污染度 ······· 2 (EN标准)  | ●使用场所 ······· 室内        |
| ●短时间一时过电压 ··· 1440V    | ●长时间一时过电压 ····· 490V    |

### 正常工作条件

- 环境温度 ····· 0—50°C (20—65%RH 但不结露)
- 环境湿度 ····· 20—80%RH 但不结露 (5—45°C)
- 电源电压 ····· 100—240V AC ±10%
- 电源频率 ····· 50/60Hz ±2%


### 环境

- 为安全起见，请避开有腐蚀性、爆炸性、易燃性及可燃性气体的场所。
- 请避开灰尘、烟雾、蒸汽等场所。

### 安装角度

- 左右倾斜 ····· 0—10°
- 前后倾斜 ····· 前倾: 0° 后倾: 0—30°
- 视野角度 ····· 以水平为基准—10—+30°


若非上述角度会对记录动作产生影响。

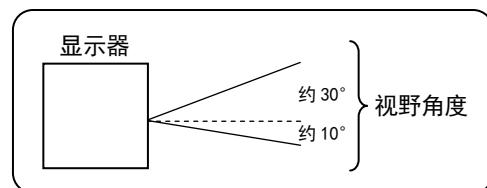


## 4 – 3. 接线

### 1. 端子板图


下图是装配选件 [报警继电器输出(6点a接点) + 外部驱动、通信接口] 的端子板图。

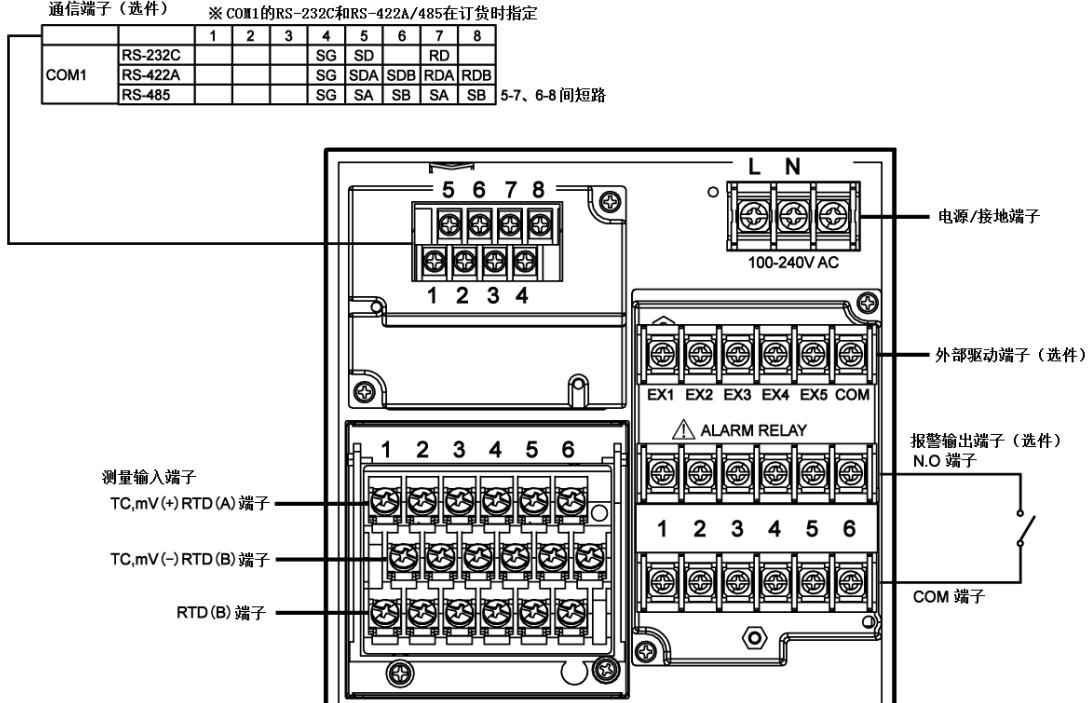

下图是带选件 [报警继电器输出(4点c接点) + 外部驱动、通信接口] 的端子板图。

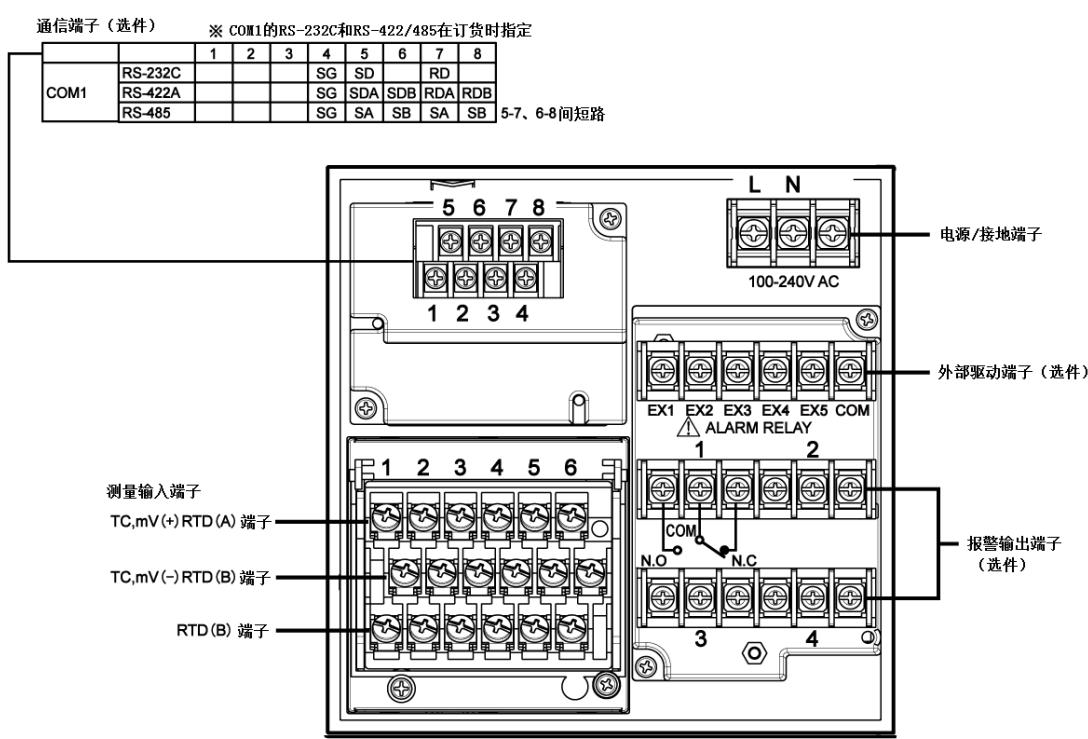

下图是带选件〔报警继电器输出(2点a接点)、通信接口〕的端子板图。

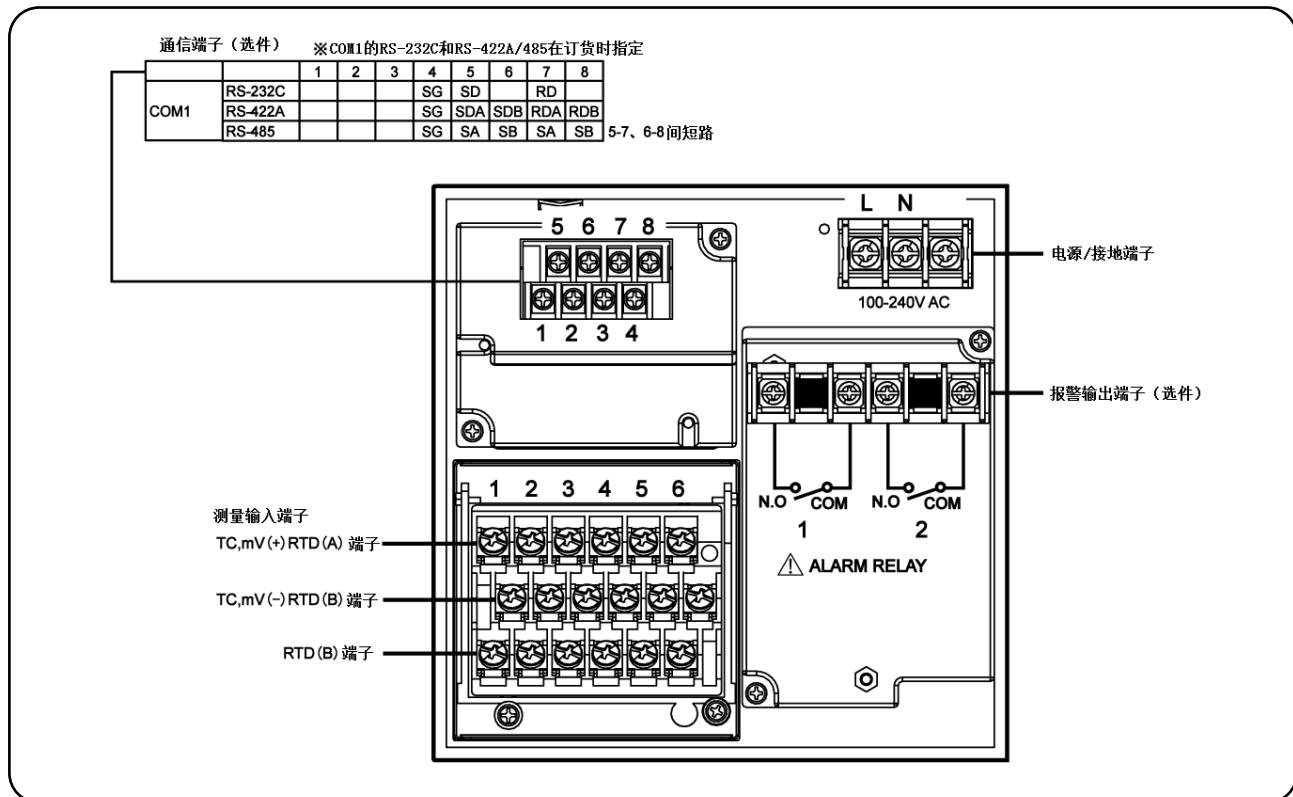






■警告图形标记( )和场所  
在人体接触有触电危险的地方，贴有 标记。

端子名称	贴有标记的场所
电源端子	电源端子的左下
测量输入端子	端子外罩的左上
机械式继电器c接点报警端子	端子外罩的左上
机械式继电器a接点报警端子	N.O端子的左下

### 参考 > 可拆卸输入端子板和报警端子板

为了便于接线，输入单元、报警输出/外部驱动单元、通信单元可以拆卸。

- ①只需拧掉2根固定螺钉即可拆下各单元。
- ②主体与各单元由接插件连接。

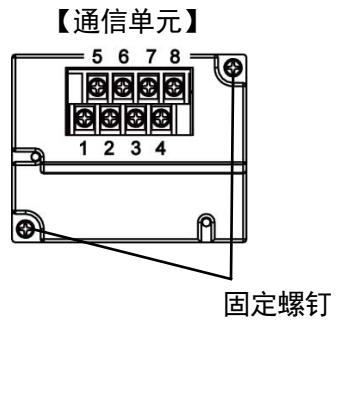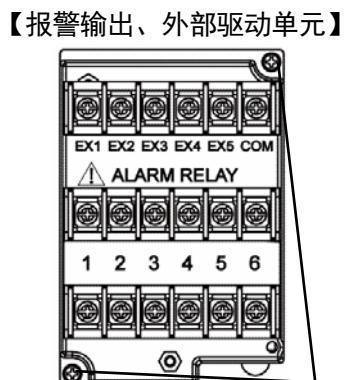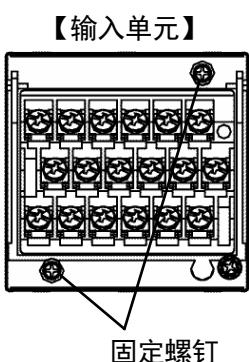

### 警告

#### ■关闭电源后装拆

为了防止安装、拆卸各单元时对电路造成损伤，请关闭外置电源开关后再进行作业。

### 注 > 热电偶输入单元的更换

热电偶输入单元不能和其它仪表单元进行对换。如果进行更换，将会产生测量误差。

## 2. 接线时的注意事项

接线前的注意事项如下所述。为保证仪表的安全性和可靠性，请予以遵守。

### 1) 供电电源

为防止误动作，请使用无异常波形、电压稳定的单相电源作为仪表供电电源。

 <b>警告</b>	<p>①开关和过电流保护装置 为防止接线时的触电，请在供电电源中接上开关和过电流保护装置(250V, 3A)。本仪表中未配备可更换的保险丝。</p> <p>②将供电电源关闭后进行接线 实施电源及输入输出接线时，为防止触电，请务必关掉供电电源。</p>
---	---

### 2) 远离强电回路

输入输出的配线应避免接近动力线等强电回路或与之并行。接近或并行时，请离开50cm以上。

### 3) 热电偶输入时要远离热源

热电偶输入时为了减少基准点补偿误差，特别是端子部要远离热源(发热物体)，还要避开直射阳光等的照射。

### 4) 远离干扰源






请尽量远离干扰发生源，否则会产生意想不到的故障。无法远离干扰源时，请采取相应对策。

主要发生源	对策
<ul style="list-style-type: none"><li>• 电磁开关等</li><li>• 波形波动的电源线</li><li>• 变频器</li><li>• 晶闸管调整器</li></ul>	电源、输入输出端子间要插入抗干扰电路，通常采用CR滤波器。

## 5) 使用压接端子

- ①为防止端子松动、脱落、端子间短路，请在接线电缆末端安上压接端子。
- ②为防触电，请使用带绝缘套管的压接端子。

端子的种类和末端处理

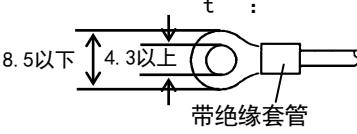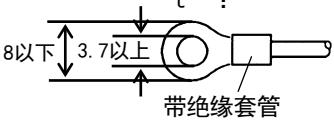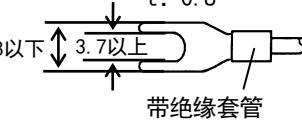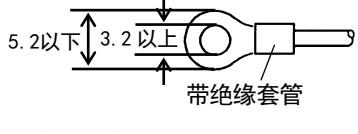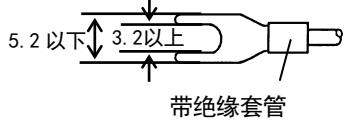端子板	螺钉直径	紧固扭矩	末端处理(单位: mm)
电源、接地	M4	1.2N·m	O型 
上述以外的端子	M3.5	0.8N·m	O型  Y型  ※报警输出端子请务必使用O型，其他端子尽量使用O型。
通信端子	M3	0.5N·m	O型  Y型  ※请尽量使用O型。


## 6) 未使用端子

未使用端子请勿用于中继。否则，可能导致电气回路损坏。

 <b>警告</b>	<p>■导线接线后妥善处理</p> <p>对于接线完毕后的导线必须妥善处理。避免绊到人和物。 否则，可能会导致接线脱落、断线，从而引发触电事故。</p>
---	--

### 3. 电源、接地端子的接线

#### 1) 电源、接地端子

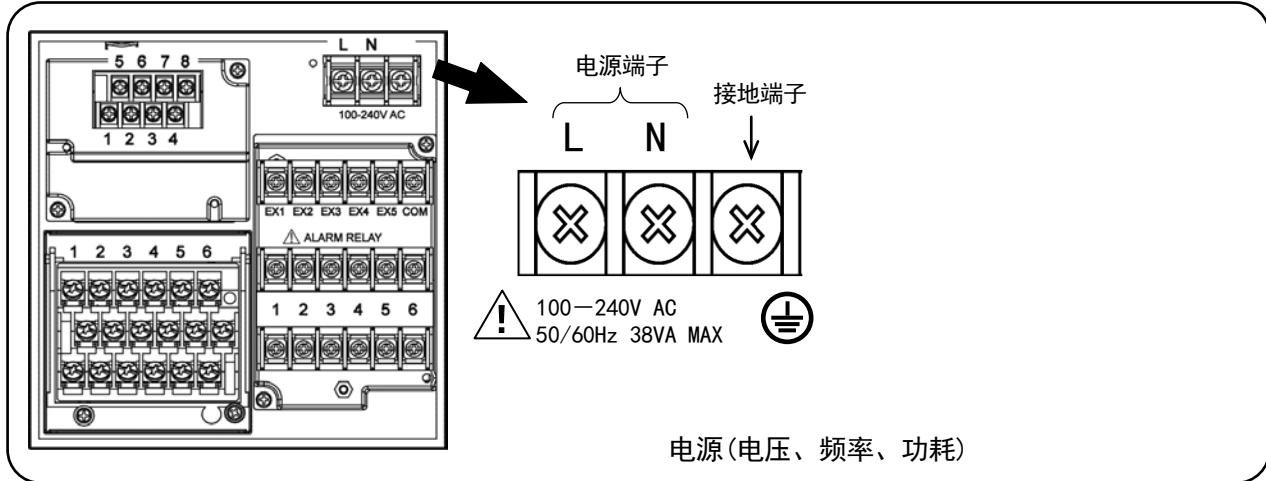

#### ■ 关闭供电电源

电源、接地端子接线前，为防触电，请务必先将供电电源置于OFF。

#### 2) 电源端子的接线

电源线请使用600V绝缘电线（AWG20~16），在电线末端安装带绝缘套管的压接端子后进行接线。

注：请使用符合下列标准的导线。

- ① IEC 60227-3
- ② ANSI/UL817
- ③ CSA C22.2 No. 21/49


注 → 电源端子的L、N标识

按加拿大CSA标准标识。单相交流电源的火线侧标为L，零线侧标为N。为了获得满意的性能，请按照L、N指示接线。

#### 3) 接地端子的接线

请务必连接到电源设备的接地。安装绝缘套管压接端子后进行接线。

- 接地线：裸线直径 $2\text{mm}^2$ 以上的铜线（绿/黄）

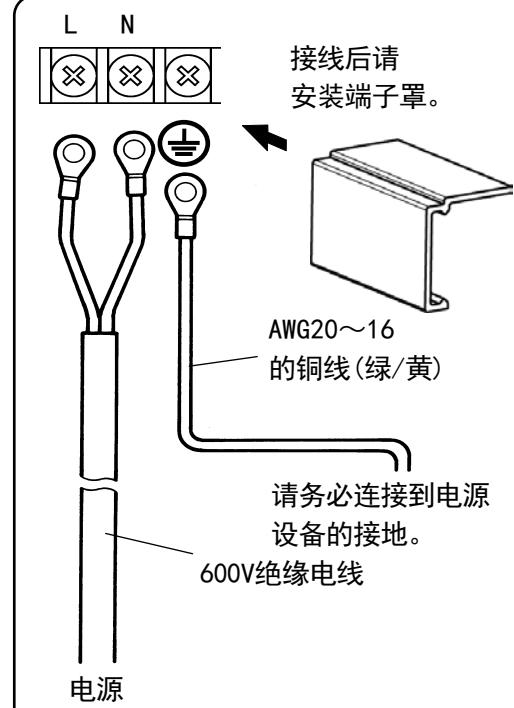

#### ■ 电源端子部的！标记

接线后的电源端子部施加了电源电压。接线后为防止触电，请务必装好电源端子罩。



#### ■ 注意电源电压和干扰

本产品的电源电压标注在电源端子部。接入其它规格的电源会导致事故或动作不良。另外，如果电源中混入干扰信号，请采取设置抗干扰变压器等对策。

## 4. 测量输入端子的接线

### 1) 测量输入端子

为防触电, 请务必先将供电电源置于OFF再进行接线。

在输入端子上安装带绝缘套管的压接端子后再进行接线。

### 2) 直流电压(电流)输入的接线

输入线请使用能抗干扰的仪表用绞合线。

关于电流输入, 请在被测通道上接上电流输入用受信电阻后进行接线。

#### 注 测量输入端子的绝缘

TC, mV(+)、RTD(A)端子和TC, mV(-)、RTD(B“中段”)端子在各通道中都实施了绝缘处理, RTD(B“下段”)端子在内部各通道间短路。

### 3) 热电偶(TC)输入的接线

请务必用热电偶线(或补偿导线)接线到仪表的输入端子。从中途用铜导线接续会产生很大的测量误差。

另外, 请避免将一对热电偶线和其它仪表(调节器等)并联使用, 否则会导致故障。

## 注意


### ■ 允许输入电压

输入的种类	允许输入电压
电压、热电偶输入	±10VDC ※
热电阻输入	±6VDC

※设定为±10V量程以上的通道为±60VDC


最大一时过电压: ±60VDC

### ● 直流电压(电流)输入

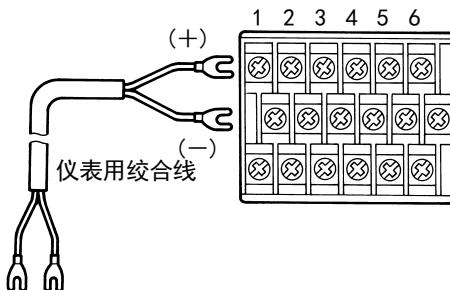


直流电压输入

### ● 热电偶(TC)输入

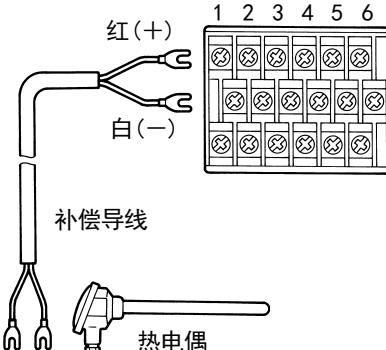

### ● 热电阻(RTD)输入

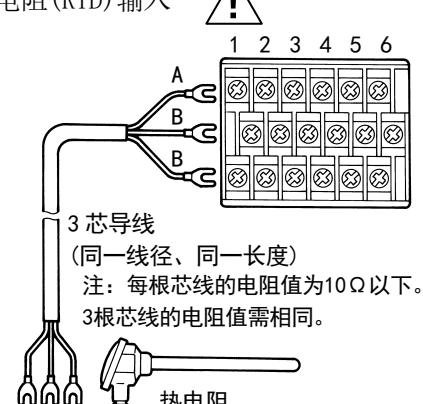


### 警告

### ■ 测量输入端子部的 ! 标记

测量输入端子可能会因共模干扰而承受高电压。干扰允许值为30VAC或60VDC以下。请确认在允许值以下。此外, 不能用于主电源回路的测定。接线后, 为防止触电及保护输入线, 请安装端子罩。在热电偶输入时, 安装端子罩可减少基准点补偿的误差。

## 5) 输入单元端子罩的安装、拆卸


- ① 沿箭头方向提升。
- ② 沿箭头方向旋转。
- ③ 沿箭头方向拉动即可拆下。

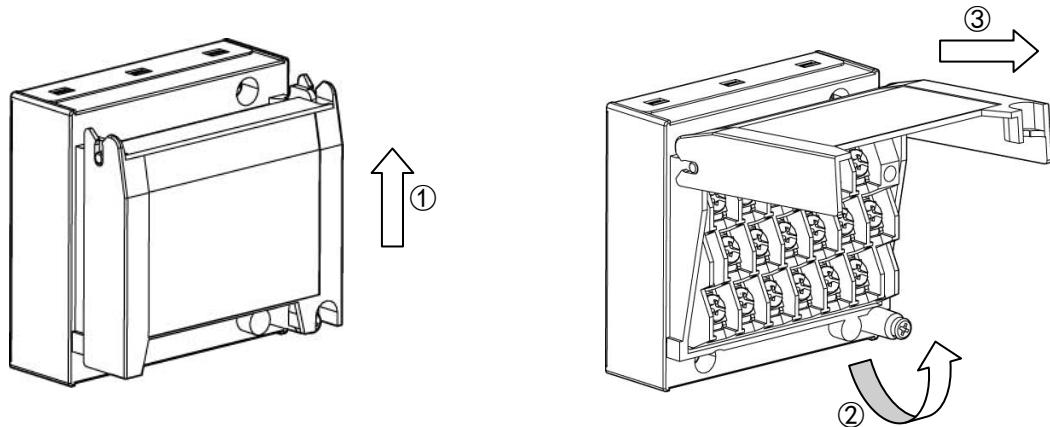

## 5. 报警输出端子的接线(选件)

### 1) 报警输出端子

端子结构因输出规格而异。

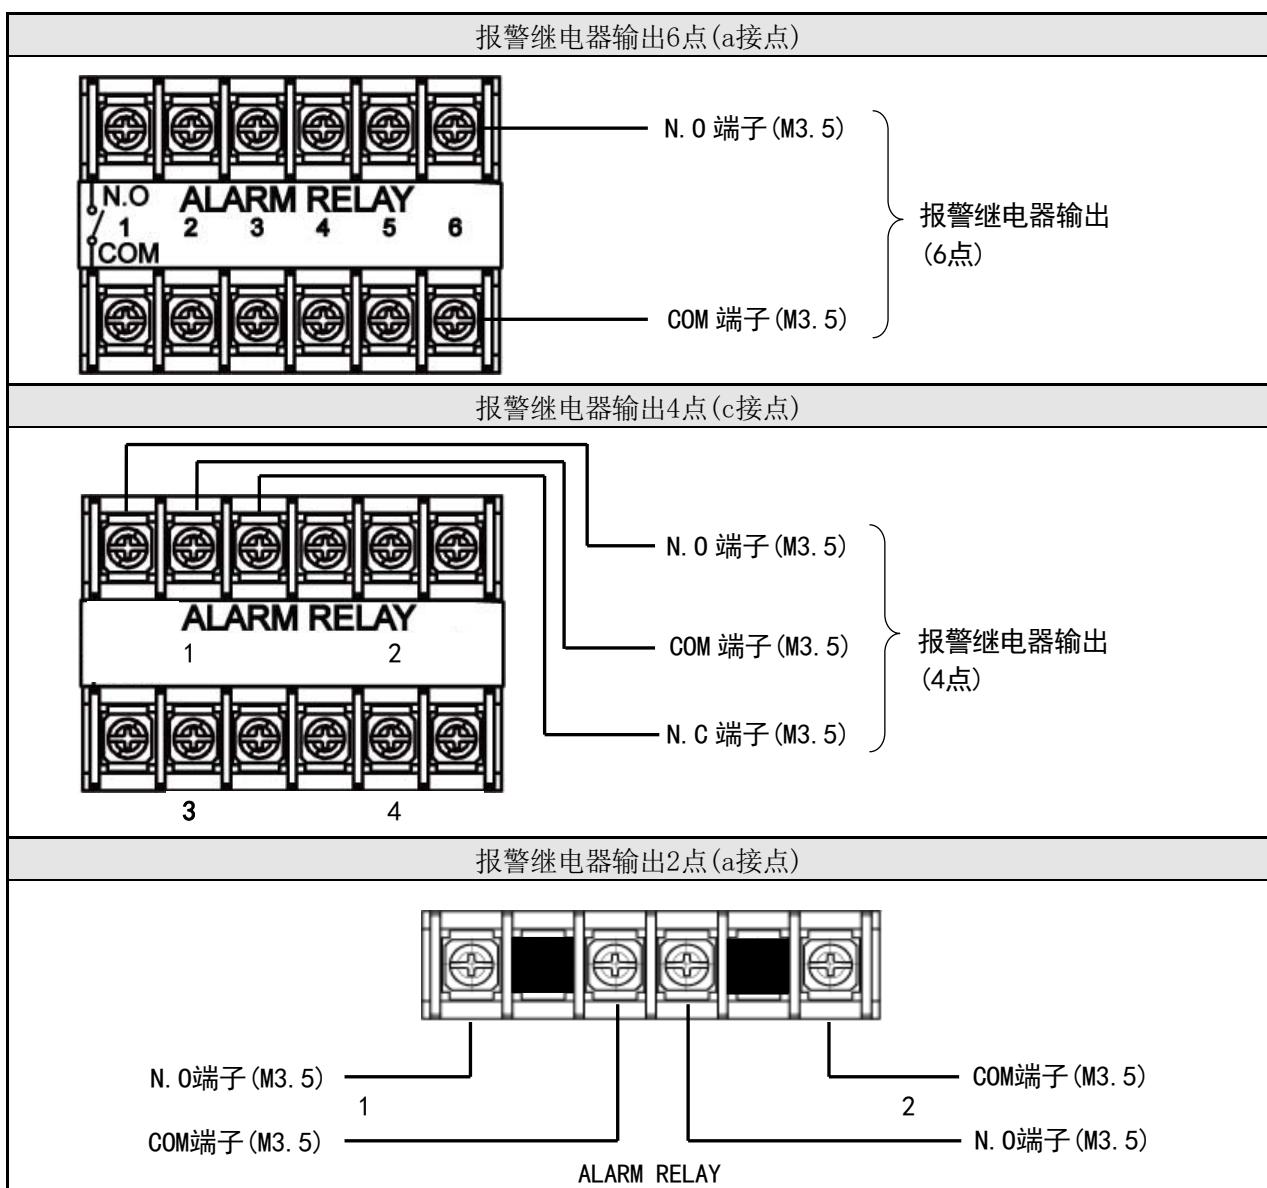

## 2) 接线

为防触电,请先将供电电源和缓冲继电器用的电源置于OFF后再接线。

所用电线请使用AWG20~16的电线。

①过缓冲继电器接线到负载。

②参照4-3. 2接线时的注意事项,在双重绝缘信号线上安上带绝缘套管O形压接端子,再接线到报警输出端子。

机械式继电器 a 接点输出示例	机械式继电器 c 接点输出示例
<p>※ : 接点保护元件(安至 a 侧为佳)</p>	<p>※ : 接点保护元件(安至 a 侧为佳)</p> <p>※ N.C. 端子与 N.O. 端子相反,发生报警时断开。</p>
<p><b>警 告</b></p> <p>■ 报警输出端子部的  标记</p> <p>报警输出端子请接入小于240VAC的负载。</p> <p>本产品的报警输出通道为基础绝缘(耐电压1500VAC),但由于故障等原因,各报警输出端子都有可能输出最高240VAC的电压。因此对接续报警输出端子的外部电路都请设置双重绝缘或加强绝缘,适于过电压范畴I。</p>	<p>加强绝缘 (或双重绝缘)</p> <p>※输出通道间为基础绝缘</p>
<p><b>注 意</b></p> <p>■ 请采取安全对策</p> <p>本产品的报警输出可能因误动作、故障、输入异常等而导致输出不正常。因此为确保安全,请在全通道的外部电路上采取防误动作的安全对策。</p>	

### 3) 接线注意事项


接线时的注意事项如下所示。

项目	内容		
机械式继电器输出规格 的接点容量 (a接点、c接点通用)	电源	阻性负载	感性负载
	100VAC	2A	1A
	240VAC	2A	1A
接点保护元件Z的安装	30VDC	2A	1A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●请装上与缓冲继电器相匹配的接点保护元件。</li> <li>●安装在缓冲继电器线圈侧(机械式继电器a接点输出示例图)最有效，可以防止因轻负载造成的误动作。</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●线圈额定值…不超过输出端子的接点容量</li> <li>●接点额定容量…负载电流的2倍以上</li> </ul> <p>推荐带内置线圈浪涌吸收元件的继电器。如果缓冲继电器不符合负载要求的话，请再多设置一段缓冲继电器。</p>		
接点保护元件的选择	<p>如使用无内置浪涌吸收元件的缓冲继电器，请安装该元件。 元件一般为C・R(电容+电阻)。</p> <p>〈C・R的大致标准〉 C: 0.01 μF(额定值1kV左右) R: 100—150 Ω(额定值1W左右)</p>		

## 6. 外部驱动端子的接线和动作选择(选件)

仅限带外部驱动端子(选件)时。

### 1) 外部驱动端子

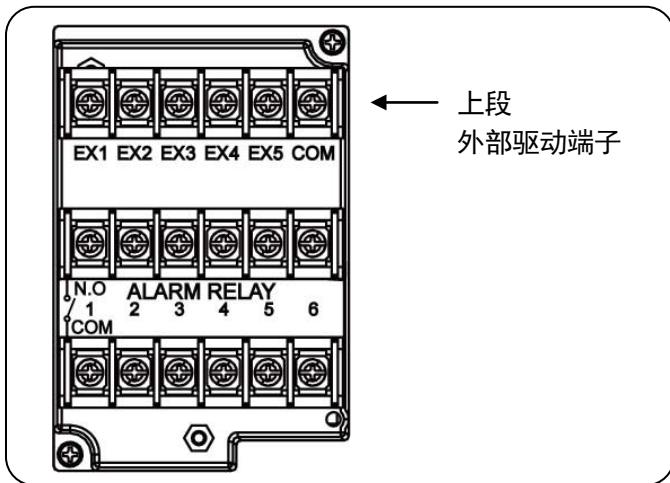


#### 注 → 接点输入端子的特性

- 接点断开时的电压：约5V
- 接点短路时的电流：约10mA

### 2) 接线

- 为防触电，请务必先将供电电源置于OFF再进行接线。
- ①请将无电压接点信号接入外部驱动端子。
  - ②导线安上带绝缘套管压接端子再接线到外部驱动端子上。

#### ■接线示例

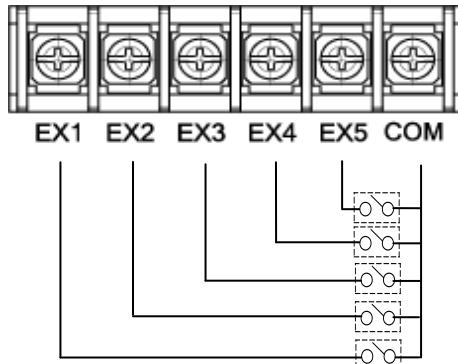

#### ■关于无电压接点

连接外部驱动端子的接点，可连接仅为1次侧的强化或者被双重绝缘的2次侧的回路。请使用由电压级别为30VAC或60VDC以下驱动的开关、继电器等以及手动开关之类对应微小负载的接点。

### 3) 端子的接点信号和功能(初始值)


ON: 短路 OFF: 开路

外部驱动的功能			COM—EX□端子间					备注
			EX1	EX2	EX3	EX4	EX5	
记录	执行	走纸速度1	OFF	OFF	—	—	—	REC、FEED键有效。
		走纸速度2	ON	OFF	—	—	—	
		走纸速度3	OFF	ON	—	—	—	
	停止	ON	ON	—	—	—	REC、FEED键无效。	
数据打印的执行			※	※	ON	—	—	短路1秒以上。
列表打印的执行					—	ON	—	


※若不在可记录状态，则不能执行数据打印、列表打印。

## 7.通信 I/F 端子的接线(选件)

KL4000 可通过 RS-232C、RS-422A、RS-485 进行通信连接。

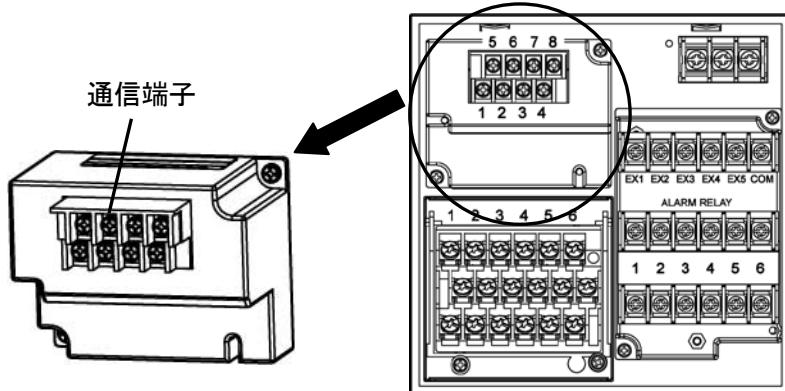

### 1 ) 通信端子的种类

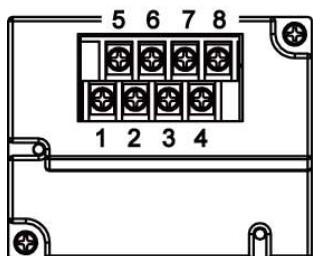

		1	2	3	4	5	6	7	8
COM1	RS-232C ※				SG	SD		RD	
	RS-422A ※				SG	SDA	SDB	RDA	RDB
	RS-485 ※				SG	SA	SB	与 SA 短路	与 SB 短路

※COM1 的 RS-232C 和 RS-422A / 485 在采购时需指定。

### 2) 通信电缆

接线前请事先准备通信电缆。

本公司备有专用电缆，欢迎订购。



#### ①RS-232C

计算机与本仪表或线路转换器之间的连接



电缆	9针连接器 <→ O型压接端子 RS-232C电缆
形状	<p>RS-232C用电缆(最长15m)</p>
内部接线	
型号代码	RZ-CRS6□□ <small>□□ 表示电缆长度01-15m(指定)</small>

②RS-422A

线路转换器与本仪表之间的连接

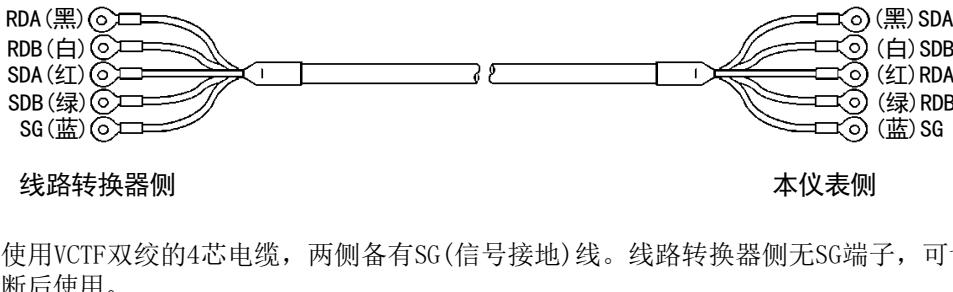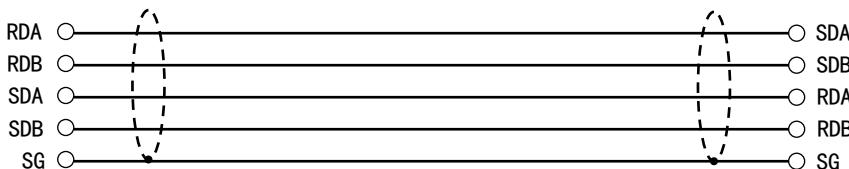电缆	O型压接端子 $\longleftrightarrow$ O型压接端子 RS-422A电缆(线路转换器用)																				
形状	 <p>线路转换器侧    本仪表侧</p> <p>使用VCTF双绞的4芯电缆，两侧备有SG(信号接地)线。线路转换器侧无SG端子，可切断后使用。</p>																				
内部接线	 <table border="0"> <tr><td>RDA</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SDA</td></tr> <tr><td>RDB</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SDB</td></tr> <tr><td>SDA</td><td>○</td><td>—</td><td>○ RDA</td></tr> <tr><td>SDB</td><td>○</td><td>—</td><td>○ RDB</td></tr> <tr><td>SG</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SG</td></tr> </table>	RDA	○	—	○ SDA	RDB	○	—	○ SDB	SDA	○	—	○ RDA	SDB	○	—	○ RDB	SG	○	—	○ SG
RDA	○	—	○ SDA																		
RDB	○	—	○ SDB																		
SDA	○	—	○ RDA																		
SDB	○	—	○ RDB																		
SG	○	—	○ SG																		
型号代码	RZ-CRA2□□ —— 电缆长度01—99m(指定)																				

本仪表和其它设备的连接

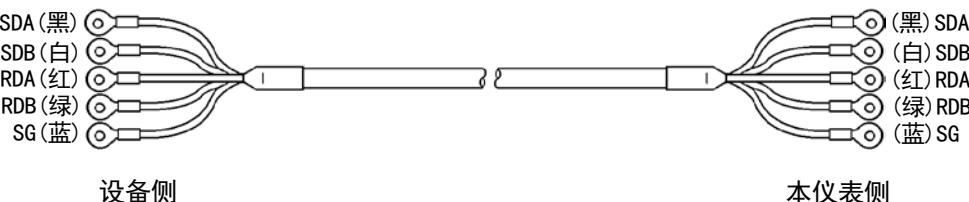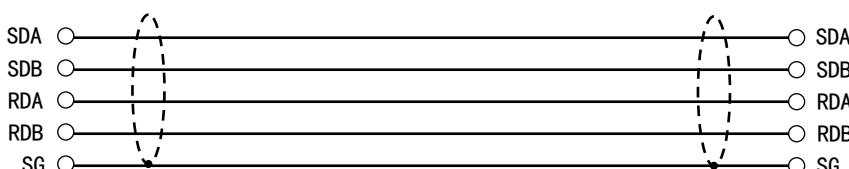电缆	O型压接端子 $\longleftrightarrow$ O型压接端子 RS-422A电缆(并联用)																				
形状	 <p>设备侧    本仪表侧</p> <p>使用VCTF双绞的4芯电缆。两侧备有SG(信号接地)线。</p>																				
内部接线	 <table border="0"> <tr><td>SDA</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SDA</td></tr> <tr><td>SDB</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SDB</td></tr> <tr><td>RDA</td><td>○</td><td>—</td><td>○ RDA</td></tr> <tr><td>RDB</td><td>○</td><td>—</td><td>○ RDB</td></tr> <tr><td>SG</td><td>○</td><td>—</td><td>○ SG</td></tr> </table>	SDA	○	—	○ SDA	SDB	○	—	○ SDB	RDA	○	—	○ RDA	RDB	○	—	○ RDB	SG	○	—	○ SG
SDA	○	—	○ SDA																		
SDB	○	—	○ SDB																		
RDA	○	—	○ RDA																		
RDB	○	—	○ RDB																		
SG	○	—	○ SG																		
型号代码	RZ-CRA1□□ —— 电缆长度01—99m(指定)																				

③RS-485

本仪表与其它设备间的连接以及线路转换器和本仪表之间的连接


电缆	O型压接端子 $\longleftrightarrow$ O型压接端子 RS-485电缆
形状	<p>该电缆是将CVVS线绞合后的2芯电缆，两端备有SG(信号接地)线。因线路转换器侧无SG端子，可切断后使用。</p>
内部接线	
型号代码	RZ-LEC□□□ [ ] 电缆长度001—200m(指定)

3) 通信线路的接线

①RS-232C的接线

通过RS-232C以1对1形式连接计算机和设备。

端子连接示例

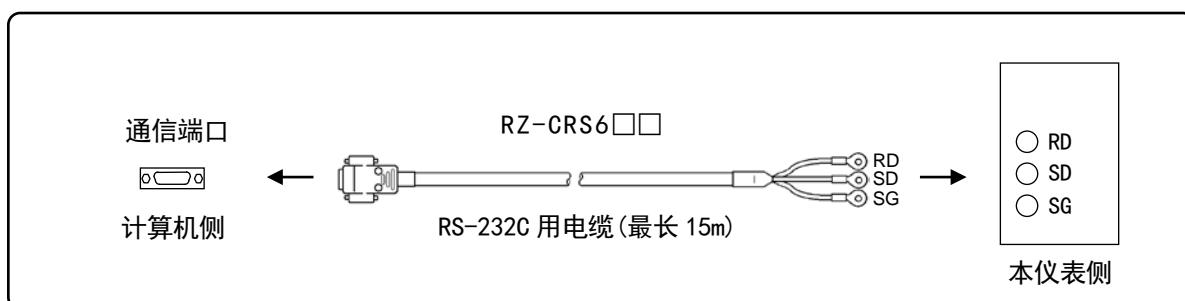

## ②RS-422A的接线


通过RS-422A连接计算机和多台设备，需要线路转换器。

RS-422A电缆总延长为1.2km以内，最多可连接31台仪表。

请在传输线路的设备侧最终端安装100Ω的电阻。

(通常的金属膜电阻即可。本公司备有库存，欢迎订购。)

### 端子连接示例

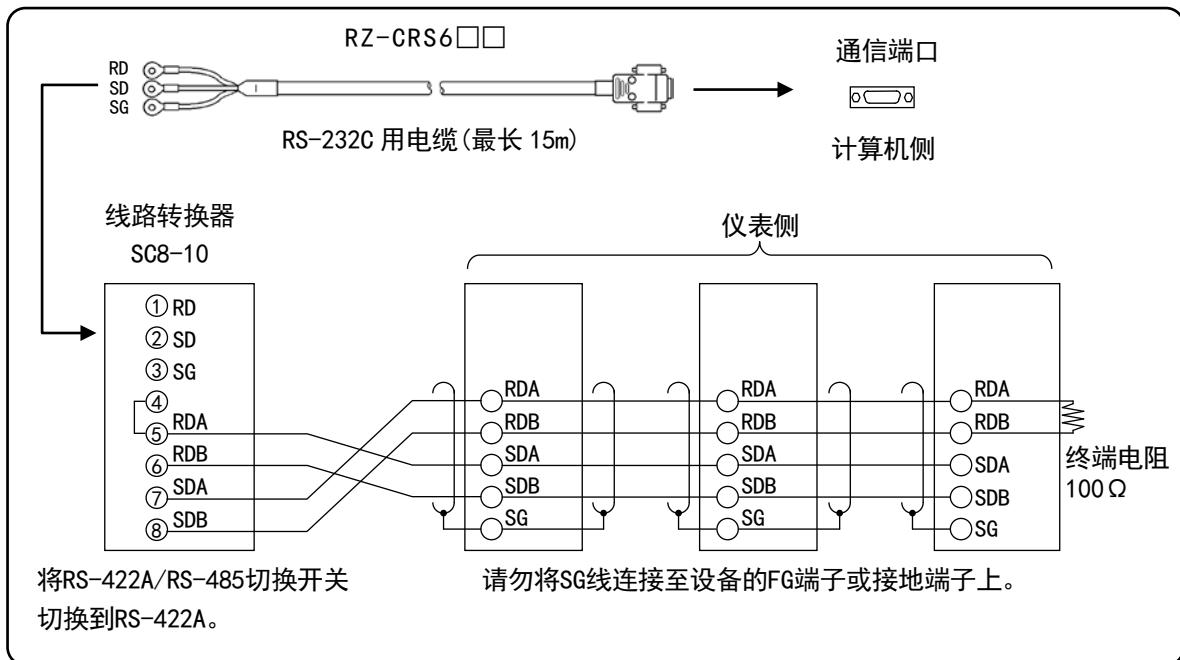

## ③RS-485的接线


通过RS-485连接计算机和多台设备，需要线路转换器。

RS-485电缆总延长为1.2km以内，最多可连接31台仪表。

在传输线路的设备侧最终端安装100Ω的电阻。

(通常的金属膜电阻即可。本公司备有库存，欢迎订购。)

### 端子连接示例

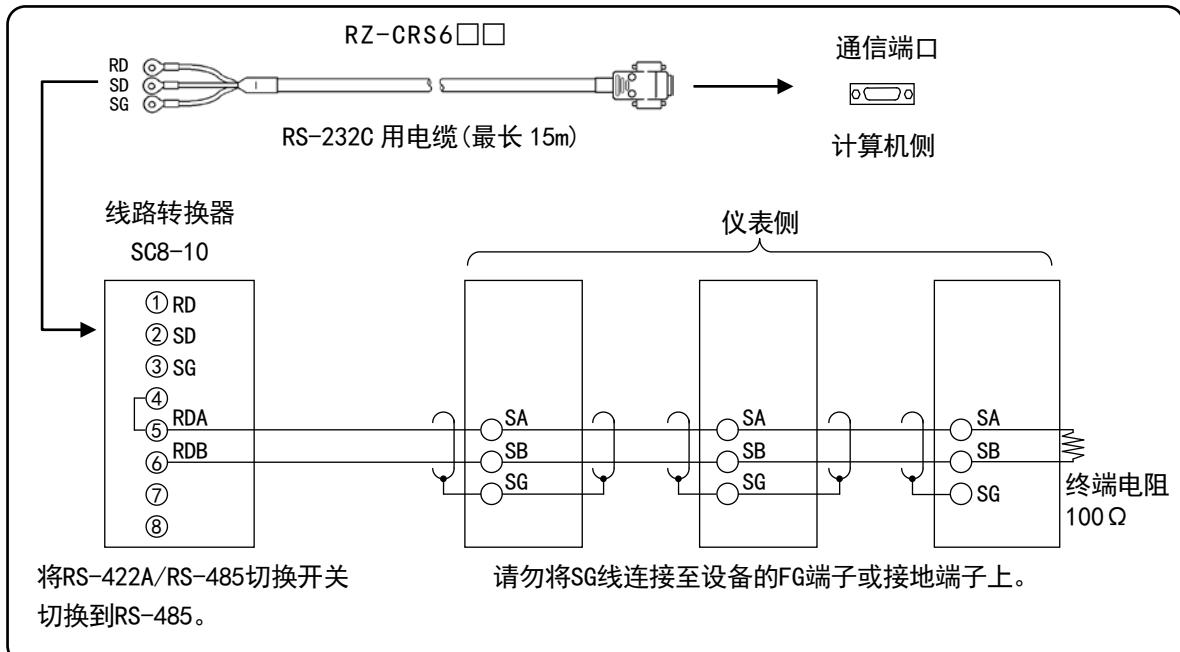


## 5. 各部分名称

### 5-1. 机芯正面部

电源开关

打开门，向前倒下指针，按开门相同的方向打开刻度板。  
朝向正面的左上部设有电源开关。

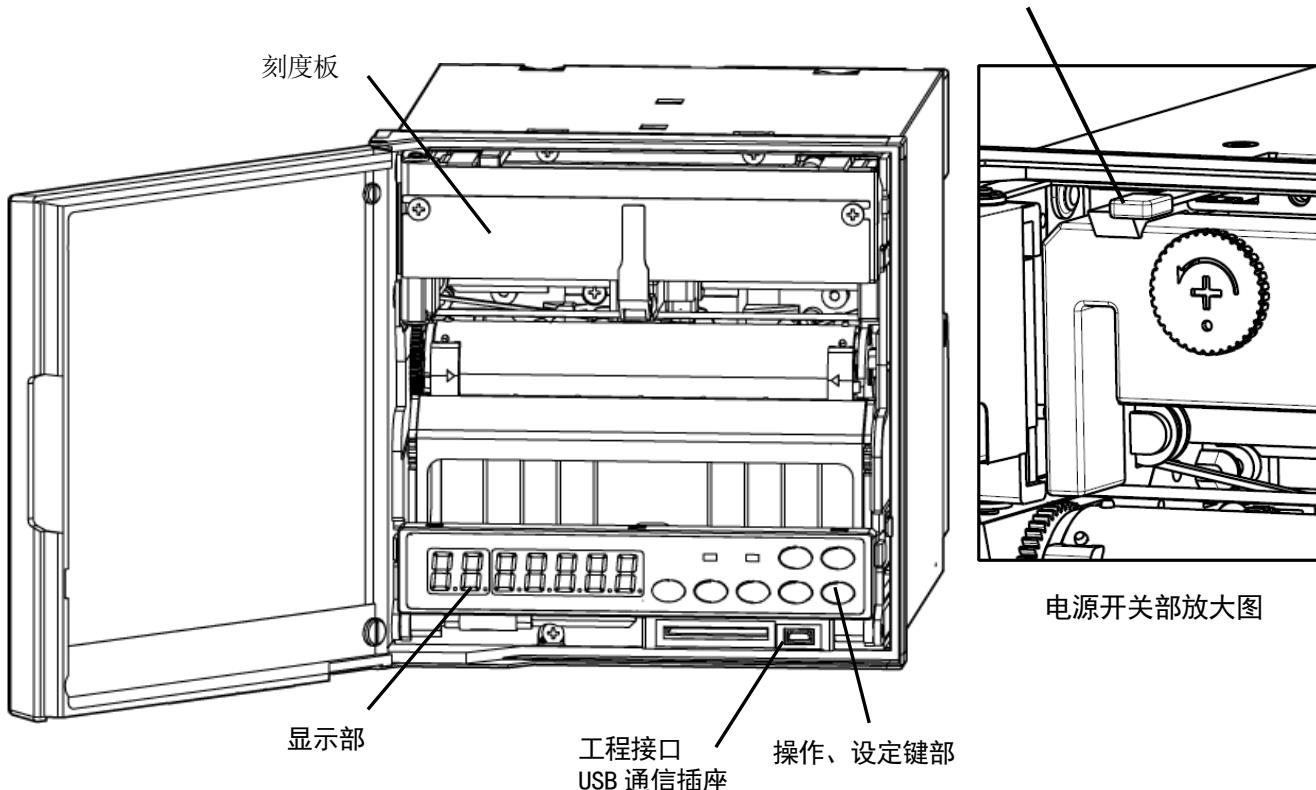

#### 注 1 门的注意


门的前面部是玻璃的，为防止损坏，请勿对玻璃施以冲击、对门框施以强力。

#### 注 2 操作·设定键部的保护

在打开操作·设定键部时请勿关门。

虽然已经将操作·设定键部设计成打开状态下关门会向上关起的构造，但是不能保证每次都能够起到作用。

因此，在打开操作·设定键部的状态下，为防止损坏，请不要强行关门。

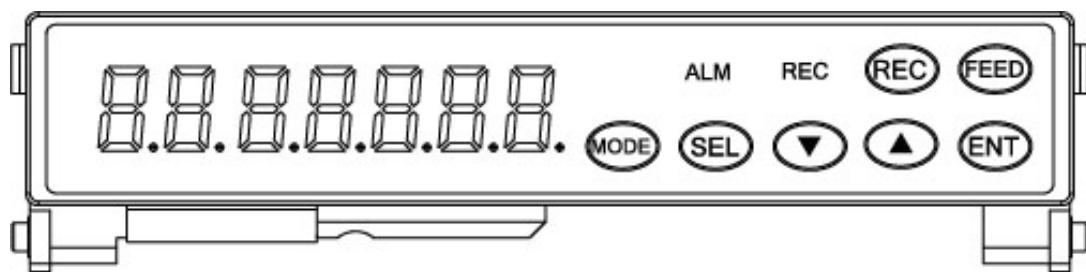

## 状态 LED

## ●REC

记录开启状态时呈绿色点亮。记录的ON/OFF由 **REC** 键进行操作。

记录纸用尽时闪烁。

## ●ALM

发生报警时呈红色闪烁。确认报警发生状态后，变为红色常亮。

按键名称		作用
REC	记录键	记录的 ON / OFF。
FEED	快进键	按下该键时记录纸以 600mm / min 的速度快速走纸。
MODE	模式键	模式切换时使用。
SEL	设定键	设定项目的选择时使用。
▼	下降键	光标上下移动时使用。
▲	上升键	设定项目 数口的口口等口使用。
ENT	确认键	各种设定的登录时使用。

## 6. 运行

### 6-1. 运行之前的准备

#### 1. 记录纸的安装方法



##### 注 → 记录纸盒的安装

从机芯抽出记录纸盒时，请注意不要落下和划伤手，放入机芯时也要注意不要夹住手指。

##### 注 → 记录纸盒的抽出


抽出记录纸盒时，务必先停止记录。

#### 1. 记录纸盒的取出

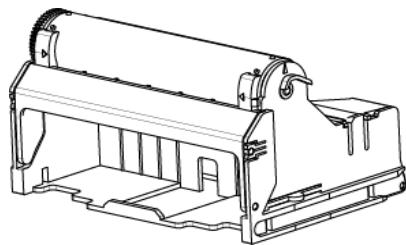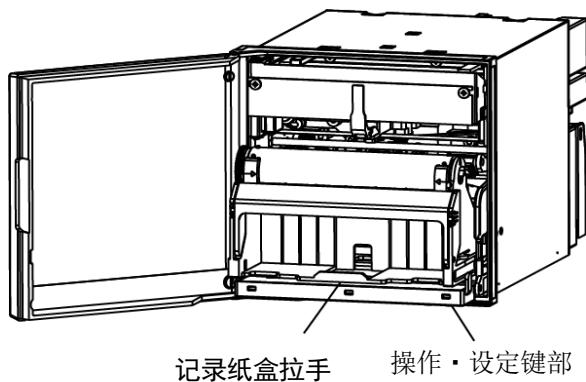


- ① 打开门，将操作·设定键部倒向前方。
- ② 用手指拉住记录纸盒拉手，拉向跟前。

#### 2. 放入记录纸

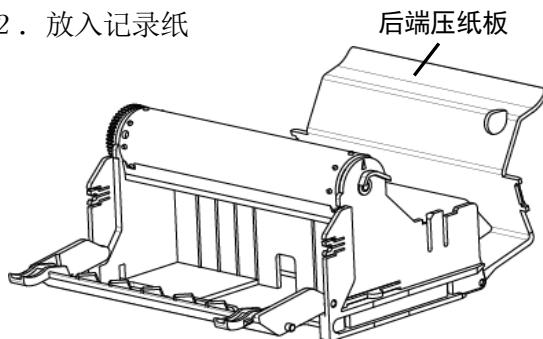


前端压纸板 /

- ① 打开前端压纸板、后端压纸板。
- ② 为了防止记录纸双层走纸，请抖松记录纸的两端。

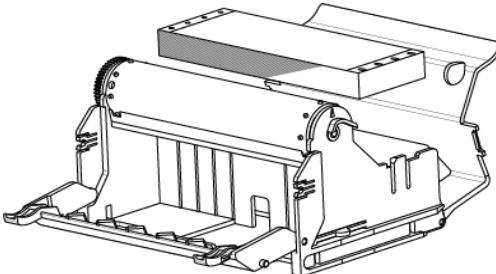


- ③ 将记录纸放入记录纸盒后方的记录纸收纳部。安装时使“圆形孔”位于记录纸左端，“椭圆形”孔位于右端。请注意记录纸的安装方向。

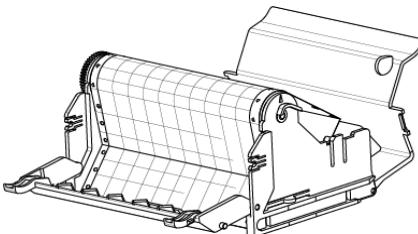

- ④ 将记录纸拉出约 20cm，将两端的孔对准记录纸卷筒的

轮齿。将 2-3 折放入记录纸盒前部的折叠部位，将①中打开的前端压纸板、后端压纸板返回原来的记录纸驱动齿轮置。

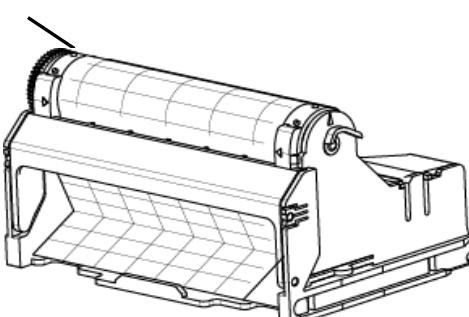

- ⑤ 将记录纸驱动齿轮向外转动，确认记录纸两端的孔不脱离轮齿以及记录纸的走纸顺畅。

#### 3. 将记录纸盒返回仪表内部



- ① 在仪表机芯内部的左右侧设有导轨，对准并插入记录纸盒的导轨，直至锁定。
- ② 将倒向前方的操作·设定键部返回原处。

③按  操作键，确认记录纸正常走纸。走纸不畅时，请再次从最开始步骤进行操作。

## 2. 色带盒的安装方法


### 1. 准备

- ① 确认本仪表的电源处于ON状态，按下  键（设为记录关闭状态）。
- ② 打印机构在中央附近停止，色带盒支架后退。
- ③ 准备好色带盒。

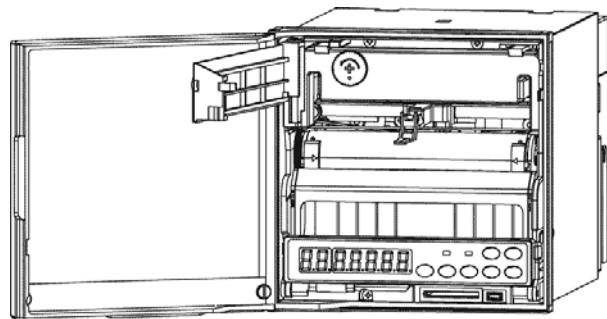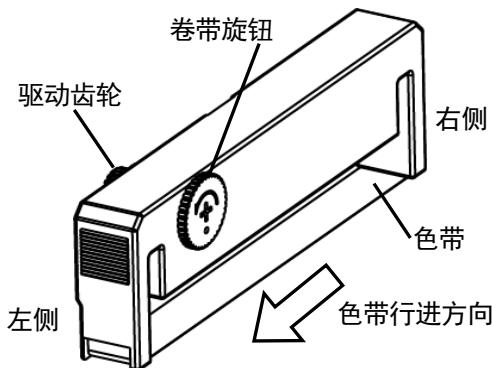

- ④ 打开门，将打印机构先端部的指针向前倒下。
- ⑤ 按开门相同的方向打开刻度板。

### 2. 色带盒的安装

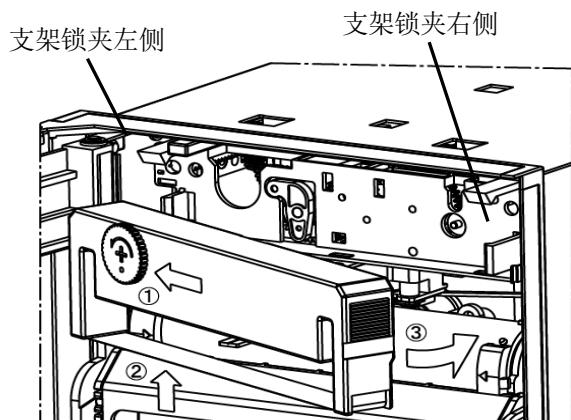


- ① 将色带盒插入支架锁夹左侧。
- ② 将色带从打印机构下部穿过，按压色带盒的右侧。
- ③ 将色带盒插入支架锁夹右侧。
- ④ 确认已切实进入左右的支架锁夹。
- ⑤ 逆时针方向旋转色带旋钮。
- ⑥ 将刻度板和指针恢复原状。
- ⑦ 确认本仪表的电源处于ON状态，按下  键（设为记录开启状态）。

⑧ 记录开启时会将色带推进数厘米。请通过该动作确认色带的行进。

### 3. 色带盒更换的准备

- ① 按照与安装色带盒时同样步骤，将打印机移动至中间附近位置，使色带盒支架后退。
- ② 指针向前倒下，按开门相同的方向打开刻度板。

### 4. 色带盒的拆卸

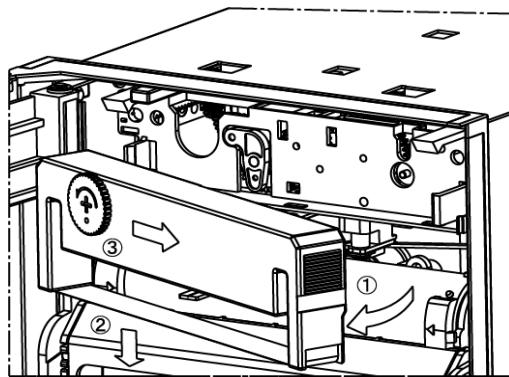

- ① 将色带盒的右侧拉向外，从支架锁夹右侧拆卸（拆卸要点如下所示）。




将食指扣住色带盒的上部，向外转。

- ② 向将色带绕出打印机构。

- ③ 将色带盒的左侧向外拉，从支架锁夹左侧拆卸。

#### 参考 1 > 如果出现卷带不畅

先拉出色带左侧，然后旋转卷带旋钮尝试卷带。

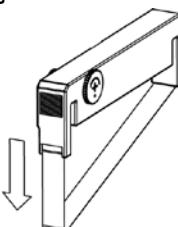

#### 参考 2 > 色带盒的更换期限

在基准状态(温度：23±2°C、湿度：55±10%RH)的环境下，约可使用3个月。因温度、湿度及使用方法(走纸速度、定时刻记录的间隔时间等)等原因有时可能变短。

#### 注 > 色带盒的更换

更换色带盒时，请注意手不要被机构部夹住。

## 6-2. 运行的基本

电源投入后即可运行。不需要繁琐的设定。

### 初始动作

电源ON后，约需要15~30秒钟的初始动作。  
输入点数越多化的时间越长。

### 初始动作

模拟指示	数字显示
	5H 小数点闪烁


在左端待机

### 记录纸的安装状态检查

按 $\text{FEED}$ 键1~2秒。按下时，记录纸快速走纸（约600mm/min）可确认是否正确走纸。

### 显示的切换

每按一下 $\text{SEL}$ 键，内容即切换。

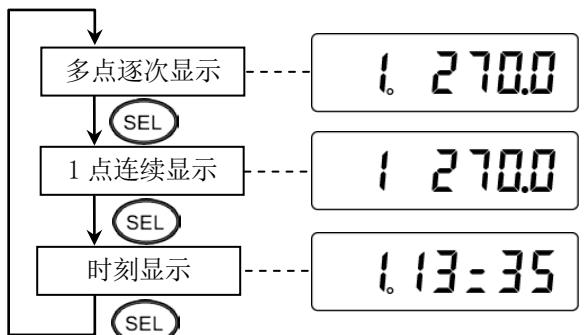


CH. No.	通道编号约5秒步进
DATA	显示通道编号的数据
CH. No.	通道编号固定(用 $\Delta$ $\nabla$ 键进行步进/逆步进)
DATA	显示通道编号的数据
CH. No.	通道编号约5秒步进
DATA	显示时刻(时:分)

### 记录的动作和停止

每按一下 $\text{REC}$ 键，状态LED「REC」亮

$\Leftrightarrow$ 不亮切口。

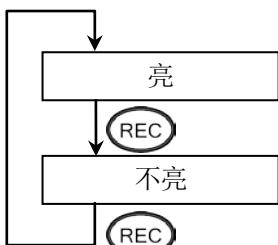

	REC亮	REC不亮
模拟	指示	动作
	记录	停止
数字	显示	动作
	记录	停止

注1 带外部驱动(选件)时

$\text{REC}$ 键 } 通过外部驱动端子输入「停止」信号时，两个键均为无效。

注2 「REC」不亮后

在打印动作中时不亮后，打印也中途停止。


### 6-3. 运行的应用

#### 1. 想数字记录现在的数据 → [数据打印] (参照 1-1-3 项)

①中断模拟记录，用数字记录最新的测量数据，格式如下。

②记录时间约 2 分钟。

数据打印的记录例

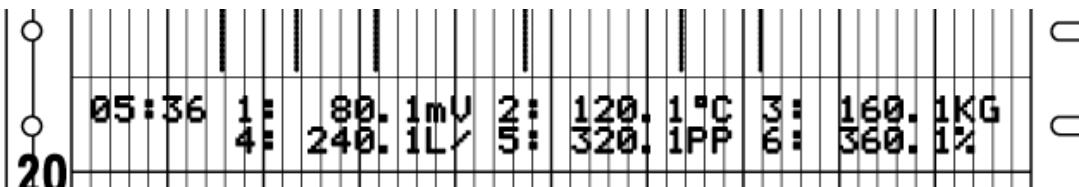


#### 2. 想按一定间隔数字记录测量数据 → [定时刻记录] (参照 1-1-4 项)

①在模拟记录上按事先设定的间隔时间数字记录各通道的数据。

②必需设定开始时刻和间隔时间。

定时刻记录的记录例

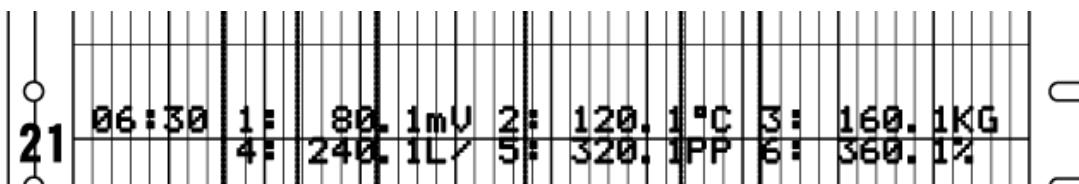

#### 3. 想改变走纸速度 → [走纸速度] (参照 1-1-1 项)

走纸速度可在 3 个中选择 1 个。

走纸速度可以设定变更。

设定范围

3 个走纸速度都可以在以下范围内设定：  
1 (mm/H) — 1500 (mm/H)

#### 4. 想修改时刻 → [时刻] (参照 1-1-2 项)

年 / 月 · 日都可以修改。

#### 5. 想去除不使用的通道 → [跳跃功能] (参照 1-1-5 项)

不使用的通道可以不进行指示 显示和记录。

#### 6. 想只对 1 点进行连续模拟指示 → [连续指示模式] (参照 9 项、1-2 项)

①可对特定的通道进行连续的模拟指示。

②数据更新约 0.5 秒。

③不进行记录。

④设置 DIP. SW1 的 No. 5 切换到 ON 后，即变为[连续指示模式]。

## 7. 想使用报警 (选件) → [报警值的设定] (参照 1-3-2 项)

- ①出厂时未设定报警值。
- ②想要进行报警，必需进行「报警值的设定」。

## 8. 想在其他通道中也设定相同的报警值 → [报警值复制] (参照 1-3-3 项)

若其他通道也要设相同的报警值，可以使用复制功能。

## 9. 想不让他人为设定变更 → [键锁定] (参照 1-2 项)

- ①设定内容的确认是可以的，但不能变更了。
- ②设置 DIP. SW1 的 No. 1 切换为 ON 后，即变为键锁定。

## 10. 记录时不想打印时刻 → [时刻打印] (参照 1-2 项)

- ①时刻打印是按周期进行的，对应走纸速度  
可以设定任意的周期打印。
- ②可以取消时刻的打印。
- ③设置 DIP. SW1 的 No. 8 切换为 ON 后，  
不进行时刻打印。

时刻打印的周期			
走纸速度	4mm/H 以下	5 - 9	10mm/H 以上
打印周期	12 - 3H	2H	1H

## 11. 不想要定时打印功能 → [定时打印] (参照 1-2 项)


- ①可以不进行定时刻打印 (年 ~~月~~ ~~日~~、~~刻度线~~、走通道编号、时刻)。
- ②设置 DIP. SW1 的 No. 7 切换为 ON 后，不进行定时打印。

# 7. 指示和显示

## 7-1. 模拟指示


### 1. 指示的动作和停止

每按一下 REC 键，状态 LED 「REC」亮 ⇔ 不亮切口。

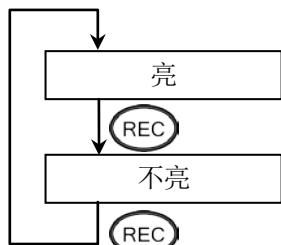

		REC 亮	REC 不亮
模拟	指示	动作	在中央待机
	记录	动作	停止
数字	显示	动作	动作
	记录	动作	停止

### 2. 模拟指示和通道编号 (CH. No.)

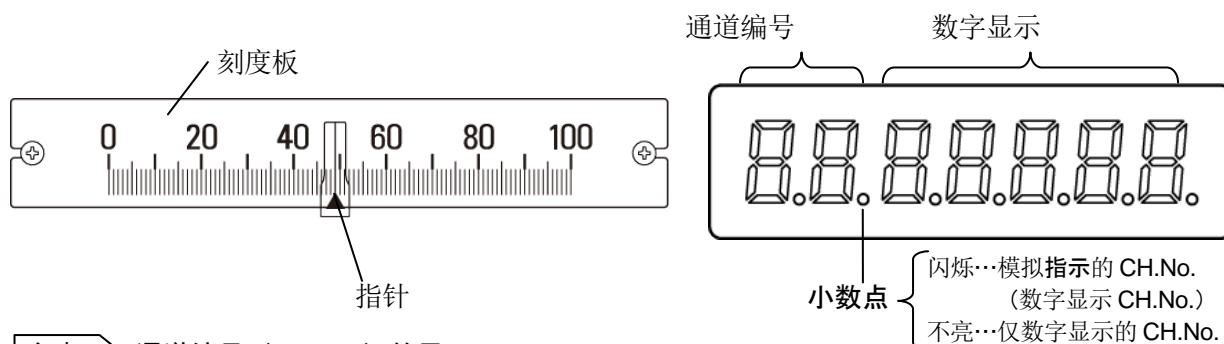

#### 参考 1 通道编号 (CH.No.) 的显示


- 每按一下 SEL 键，[显示模式] 即切换一次。
- 小数点闪烁状态时，为模拟指示的通道编号。

键操作	显示模式	CH. No. 的小数点	数字显示
SEL	多点逐次显示	闪烁	CH. No. 的数据
SEL	1 点连续显示	不亮	CH. No. 的数据
SEL	时刻显示	闪烁	时刻

#### 参考 2 指示和显示

- 指示…指示出模拟值。  
在刻度板上读取指针指示的值。  
显示…指示出数字值。  
在 DATA 部指示出来。

#### 参考 3 过小

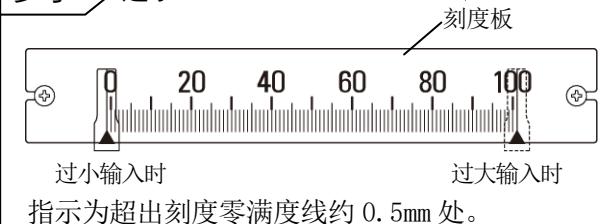

#### 参考 4 模拟指示间隔


- 和打点间隔一样因走纸速度而不同。  
5mm / H 以下=5 秒以上  
6mm / H 以上=5 秒

#### 参考 5 [连续指示模式]

- 是对特定的通道进行连续指示的模式，不记录。  
(参照 9 项)

## 7-2. 数字显示

### 1. 显示部的名称和意思

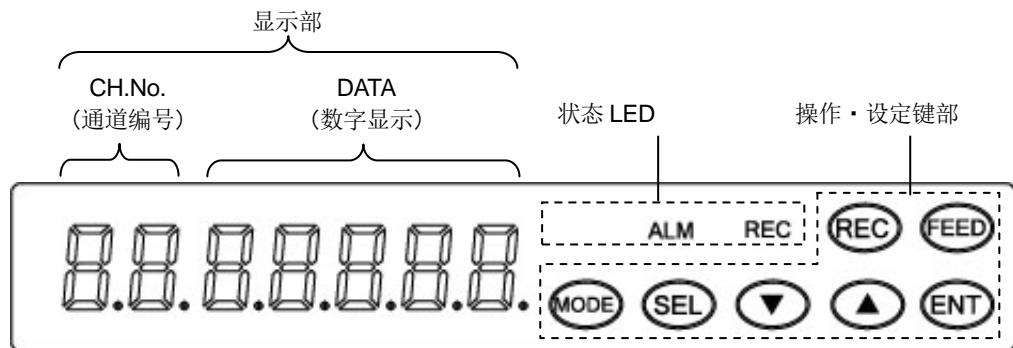

状态 LED	REC (绿)	亮: 显示·记录 不亮: 显示但记录停止 闪烁: 记录纸用完
	ALM (红)	报警发生中闪烁
显示部	CH. No.	模拟指示和数据显示的通道编号 (1点连续显示时专用于数据显示) ※1
	DATA	显示数据或时刻 ※1


※1: [设定模式]时显示设定内容。

### 2. [显示模式]的切换

①每按一次 **SEL** 键, 以 **→** 多点逐次 → 1 点连续 → 时刻 **□** 的顺序变化显示内容。

②1 点连续显示时、每按一次 **▲** 或 **▼** 键, 通道编号即步进 / 逆步进。

③CH. No. 的小数点闪烁表示处于模拟指示的通道编号显示中。

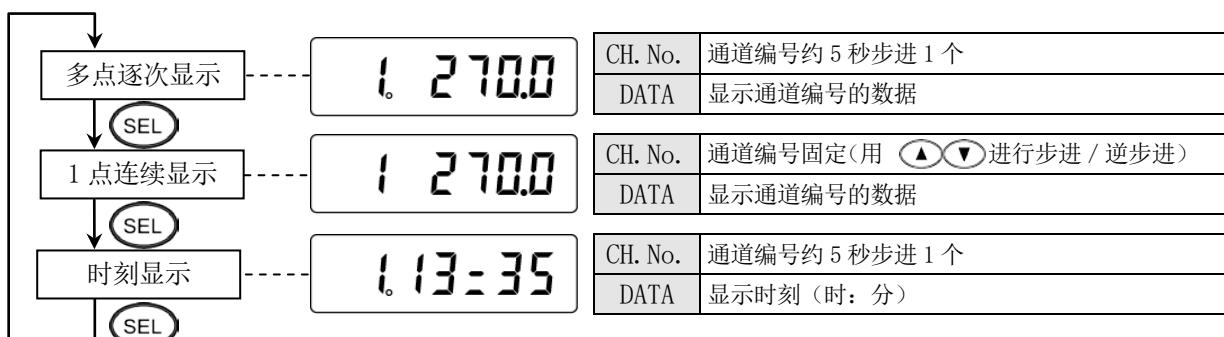

#### 参考 1 过大

过大输入时



过小输入时




#### 参考 2 多点逐次显示的间隔

状态 LED 「REC」不亮时为 5 秒间隔, 亮时和打点周期相同。

## 8. 记录动作

### 8-1. 记录的动作

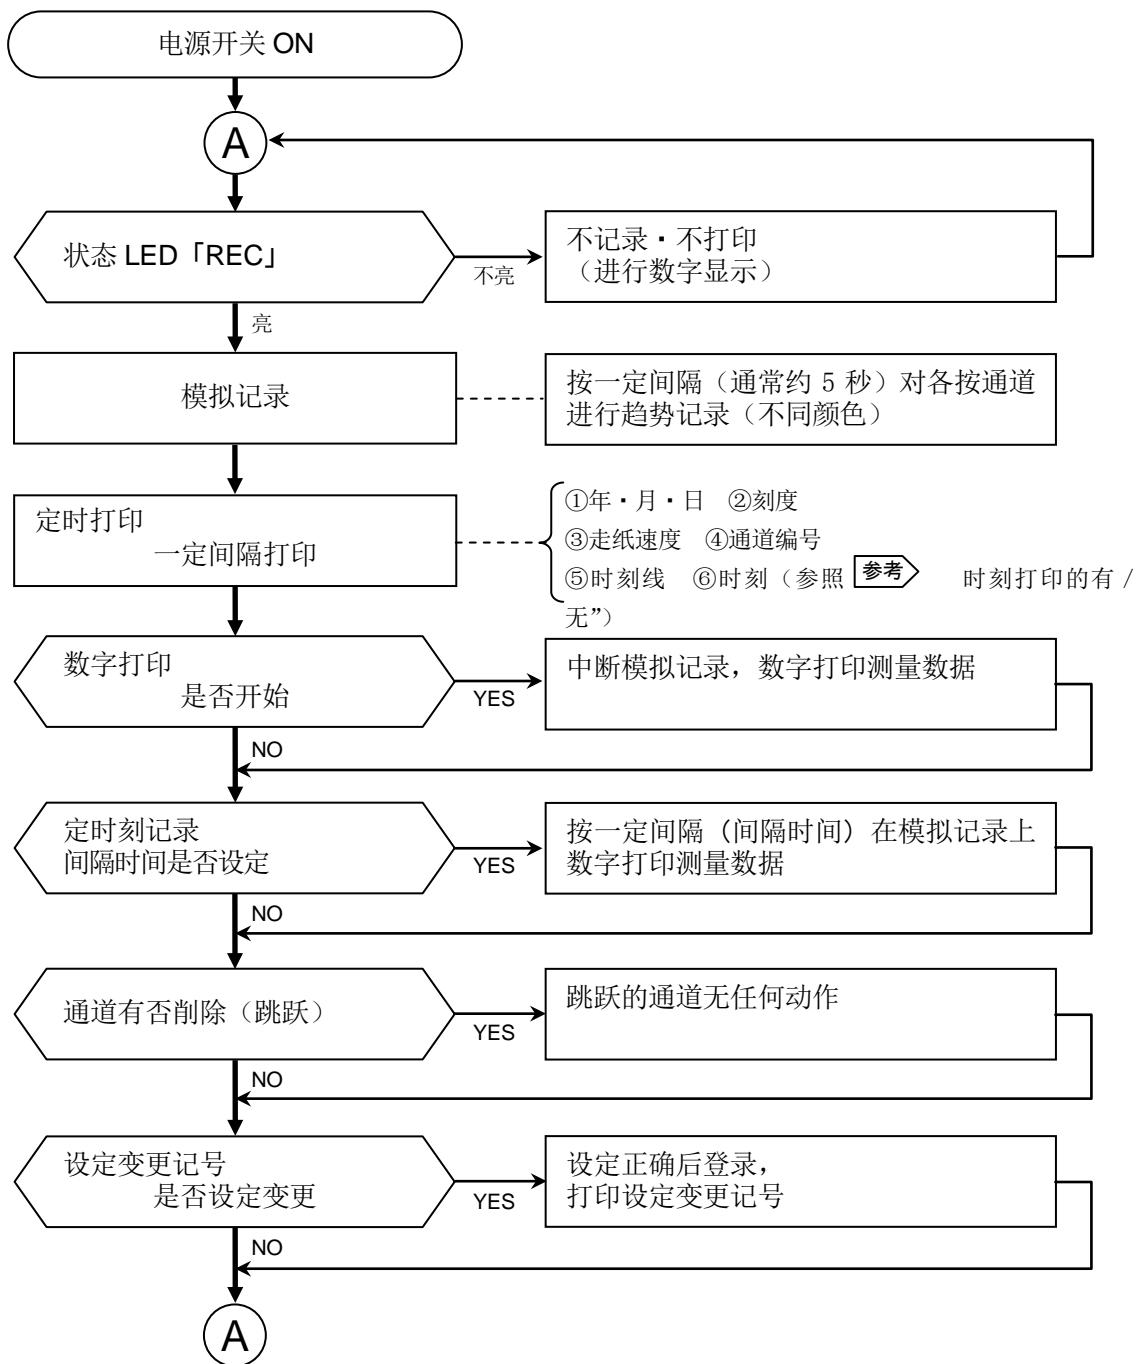

注 → 数字记录・打印的时间

数字打印是边走纸边打点进行绘字的。记录纸不走完一个字符的打印幅度（7行打点），文字是打印不完的。因此打印的时间随走纸速度而不同。

注 → 记录纸破损

打点在同一位置时，记录纸有可能破损。此时，请实施加快走纸速度等的设定。

参 考 → 时刻打印的有 / 无

在时刻打印的有 / 无切换（设置 DIP. SW）中切换为 ON 后，将不执行时刻打印。（参照 1-2 项）

## 8-2. 记录纸快速走纸 / 时刻线的对准方法

### 1. 记录纸

#### 1) 规格

方 式: 折叠式	全 幅: 114mm
有効记录幅: 100mm	全 长: 10m

※选件有 16m 长度的记录纸。

#### 2) 记录纸 No.

在记录纸的左端等间隔印刷有记录纸的编号。

〈例〉 CHART NO. EL-05014

#### 3) 时间刻度

记录纸的左端按 20mm 间隔印刷有 1 — 24 的数字。这是用走纸速度 20mm / H 运行的参考时间刻度。

### 2. 记录纸的快速走纸

按下 **FEED** 键时，记录纸按约 600mm / min 的速度快速走纸，可用于以下场合。

- ① 对准时刻度
- ② 记录纸交换后的记录纸走纸动作确认

#### 参 考 快速走纸条件和记录动作

**FEED** 键在非锁定时才有効。快速走纸时记录动作将中断。

### 3. 记录纸的记录天数

随走纸速度而不同，下表为连续运行使用时的记录天数（参考）。

全长 10m (标准)		全长 16m (选件)	
走纸速度	天数	走纸速度	天数
10mm/H	约 40 天	10mm/H	约 64 天
20mm/H	约 20 天	20mm/H	约 32 天
40mm/H	约 10 天	100mm/H	约 16 天

※若需要用 20mm/H 速度连续记录 1 个月，那么就需要用 16m 长度的记录纸。


### 4. 时刻线的打印周期

走纸速度	间隔	走纸速度	间隔
5mm / H 以上	1 小时	2mm / H	3 小时
3、4mm / H	2 小时	1mm / H	6 小时


## 5. 时刻线的对准方法

走纸速度若为 10 (mm / H) 的倍数时, 时刻线的打印可以调到和记录纸的时间刻度线一致, 这样读取记录结果就很直观。

下图是没有调整好的例子。

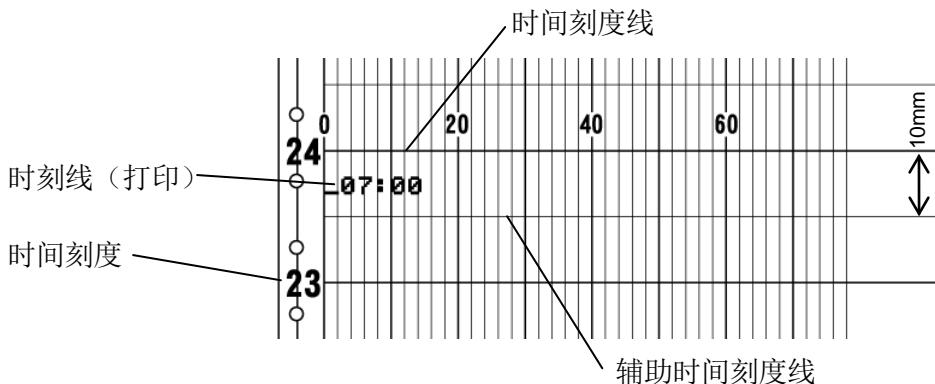


①记录纸盒的前面压纸板右侧有时刻线的对准记号 ( $\triangleleft$ )。

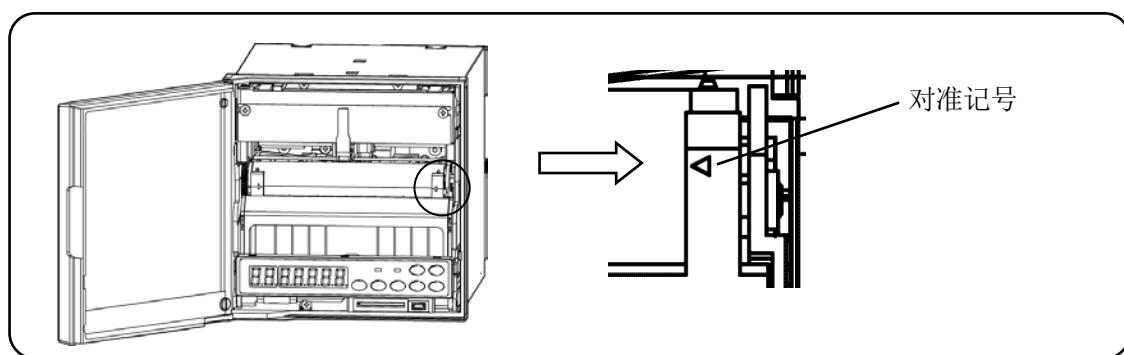

②用 **FEED** 键将时间刻度线对准和正面观察的对准记号 ( $\triangleleft$ ) (请勿手动调整)。

③时间刻度线调到在对准记号 ( $\triangleleft$ ) 的上部 1 — 2mm 位置, 再进行微调。

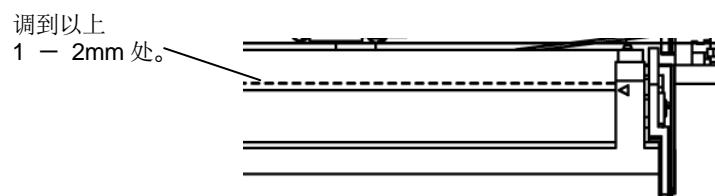


④按下 **REC** 键后, 状态 LED 「REC」不亮。

⑤到达要对准的时刻<□□时 00 分>后, 按下 **REC** 键, 状态 LED 「REC」亮。

⑥过一段时间后确认是否和时间刻度线一致。时刻线的打印若迟后 (位置偏前), 则可以瞬时按 **FEED** 键调整。若提前 (位置偏后), 那只能返回几小时的记录纸, 重新调整。

### 8-3. 记录内容和记录色

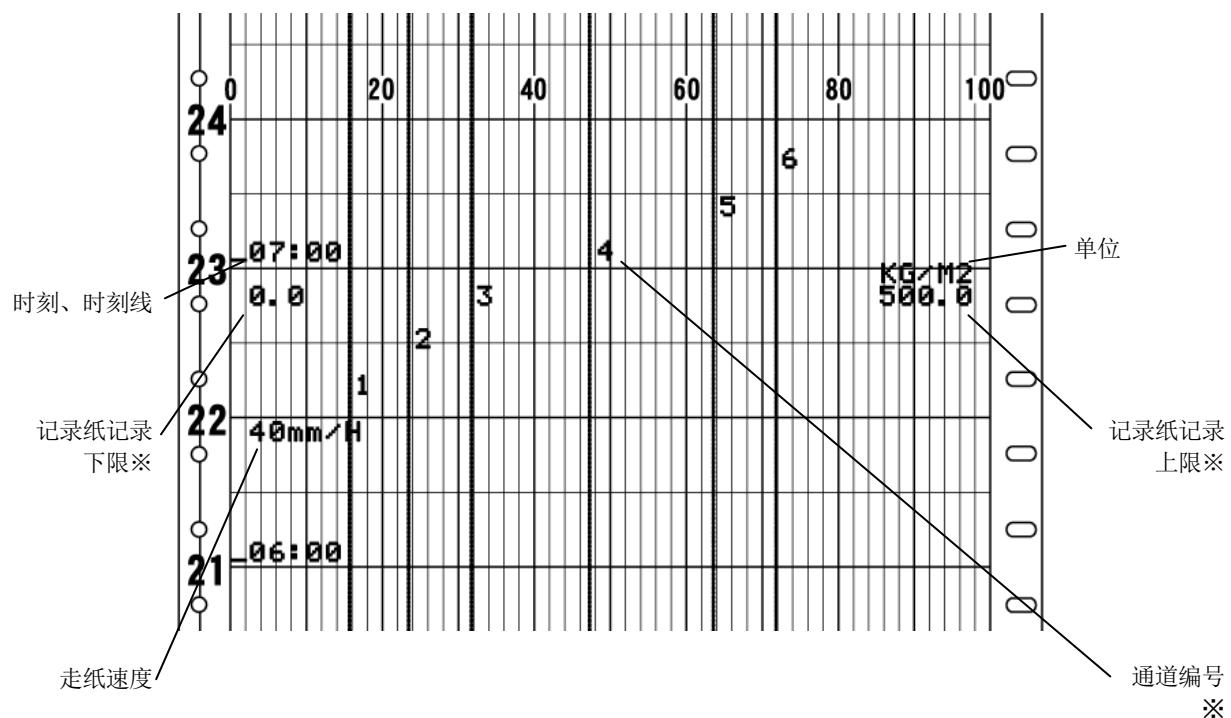

※通道编号、记录纸记录下限 / 上限的记录色和打点色相同。


#### 参考 模拟记录色

记录色和通道编号

CH No.	1	2	3	4	5	6
记录色	红	黑	蓝	绿	褐	紫

## 8-4. 数字记录

### · 打印的内容

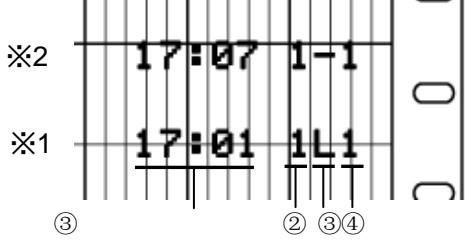区分	记录名称	记录内容	备注
数字记录·打印	定时刻记录	①时刻 ②通道编号 ③测量值 ④单位	按设定好的时间间隔(任意设定),在模拟记录上反复用红→黑→蓝→绿→褐→紫色记录数据。
	数据打印	①时刻 ②通道编号 ③测量值 ④单位	·开始后, 口口开始口的数据。 ·中断模拟记录。 ·记录色和定时刻记录相同。
	定时打印	①年月日 ②时刻线 ③时刻 ④走纸速度 ⑤记录纸记录下限 ⑥记录纸记录上限 ⑦通道编号 (模拟记录通道的判别)	·按走纸速度, 以一定的间隔打印。 ·打印周期随内容及走纸速度不同。
	报警打印 (带选件时)	发生时刻 ①发生时刻 ②通道编号 ③报警种类 ④报警号 ※1 解除时刻 ①解除时刻 ②通道编号 ③—(横杠) ④报警号 ※2	报警发生、解除时在记录纸的右侧打印。 报警打印可以记忆发生、解除共48点, 并按顺序打印。若超过48点时, 不再记忆新的报警打印。  ※2 
	设定变更记号打印	·设定变更时在记录纸的右侧打印△。 ·若不打印则未变更结束, 还是按以前的设定内容运行。	
	列表打印	要求时列表打印全部参数或指定的参数。	

### 注 → 不执行数字记录

### · 打印

走纸速度在251mm/H以上时电源投入后将不会执行打印、数字打印、列表打印、时刻线以外的数字记录·打印。定时刻记录的最短间隔时间要受走纸速度的限制。

(参照11-4项“注2→间隔时间的设定限制”)

### 参 考 → 最短间隔时间的求法

$$\text{间隔时间} \geq \frac{4 \times \text{打印行数}}{\text{走纸速度}(mm/H) \text{※1}}$$

打印通道数 ※2	1 - 3	4 - 6
打印行数	1	2

※1: 使用3速中最慢的速度。

※2: 若6通道都没有跳跃, 则为2行。

[例] 走纸速度的3速为10、20、40(mm/H)、打印通道为5时

最短间隔时间为 $4 \times 2 / 10 = 0.8$ (小时)。若设定为小于48分钟的话, 会显示出**SE**。

# 9. 连续指示模式

## 9-1. 操作的顺序

### 1. [连续指示模式]的动作

- ①可以对一个通道编号进行连续模拟指示和数字显示。
- ②数据更新周期约 0.5 秒。  
但可能和指针指示不同。
- ③不执行模拟记录（打点）和数字记录（打印）。
- ④记录纸不走纸。

参 考 → 设置 DIP.SW1 (参照 12)

模式	No.5
连续指示模式	ON
通常模式	OFF

### 2. 功能的切换

设置 DIP.SW1 的 No. 5 切换为 ON 后变为[连续指示模式] (参照 12 项)。

注 → 临时的[显示模式]

显示部为临时的[显示模式]，为多点逐次显示 ( **01 135.0** )。

### 3. 操作的顺序

请和下一页的框图对应阅读。

#### ①状态 LED「REC」亮

不亮的话按 **REC** 键，状态 LED「REC」亮。

#### ②选择希望的通道编号

- 1 ) 按 **SEL** 键变为 1 点连续显示。
- 2 ) 按 **▲** 或 **▼** 键变为希望的通道。
- 3 ) 按下 **REC** 键。

#### ③变为[连续指示模式]

- 1 ) 显示数秒 **Cont** 后变为[连续指示模式]。
- 2 ) 模拟指示对应的输入值。

注 → 避免长时间运行该模式

该模式为检查时使用的模式，因此请避免长时间运行。


#### ④要返回临时的[显示模式]时

按下 **REC** 键后返回临时的[显示模式]，返回②项。

#### ⑤要返回通常的模式[运行模式]时

设置 DIP.SW1 的 No. 5 切换到 OFF，变为通常的多点逐次显示。

## 9-2. 操作的框图

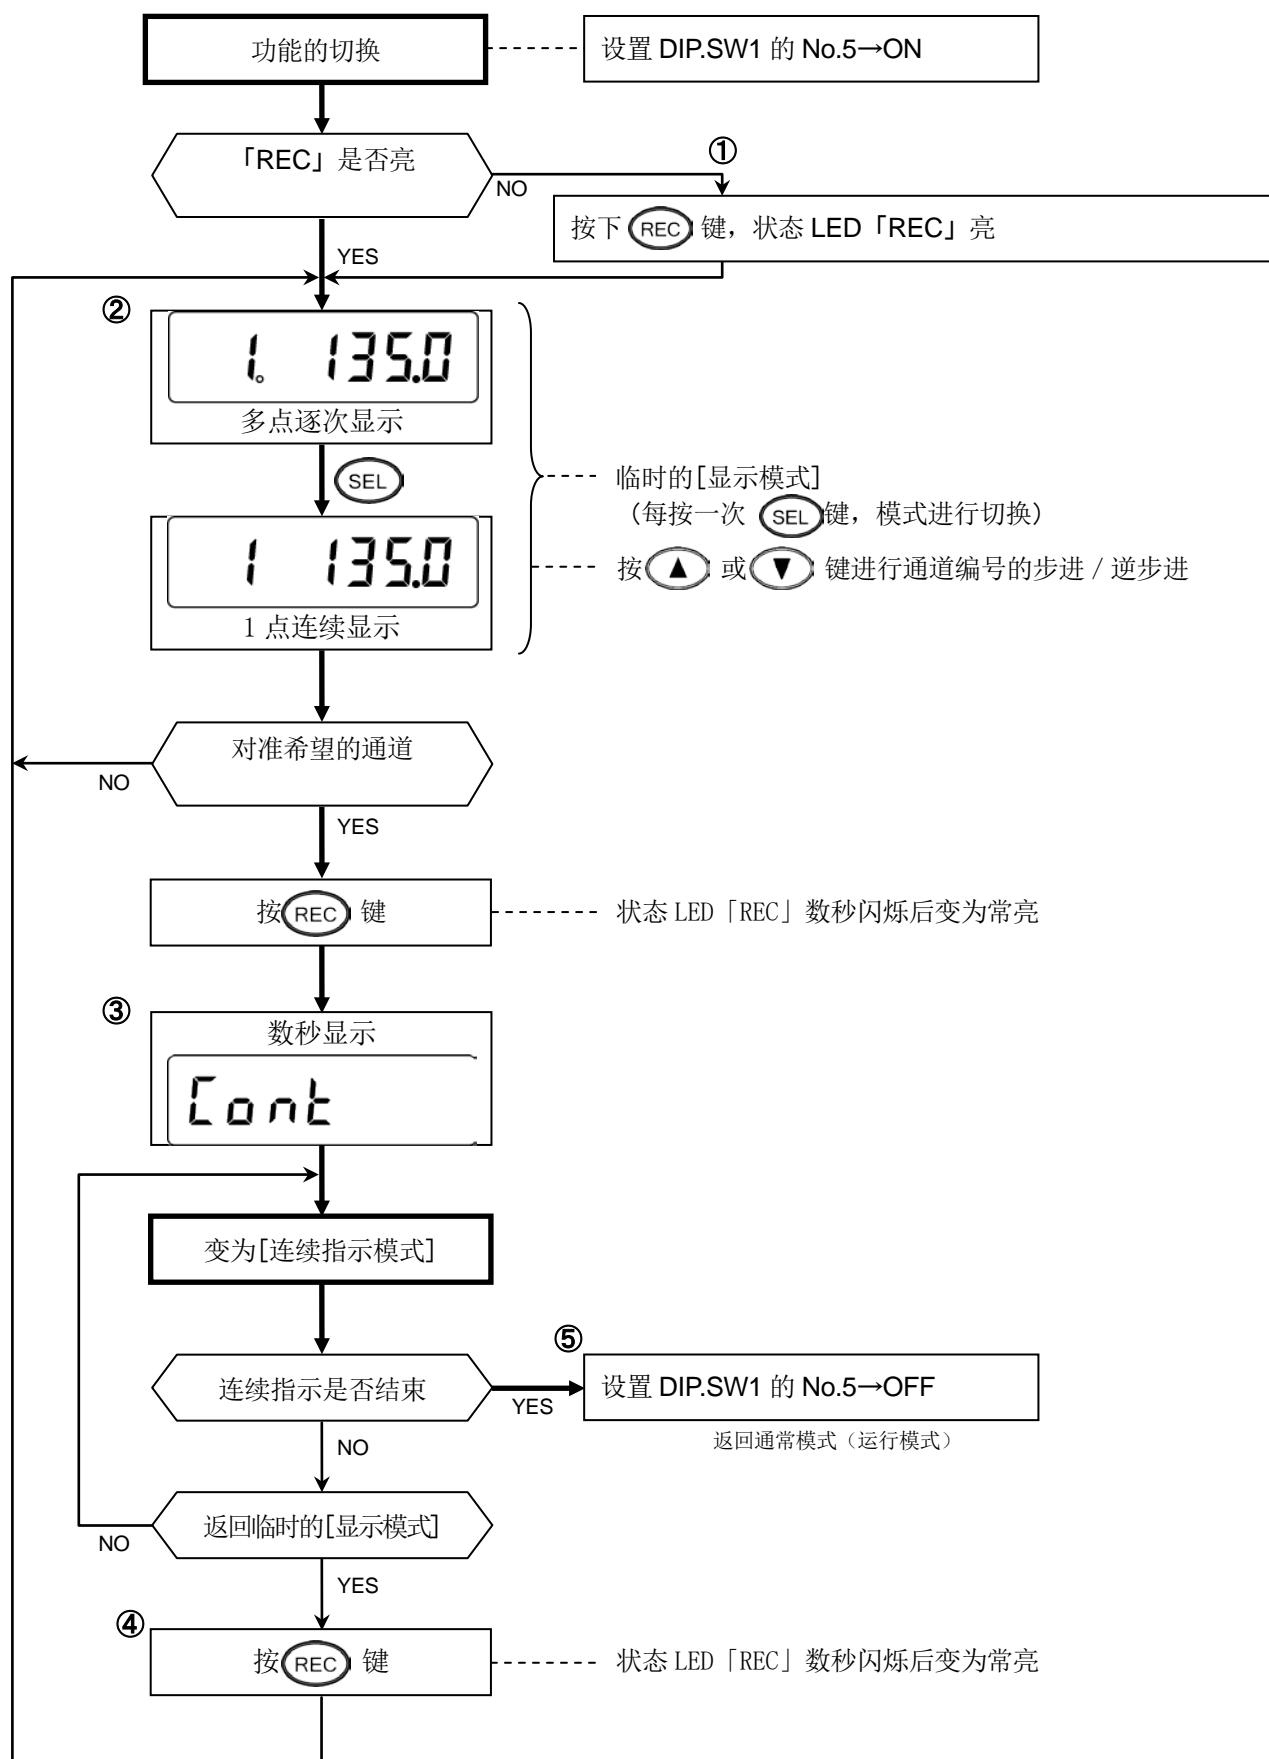

# 10. 设定的基本

## 10-1. 操作

### · 口定口部和口定口目

#### 1. 操作

#### · 口定口部

用于设定的键有多个功能。

(MODE)：模式的切换


(▲)：设定开始及数值・CH. No. 的步进等

(ENT)：登录或参数的步进、光标移动等

(▼)：设定开始及数值・CH. No. 的逆步进等

(SEL)：项目的选择等

#### 2. 设定项目

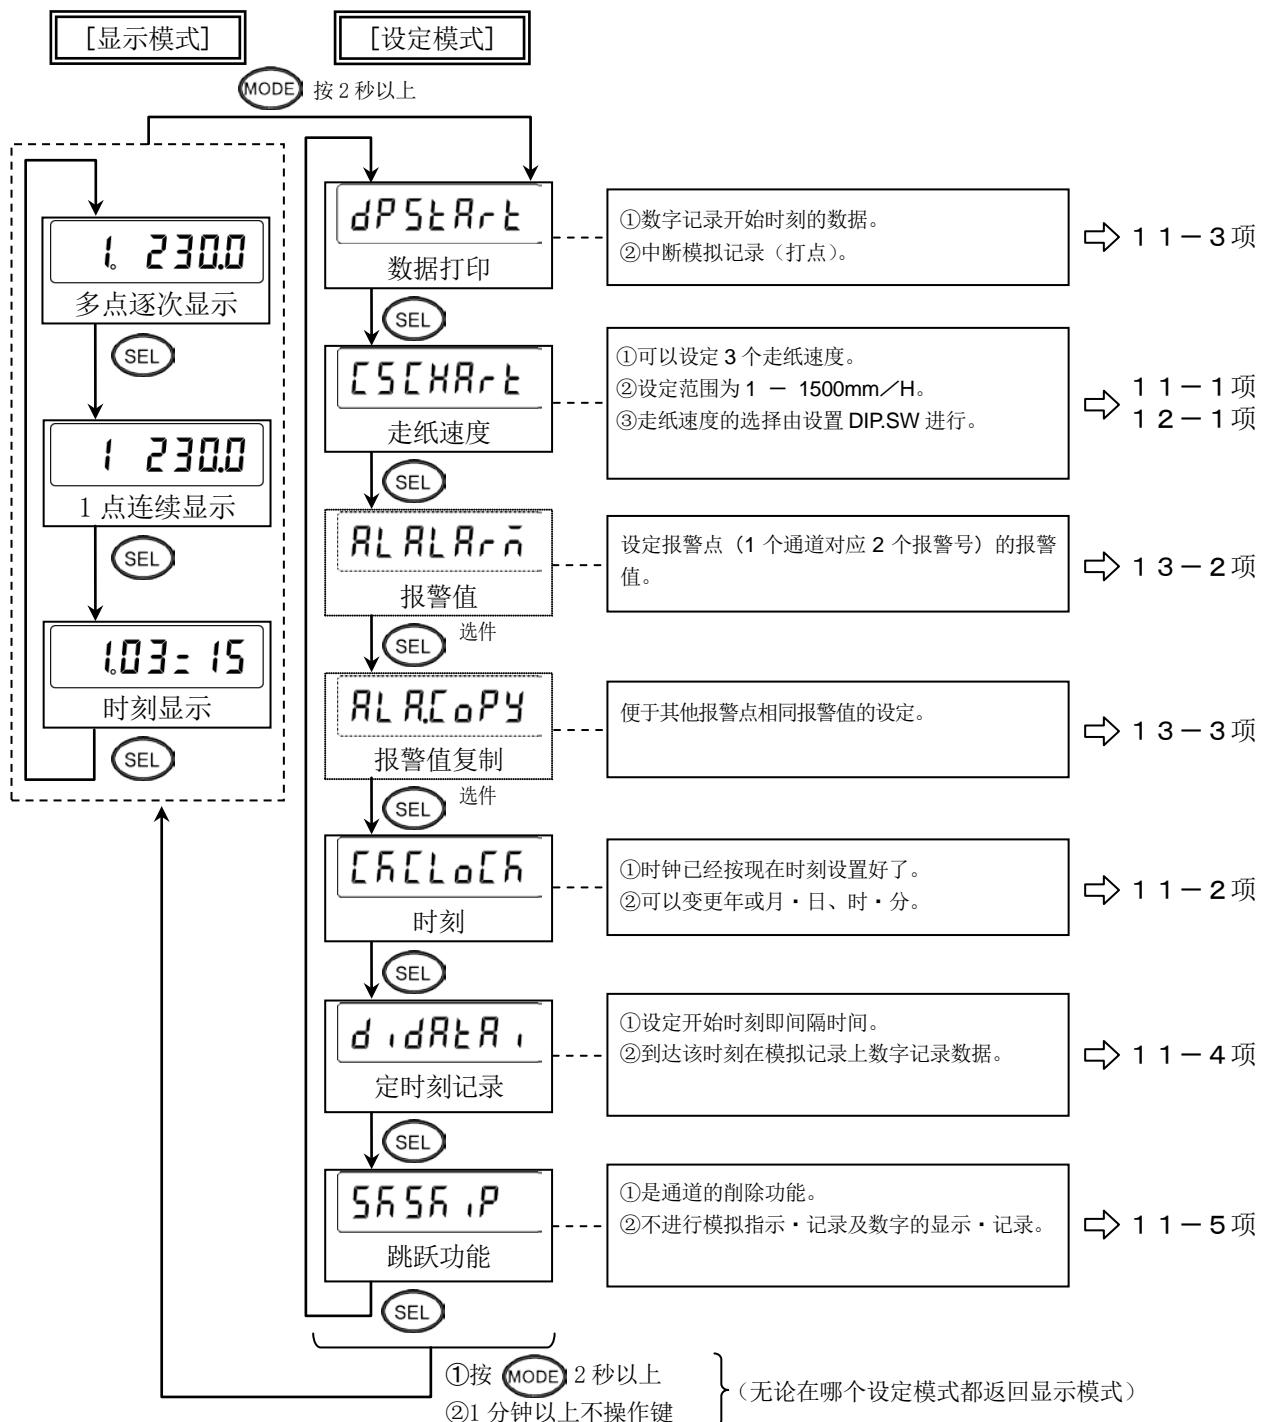

## 10-2. 设定范围

设定项目	参数	出厂时	设定范围
走纸速度	走纸速度 1	10 (mm / H)	1 — 1500 (mm / H) ※加上特殊的 12.5 (各走纸速度共通)
	走纸速度 2	20 (mm / H)	
	走纸速度 3	40 (mm / H)	
时 刻	时 : 分	已对准现在时刻	00: 00 — 23: 59 (0时 0分 — 23时 59分)
	年		2000 — 2099
	月 日		01 ↗ 01 — 12 ↗ 31 (1月 1日 — 12月 31日)
定时刻记录	间隔时间	未设定	00.01— 24.59 (1分 — 24小时 59分) ※
	开始时刻	未设定	00: 00 — 23: 59 (0时 0分 — 23时 59分)
跳跃功能 (通道削除)	通道 1	无跳跃	各通道可设定： 无跳跃： 0 跳跃 : 1
	通道 2	无跳跃	
	通道 6	无跳跃	

※根据走纸速度，对最短间隔时间有限制。

(参照 8-4 项 “参考 > 最短间隔时间的求法”)

### 参考 1 > 走纸速度的选择

走纸速度的选择由「设置 DIP.SW1」切换  
(参照 12 项)。

### 参考 2 > 未设定定时刻记录时

未设定即为无动作(清零)状态，不进行定时刻记录。

### 参考 3 > 月 / 日的出错判定

按 2000 年—2099 年间的闰年、月的大小进行判定，若设定为 2 月 30 日等将显示 **SE**。

### 10-3. 显示部的文字显示

本仪表的显示部使用 7 段数码显示。英文字母 记号如下表显示。

#### 1. 字母

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	,	Ⓛ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Ⓝ	Ⓞ	Ⓟ	Ⓠ	Ⓡ	Ⓢ	Ⓣ	Ⓤ	Ⓢ	Ⓤ	Ⓥ	Ⓨ	Ⓦ

#### 2. 主要使用的文字

显示的文字		正式文字		意    思
CH. No.	DATA	CH. No.	DATA	
DP	STARt	DP	START	数据打印的执行（开始）
CS	CHArt	CS	CHART	走纸速度的设定项目
AL	ALARm	AL	ALARM	报警值的设定项目
AL	ACoPY	AL	A. COPY	报警值复制的设定项目
CK	CLoCK	CK	CLOCK	时刻的设定项目
DI	DATAI	DI	DATAI	定时刻记录的设定项目
SK	SKIP	SK	SKIP	跳跃功能的设定项目

#### 3. 数值 / 记号

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	空格	负号	横杠	冒号	~
፣	፤	፤	፤	፤	፤	፤	፤	፤	፤	-	-	:	፤	፤

## 10-4. 设定出错和对应

### 1. 设定出错的种类

有 **S.E.** 和 **F.E.** 2 种。

<b>S.E.</b> (SET ERROR 的略写)	<b>F.E.</b> (FORMAT ERROR 的略写)
设定值在设定范围外。 设定格式正确。	设定格式错误。 同时有 <b>S.E.</b> 时, <b>F.E.</b> 优先显示。


< **S.E.** 的例子>

走纸速度 (CSCHR <small>r</small> t)
<b>CS 12000</b> → <b>S.E.</b> 发生 走纸速度设定为 2000 走纸速度 1
设定范围 = 1 — 1500 (mm / H), 因此 2000 在范围外。

< **F.E.** 的例子>

定时时刻记录 (d <small>i</small> dR <small>t</small> R <small>i</small> )
<b>d : 1.00</b> → <b>F.E.</b> 发生 设定空格 间隔时间
从出厂时或清零时开始设定时, 全部位都是 <b> </b> (空格)。例如要设定 10 小时 00 分时, 在小时的个位不设定而按 <b>ENT</b> 键后设定分时即出现该出错。

### 2. 判断出错时和对应

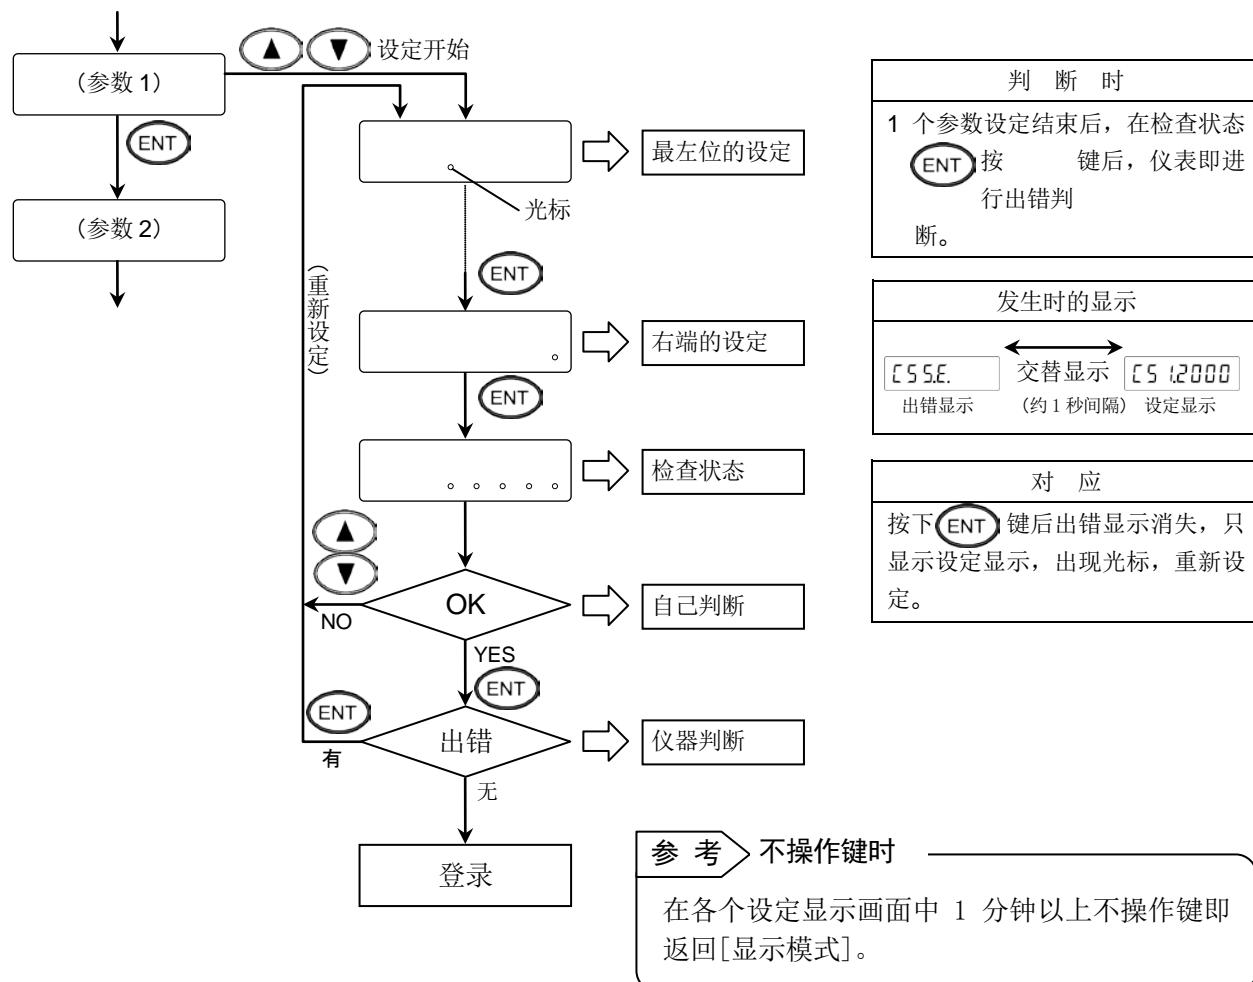

# 1 1. 设定方法

## 1 1 - 1. 走纸速度

### 1. 出厂时的状态和设定范围

走纸速度可设定 3 个。若订货时未注明需要设置走纸速度时，出厂时已按下表设定。

参数	出厂时	设定例	设定范围
走纸速度 1	10mm / H	125	1 — 1500 ※ (mm / H)
走纸速度 2	20mm / H		
走纸速度 3	40mm / H		

出厂时设定为使用 2 号走纸速度，即  
为 20mm / H。  
※还有特殊的 12.5mm。

#### 参 考 > 设定在范围外时

判断出错时，**5.E.** 和设定值交替显示。按 **ENT** 键可重新设定。

### 2. 设定（变更）的顺序

#### ①进入[设定模式]

按**MODE**键 2 秒以上从[显示模式]变为[设定模式]。

#### ②选择走纸速度

每按一次**SEL**键设定项目随之改变，选择**ESCHArT**。

#### ③参数的设定

每按一次**ENT**键，走纸速度 1、走纸速度 2、走纸速度 3 轮流变化，选择要设定的走纸速度号。

#### ④开始设定

按下**▲**或**▼**键后出现光标（小数点的闪烁）。

#### ⑤光标的移动

每按一次**ENT**键光标即向右移动一格。

#### ⑥设定数值

每按一次**▲**或**▼**键数值进行步进 / 逆步进。

※在 12 时，光标移到 2 按下**▲**键后变为 12.5，再按下后变为 13。

#### ⑦设定走纸速度(mm / H)

反复进行上述⑤、⑥操作设定希望的速度。

#### ⑧确认显示

最右端的位设定好后按下**ENT**键。全部的小数点闪烁。

若发现错误可以按**▲**或**▼**键重新设定。

#### ⑨若确认设定值正确后

按下**ENT**键。进行出错判断，在设定范围内时则登录、移到下一个参数，并打印设定变更记号。

#### ⑩出错判断的显示


若出现**5.E.** 显示，表示在设定范围外。按**ENT**键返回④重新设定。

#### ⑪结束（中止）

在各个设定显示画面中按**MODE**键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键时返回[显示模式]。

### 3. 设定的框图

〈例〉2号走纸速度从20 变更到 125mm / H

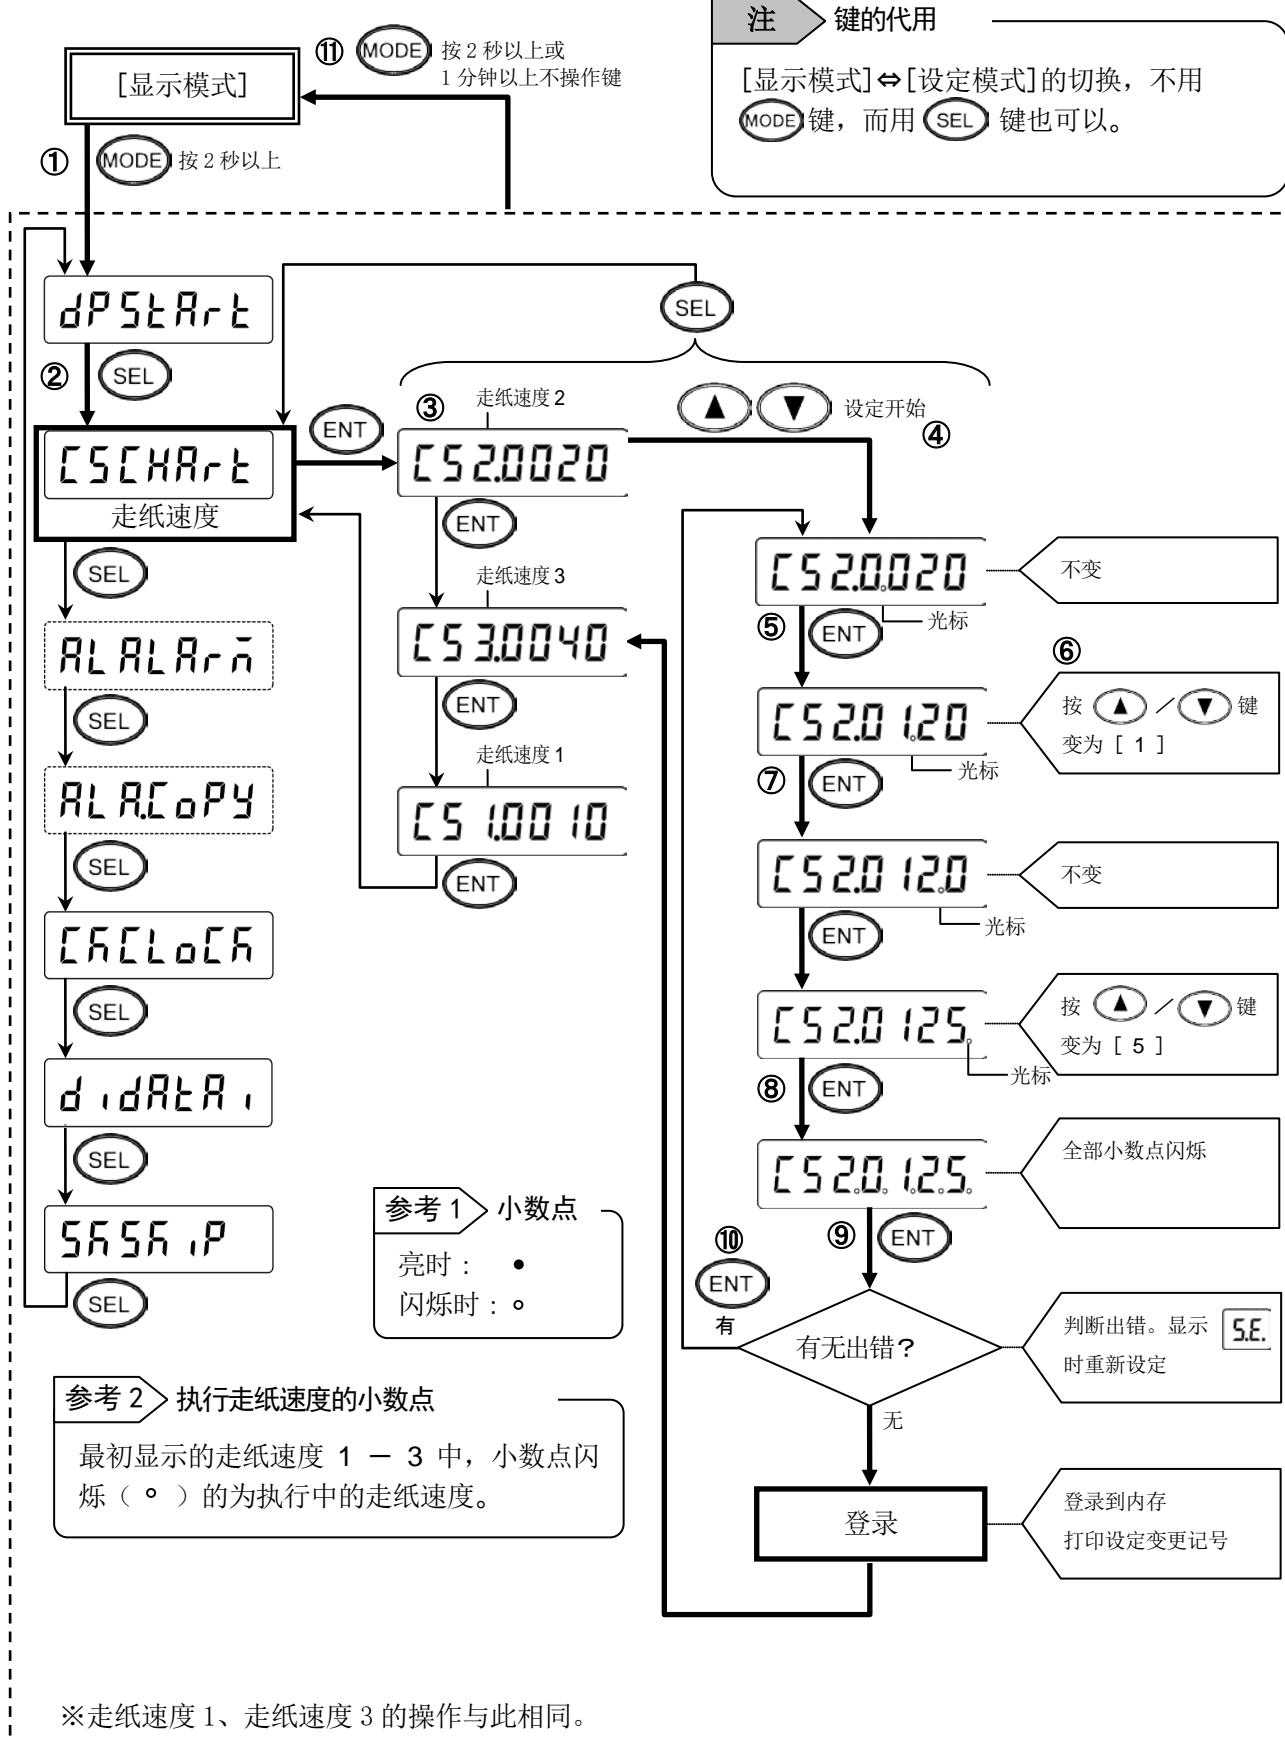


## 4. 设定值的清零


对每个走纸速度的设定值都可清零。清零后变为出厂状态。


〈例〉走纸速度 1 的设定值 125 清零

①选择「走纸速度 1」。 . . . . .  走纸速度 1


②按  或  键，变为可设定状态。 . . . . .  设定开始

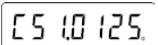③按下  键光标移向右端。 . . . . .  光标移向右端

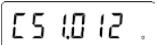④按  或  键选择空格（空白）。 . . . . .  设定空格

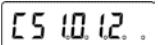⑤按下  键全部小数点闪烁。 . . . . .  清零  
NO  
YES

⑥确认可以清零后，按  键。设定值清零 . . . . .   
显示「走纸速度 2」。

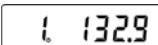⑦要终止清零，则按  键 2 秒以上， . . . . .   
返回[显示模式]。

### 参考 > 设定的结束（中止）

在各个设定显示画面按  键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键即返回[显示模式]。

## 5. 走纸速度 3 速的选择

切换设置 DIP.SW1 的 No. 2 — 4 可以选择 3 个走纸速度（参照 1 2 项）。

在订货时若没有注明走纸速度时，则出厂时的设定如下。并执行走纸速度 2。

走纸速度选择	No. 2	No. 3	No. 4	出厂时
走纸速度 1	ON	OFF	OFF	10mm / H
走纸速度 2	OFF	ON	OFF	20mm / H
走纸速度 3	OFF	OFF	ON	40mm / H
外部驱动选择	OFF	OFF	OFF	

### 注 1 ON / OFF 的组合错误时

No.2	No.3	No.4	执行的走纸速度
OFF	ON	ON	走纸速度 2
ON	ON	ON	走纸速度 2
ON	ON	OFF	走纸速度 2
ON	OFF	ON	走纸速度 2

### 注 2 用外部驱动接点切换

- 带外部驱动（选件）、并且外部驱动功能设为「选择走纸速度」时，可以通过外部接点动作选择切换 3 个走纸速度。
- 用外部驱动切换时，No.2 — 4 都须为 OFF。
- 不带外部驱动时，或外部驱动功能没有设定为「选择走纸速度」时，No.2 — 4 若都为 OFF 则执行走纸速度 1。

## 1. 出厂时的状态和设定范围

参数	出厂时	设定例	设定范围
①时：分	已和现在 的时刻对 准了	14: 27	00: 00 — 23: 59
②年		2011年	2000 — 2099
③月 · 日		2月 15日	1月 1日 — 12月 31日

参 考 → 设定范围外

判断为出错时，**SE** 和设定值交替显示。  
按下**ENT** 键后重新设定。

## 2. 设定时的注意

时刻有①「时：分」→②「年」→③「月」**3日**参数，要分别设定（变更）参数。设定值的登录只在①「时：分」设定好后进行。因此，②「年」或③「月」**变更**后，务必要经过①「时：分」的设定顺序。

## 3. 设定（变更）的顺序 ----- 时：分的设定

### ①进入[设定模式]

按**MODE**键2秒以上从[显示模式]变到[设定模式]。

### ②选择时刻

每按一次**SEL**键，设定项目即变化，选择**CHLoCH**。

### ③参数的设定

每按一次**ENT**键，按**▶**时：分(**CH09-03**)→年(**CH 2010**)→月(**CH 12P14**)  
变化。这时选择「时：分」。

### ④设定开始

按下**▲**或**▼**键后，出现光标（小数点的闪烁）。

### ⑤光标的移动

每按一次**ENT**键，光标向右移一位。

### ⑥设定数值

每按一次**▲**或**▼**键，数值即步进 / 逆步进。

### ⑦时：分的设定

反复上述⑤、⑥操作，设定希望的时间（14: 27）。

### ⑧确认显示

最右端的位设定好后，按**ENT**键，全部小数点闪烁。

若确认不对，按**▲**或**▼**键重新设定。

### ⑨若确认设定值正确

按下**ENT**键进行出错判断。若在设定范围内时则登录，移向下一个参数（年），打印设定变更记号。

### ⑩出错判断的显示


若出现**SE** 显示，表示在设定范围外，按**ENT**键返回④重新设定。

### ⑪口束（中止）

在各个设定显示画面中，按**MODE**键2秒以上或1分钟以上不操作键，则返回[显示模式]。

#### 4. 设定的框图

〈例〉时：分从 13: 25 变更到 14: 27

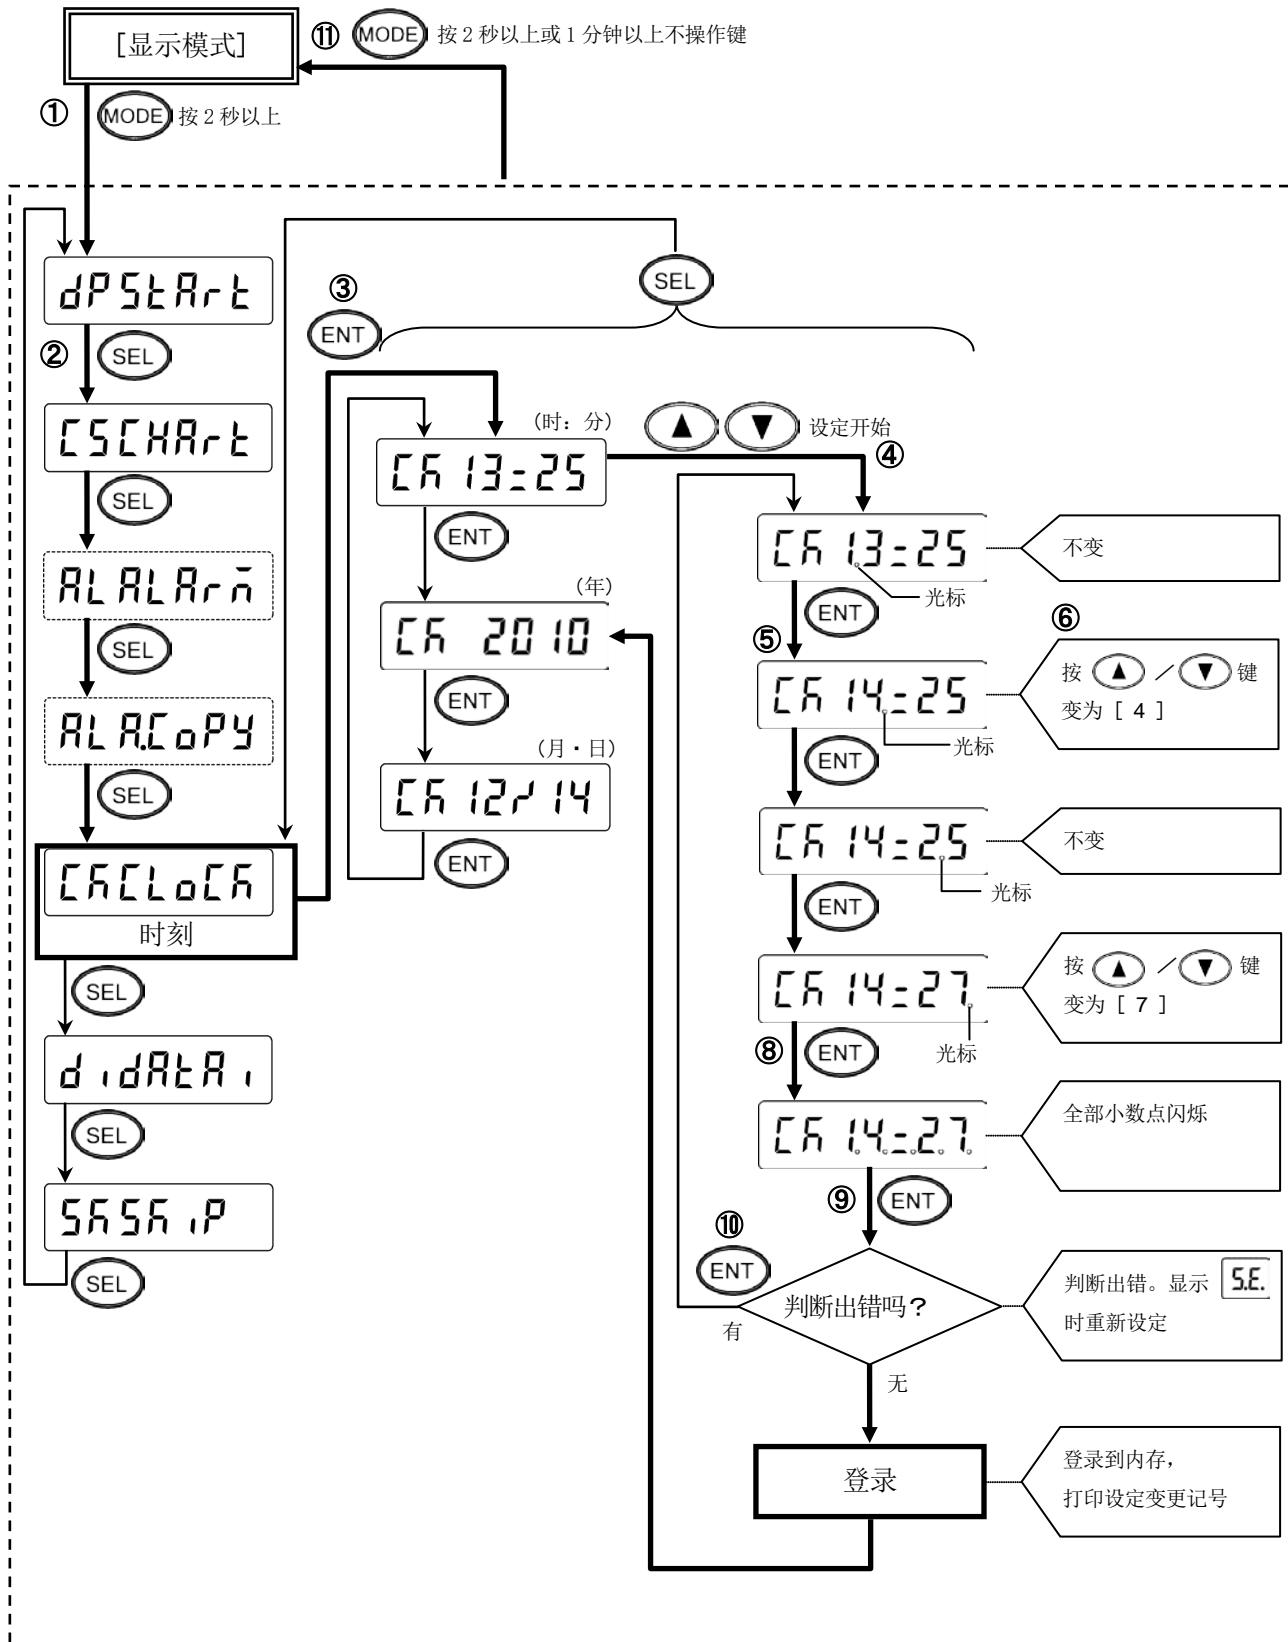


## 5. 年 / 月

### · 日需要口更口

〈例〉2010年4月1日 变更为 2011年2月15日 (时: 分不变更)

[年或月 变更, 不经过【时: 分】设定步骤是不会登录的。]

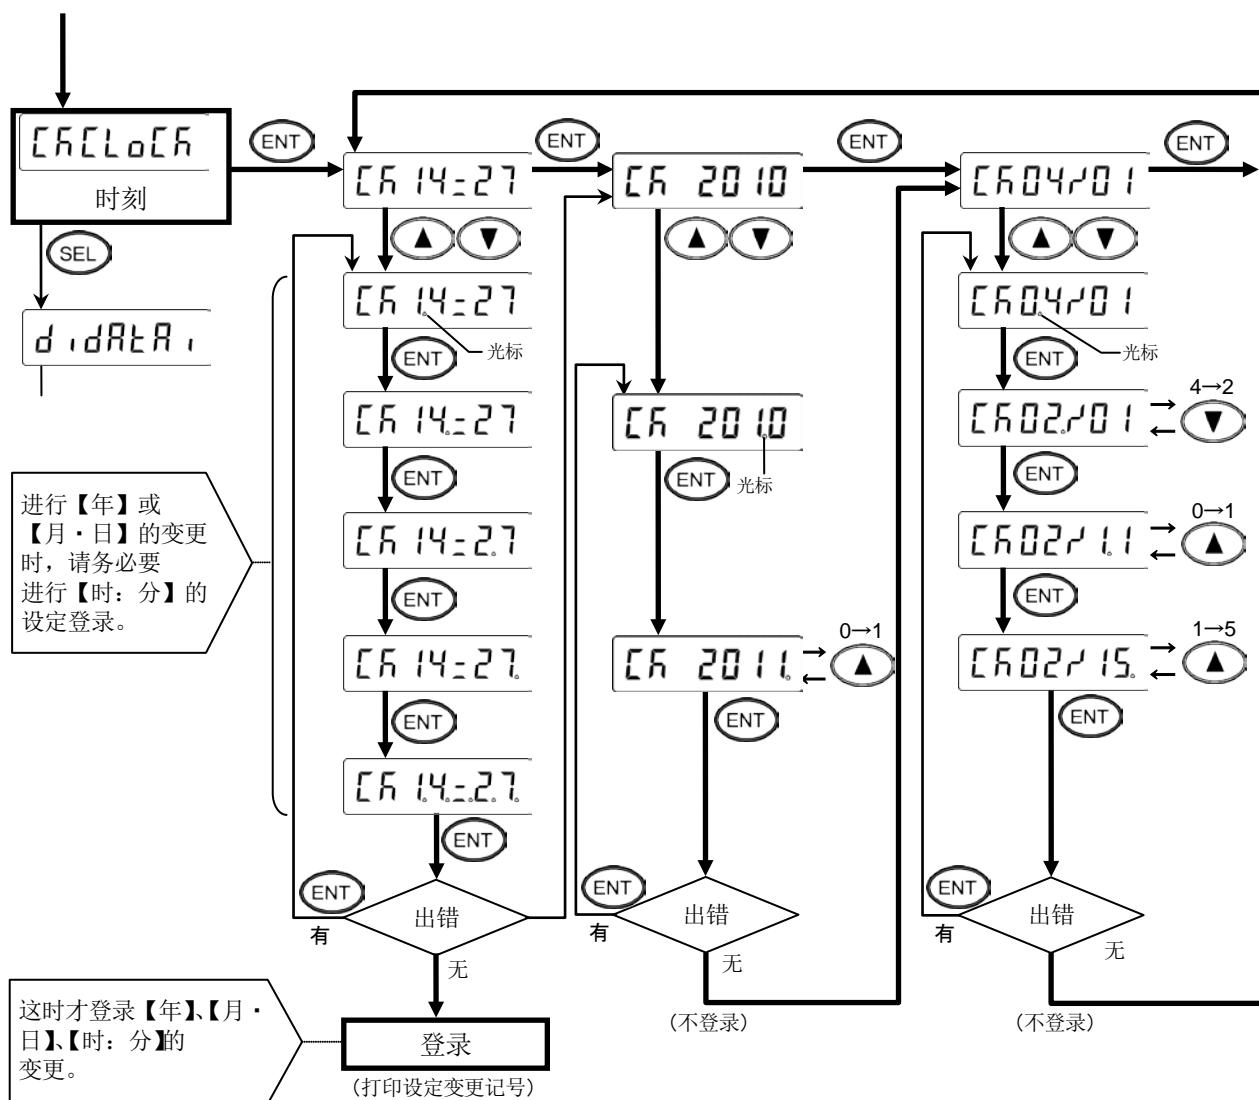

#### 参考 1 时钟的电池支持

切断电源仪表内部的锂电池会支  
持时钟。  
按 1 天运行 8 小时计算, 可使用  
10 年以上。

#### 参考 2 时刻的开始

从时: 分登录的时刻开始。  
设定中时刻显示会停止, 但内部  
还在计时。

#### 参考 3 时刻的清零

时刻不能清零。  
请设定变更为希望的时刻 (包括  
年 / 月 · 日)。

#### 参考 4 月的大小和闰年

会按闰年的 2 月 28 日 / 29 日和  
月的大小进行出错判断。

#### 参考 5 时钟的精度

月差 2 分钟以内 (在  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$  环  
境中, 不包括电源的 ON / OFF 造  
成的误差)。

#### 参考 6 设定的结束 (中止)

在各个设定显示画面按 **MODE**  
键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作  
键即返回 [显示模式]。


## 1.1-3. 数据打印

### 1. 关于数据打印

- ①保持开始（按下ENT键）时数据，并数字记录·打印。
- ②中断模拟指示和记录及数字显示。
- ③按条件可能会不执行。  
(参照“注不能执行时”)
- ④记录时间约2分钟。
- ⑤记录色为每次变化。

→红→黑→蓝→绿→褐→紫

数据打印例

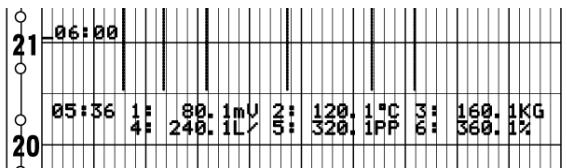

记录内容：时刻、通道编号、  
测量值、单位4个项目

### 2. 执行方法

#### ①进入[设定模式]

按MODE键2秒以上从[显示模式]变为[设定模式]。  
变为[设定模式]后显示dPStRt。

#### ②确认显示

按下ENT键后全部小数点闪烁。

#### ③取消

不需要执行时，按SEL键。1分钟以上不操作键即返回[显示模式]。

#### ④执行开始

执行时（开始）按ENT键。

#### ⑤结束

记录结束后返回[显示模式]。

#### 注 → 不能执行时

1. 状态LED「REC」不亮时
2. 键锁定状态时


#### 参考1 → 想中断时

按下REC键，使LED「REC」不亮。

#### 参考2 → 执行中的动作

- ⑨ 中断模拟指示和记录及数字显示，记录纸少许走纸。
- ⑩ 进行数字记录（打印时刻、通道编号、测量值、单位）。
- ⑪ 少许走纸，开始模拟指示和记录，返回[显示模式]。
- ⑫ 以上期间，数字显示dPStRt。

### 3. 设定的框图

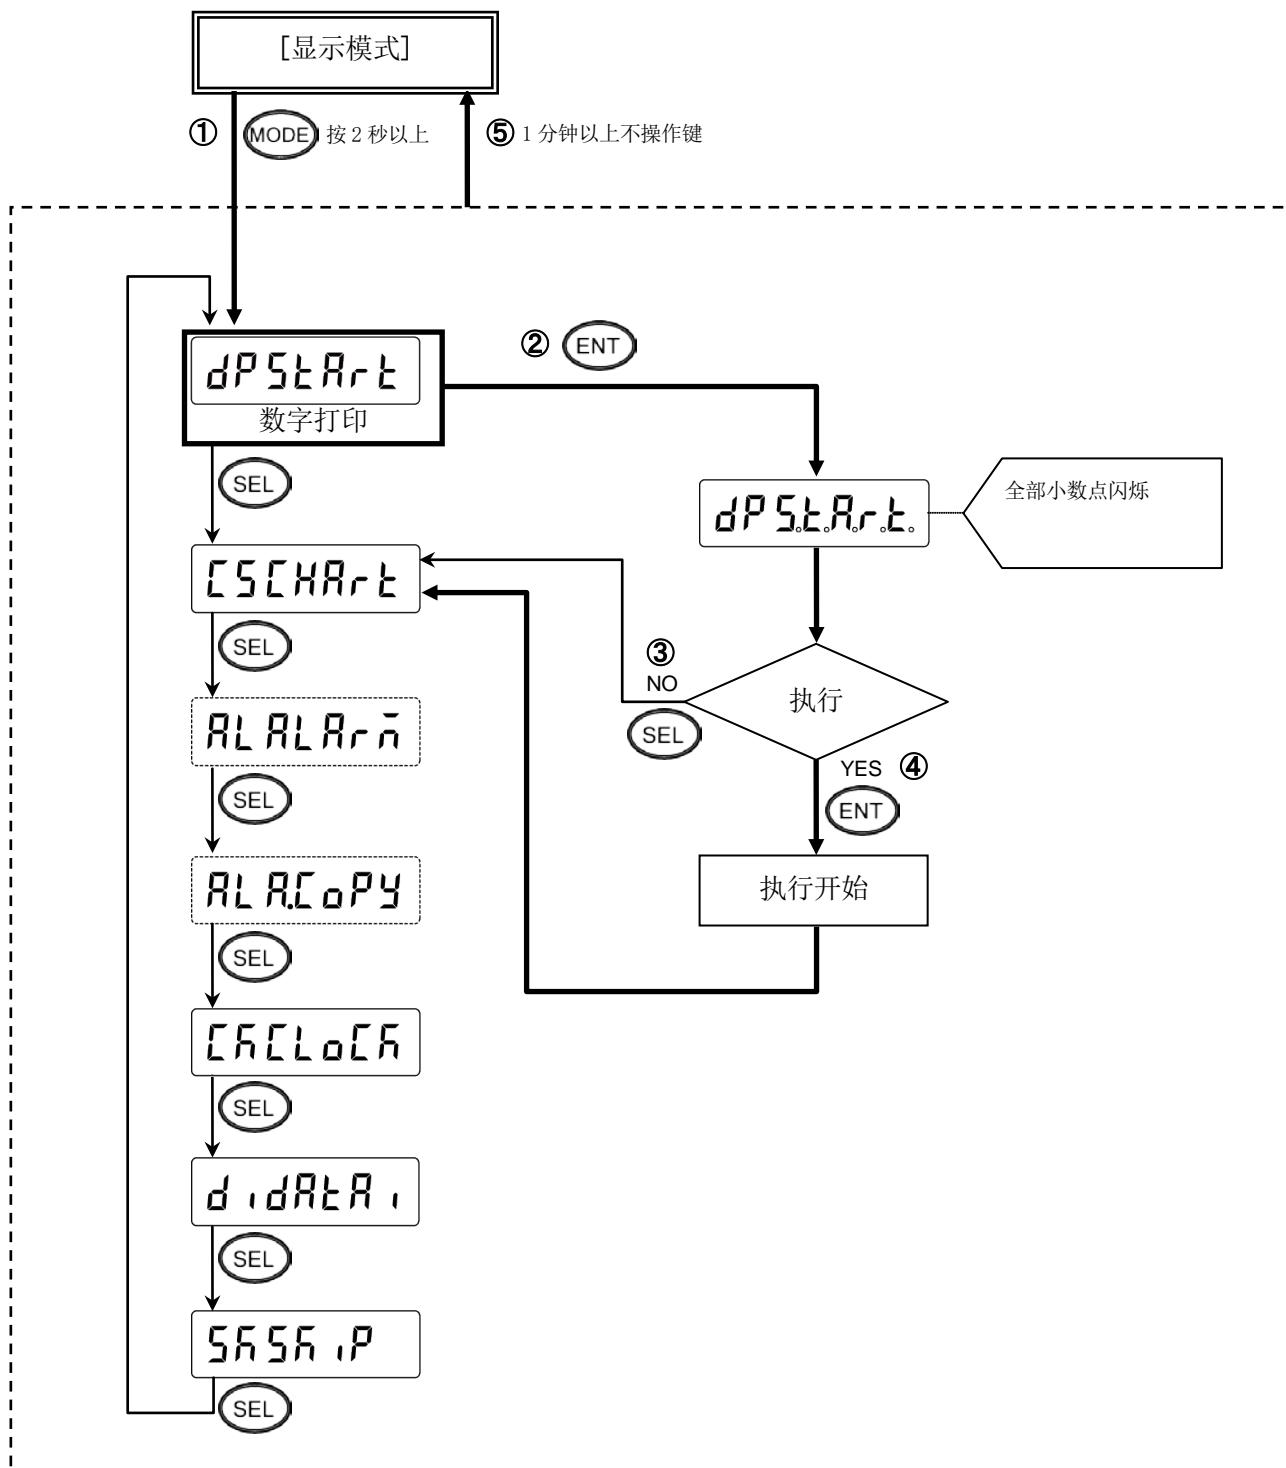


## 1.1-4. 定时记录

### 1. 关于定时记录

- ①是按设定好的间隔时间，在模拟记录上用数字记录当时输入值的功能。
- ②记录内容为时刻和输入点数的通道编号、测量值（数据）、单位。
- ③设定的登录在「开始时刻」设定好的时候进行的。只要变更「间隔时间」时也需再设定一次「开始时刻」。
- ④由于走纸速度的原因有时会不执行。

(注2 参照“间隔时间的设定限制”)

### 定时记录的例子

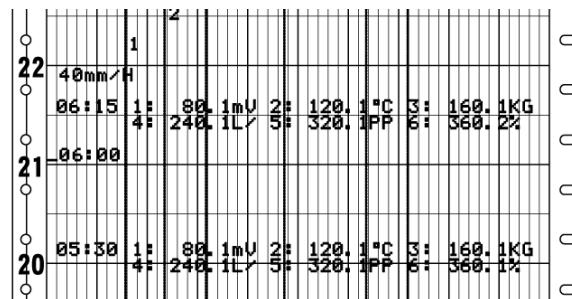

记录内容：时刻、通道编号、  
测量值、单位 4 个项目

### 2. 出厂时的状态和设定范围

出厂时未设定（清零状态）。因此不会进行定时记录。

参数	出厂时	设定例	设定范围
间隔时间	未设定	02.00	0:01— 24.59
开始时刻	未设定	10:00	0:00 — 23:59

### 参考 在设定范围外时

判断出错时，**5.E.** 和设定值交替显示。**ENT** 键后重新设定。

### 3. 设定的顺序

#### ①进入[设定模式]

按**MODE**键 2 秒以上从[显示模式]变为[设定模式]。

#### ②选择定时记录

每按一次**SEL**键，设即变化，选择**d,dRtR,**。

#### ③参数的选择和设定

每按一次**ENT**键，「间隔时间」(**d, .**) 和「开始时刻」(**d, -**) 交替显示。

#### ④间隔时间的设定

- A) 按下**▲**或**▼**键出现光标（小数点闪烁），变为可设定可能状态。
- B) 每按一次**▲**或**▼**键数值步进 / 逆步进。
- C) 每按一次**ENT**键光标向右移一位。
- D) 最右端的位设定好后，按**ENT**键进行出错判断。
- E) 若为正常值，则移到「开始时刻」。
- F) 若显示**5.E.** 则按**ENT**键重新设定。

#### ⑤开始时刻的设定


- a) 和「间隔时间的设定」的 A) — C) 相同顺序设定开始时刻。
- b) 最右端的位设定好后，按**ENT**键全部的小数点闪烁。要修改设定时，按**▲**或**▼**键重新设定。
- c) 设定内容没有问题后按**ENT**键。
- d) 若显示**5.E.** 则按**ENT**键重新设定。
- e) 若为正常值，则登录「间隔时间」和「开始时刻」，移到「间隔时间」，在记录纸的右端打印设定变更符号。

#### ⑥结束（中止）

在各个设定显示画面中按**MODE**键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键则返回[显示模式]。

#### 4. 设定的框图


〈例〉间隔时间 → 02.00、开始时间 → 10:00

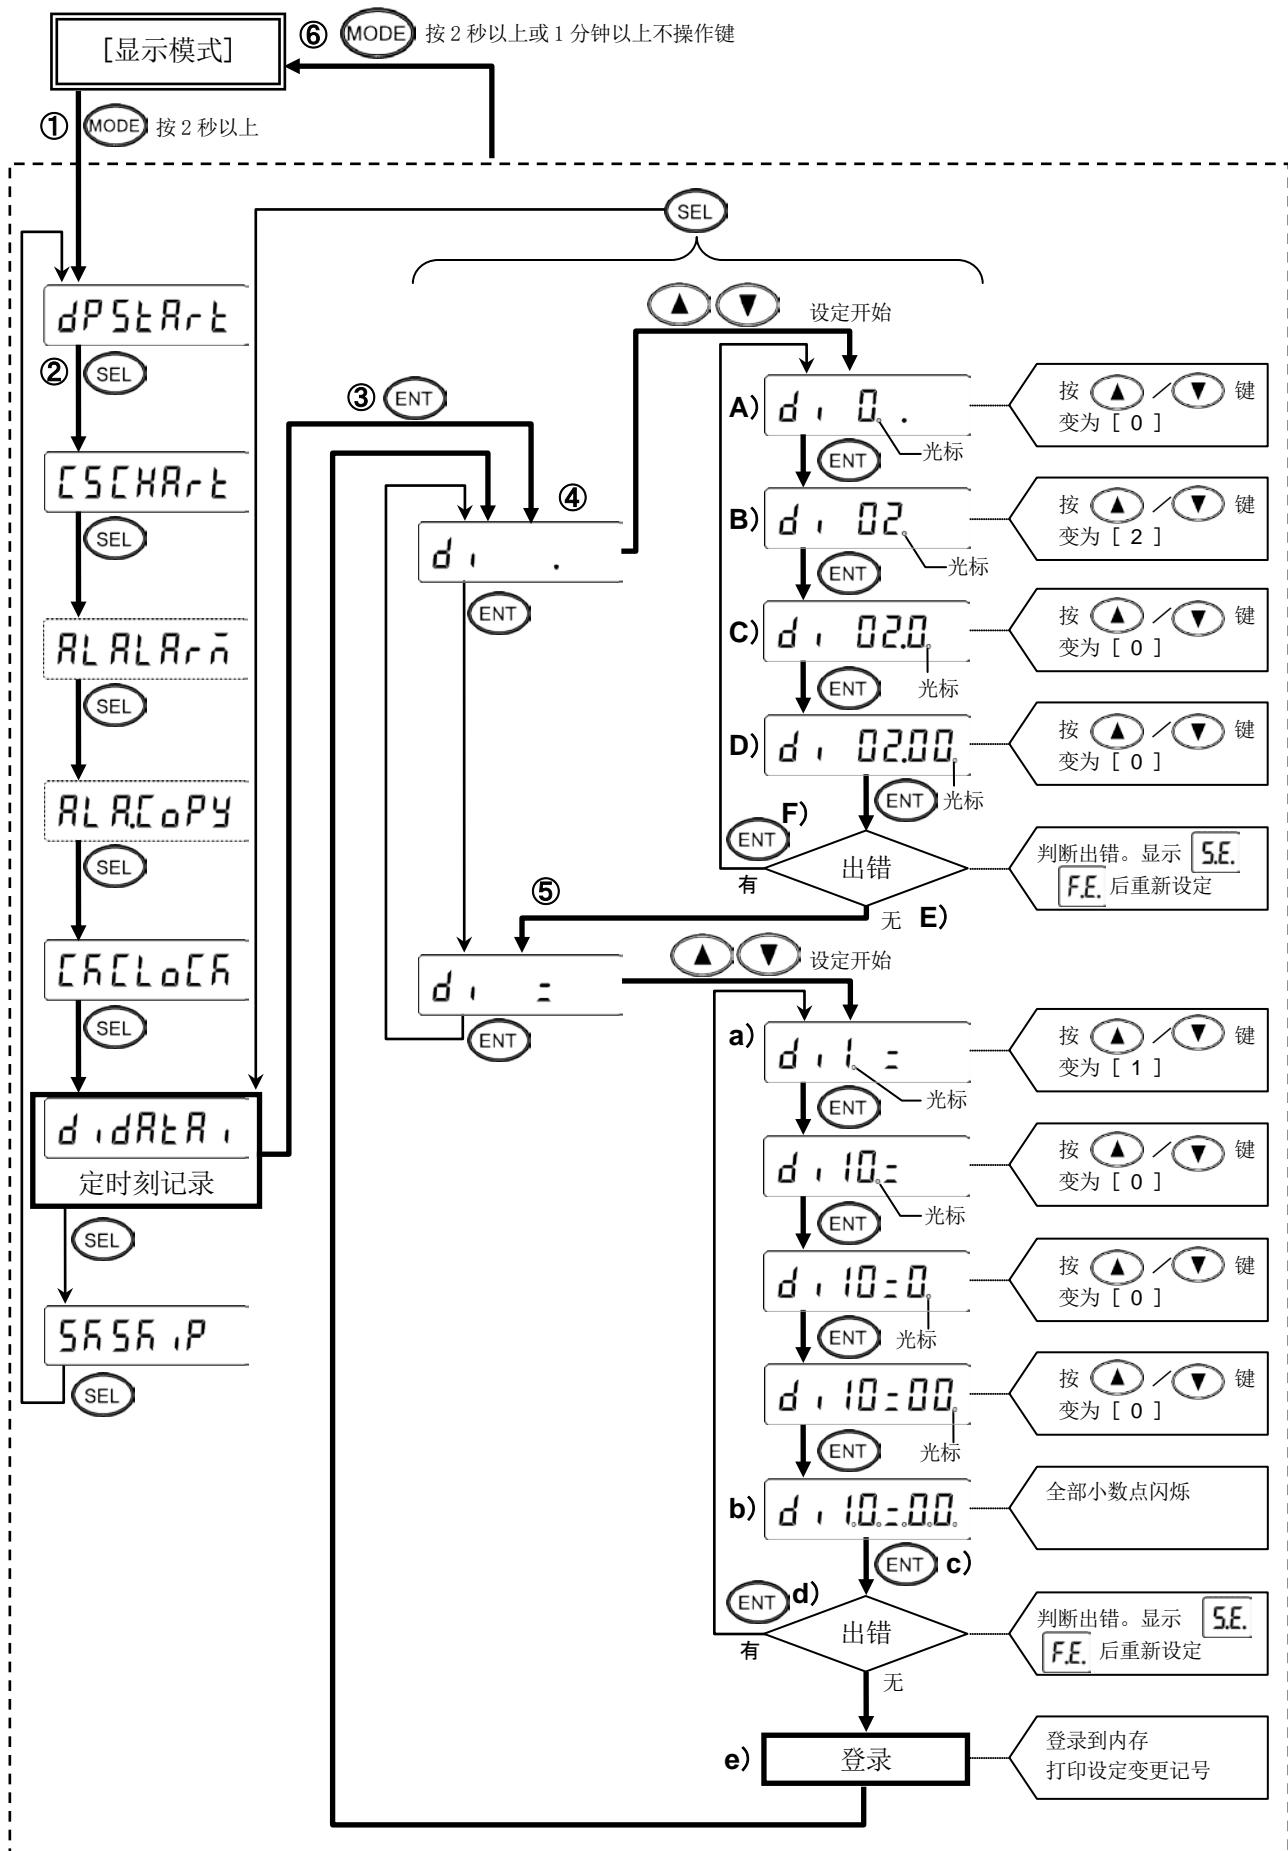



## 5. 设定值的清零


「间隔时间」和「开始时刻」可以清零。清零后回出厂状态（不进行定时刻记录）。

〈例〉开始时刻的设定值 10: 00 清零

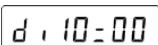①选择「开始时刻」。 .....  开始时刻

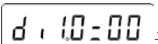
②按  或  键后变为可设定状态。 .....  设定开始

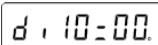③按  键后光标向右端移动。 .....  光标向右端移

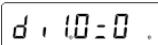④按  或  键选择空格（空白）。 .....  设定空格

⑤按下  键全部的小数点闪烁。 .....  清零  
NO  


⑥确认可以后按  键。设定值清零， .....   
YES

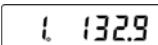显示「间隔时间」。 .....  按 2 秒以上

⑦若要终止清零则按  键 2 秒以上， .....

返回[显示模式]。

### 注 1 只变更间隔时间时

只变更间隔时间是不能登录的，将返回到以前的时间。必须显示出「开始时间」，光标移到最右端，按 2 次  键。

正常登录后，会在记录纸的右侧打印设定变更记号。

### 注 2 设定间隔时间的限制

⑬走纸速度在 251mm / H 以上时不执行定时刻记录。

⑭走纸速度在 1mm / H — 250mm / H 之间也会受走纸速度的限制，否则会重叠记录。

#### 间隔时间的提示

走纸速度 ※	最短间隔时间
5mm/H	1 小时 36 分以上 (01.36)
10mm/H	48 分以上(00.48)
20mm/H	24 分以上(00.24)
40mm/H	12 分以上(00.12)
100mm/H	5 分以上(00.05)

左表中的时间是跳跃通道为 2 个以下时（2 行打印）。

有 3 个以上的通道跳跃时，为 1 行打印，有可能只有一半的时间。

※设定间隔时间时，和执行的走纸速度无关，需要按 3 个走纸速度中设定为最慢的速度为基准进行设定。

例) 设定的走纸速度 1: 10mm / H、走纸速度 2: 20mm / H、走纸速度 3: 40mm / H，并且按 20mm / H 运行时，间隔时间要按其中最慢的 10mm / H 来设定。



⑯ 在设定间隔时间时， 符合条件会显示出 \_\_\_\_\_。

（参照 8-4 项 “ 最短间隔时间的求法 ”）

中途若将走纸速度变慢后，可能会按设定好的间隔时间的整数倍时间间隔进行记录。

## 1.1-5. 跳跃功能 / [设定的记录]

将未接线的输入通道设定为跳跃可以使指示 显示及记录更直观。

### 1. 关于跳跃功能

- ①通道削除。
- ②被跳跃的通道不进行指示 显示及记录。
- ③设定按通道单位进行。
- ④打点周期可能会变慢。


### 参考 被跳跃的通道

- ①模拟指示 ···· 无
- ②模拟记录 ···· 无
- ③数字显示 ···· 无
- ④数字记录 ···· 无

### 2. 出厂时的状态和设定范围

- ①出厂时全通道都无跳跃。
- ②通道单位的跳跃设定按有（1）、无（0）来进行的。

### 有跳跃／无跳跃的设定

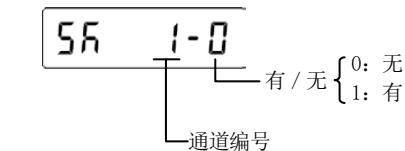

### 3. 设定的顺序

#### ①进入[设定模式]

按 MODE 键 2 秒以上从[显示模式]变为[设定模式]。

#### ②选择跳跃功能

每按一次 SEL 键，设定项目即变化，选择 5555,P 。

#### ③参数（通道）的选择

每按一次 ENT 键通道编号步进。

#### ④设定开始

按 ▲ 或 ▼ 键后右端出现光标（小数点闪烁）。

#### ⑤跳跃有（1）↔无（0）的变更

每按一次 ▲ 或 ▼ 键进行 0 ↔ 1 的变化。

跳跃有 → 1  
跳跃无 → 0      } 变化。

#### ⑥跳跃有 / 无的确认

按下 ENT 键后全部小数点闪烁。

确认已选择的通道是否为按需要设定的跳跃功能（有 / 无）。

若确认不对时按 ▲ 或 ▼ 键重新设定。

#### ⑦设定的登录

按下 ENT 键。存入内存，移到下一个通道编号，打印设定变更记号。

#### ⑧其他通道的设定


按上述③ - ⑦反复操作。

#### ⑨结束（中止）

在各个设定显示画面中按 MODE 键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键即返回[显示模式]。

#### 4. 设定的框图

〈例〉将通道 1 和 5 跳跃

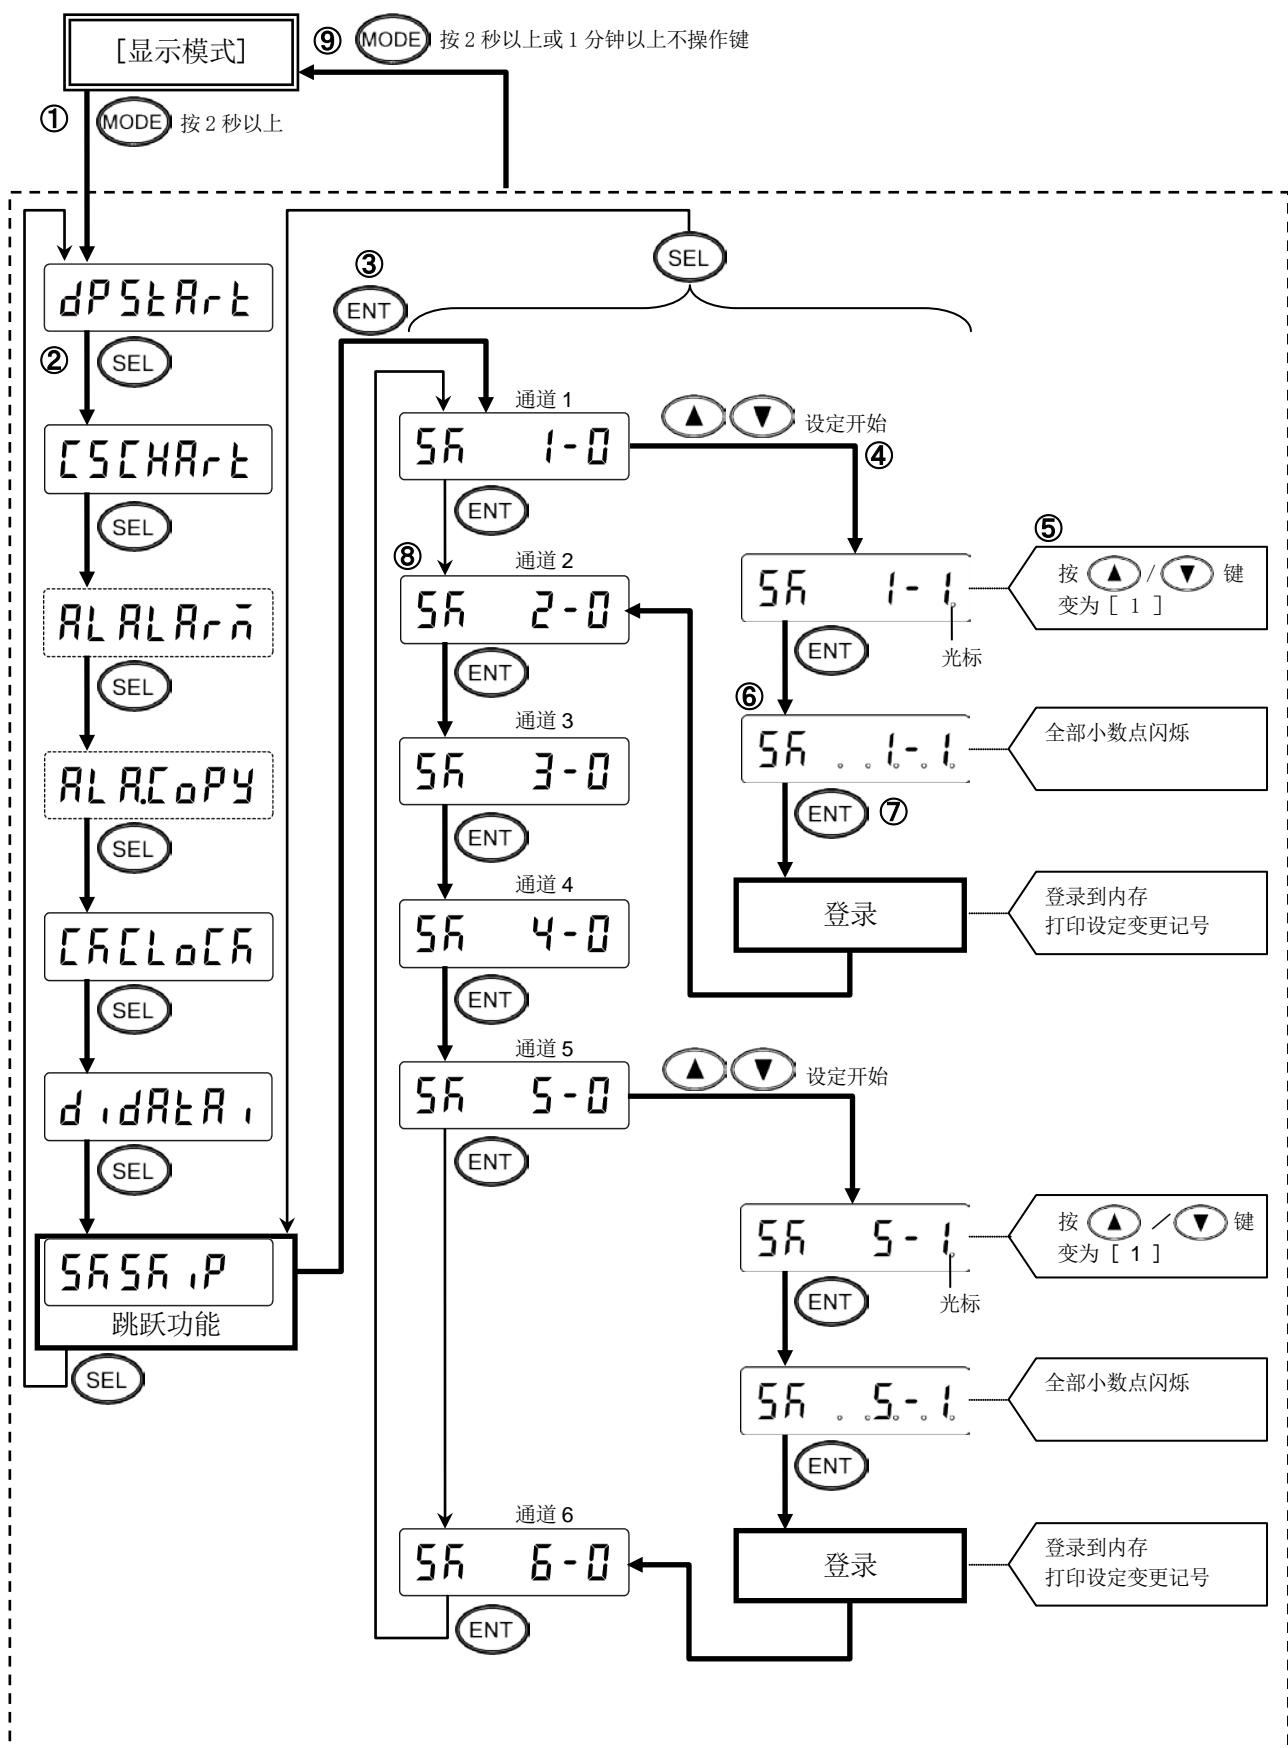

## 5. 设定值的清零

跳跃设定不能清零。在参数的选择中确认各通道的跳跃状态，若有跳跃的通道将其变更为无跳跃。

注 → 全部通道设为跳跃后

- ①显示 **5E**，仪表将无任何动作。
- ②返回[设定模式]，按 **(MODE)** 键 2 秒以上重新设定。

— 设定的记录 —

走纸速度	走纸速度 1		走纸速度 2		走纸速度 3		选择的走纸速度
	mm/H	mm/H	mm/H	mm/H	mm/H	mm/H	
定时刻记录	间隔时间				开始时间		
	小时		分		时		分
通道跳跃	通道编号	1	2	3	4	5	6
	有/无						

【备注】

## 12. 功能切换

功能的切换用[ENG1 模式]的设置 DIP. SW1 进行。在[ENG1 模式]中还有维护相关的确认项目。

### 12-1. 设置 DIP. SW1

#### 1. DIP. SW1 的功能和 ON / OFF 状态

功 能	开关 No.	OFF 时	ON 时	出厂时 (OFF)
键锁定	1	UNLOCK	LOCK	UNLOCK
走纸速度选择	2 - 4			
连续指示模式	5	运行模式	连续指示模式	运行模式
未使用	6			
定时打印 (除了时刻线、时刻的打印)	7	有	无	有
时刻打印 (时刻线、时刻的打印)	8	有	无	有

#### 参 考 > 键锁定后

- ⑯ 不能进行设定变更。  
  键无效。  
⑰ 设定内容可以确认。

#### 2. 出厂时的状态和设定范围

- ①出厂时只是开关 No. 3 为 ON (设定使用走纸速度 2)。  
②每个开关 No. 都可以切换为 ON (1)、OFF (0)。

#### 设置 DIP.SW1 的 ON/OFF

54 1-1-0

ON/OFF { 0 : OFF  
1 : ON }

开关 No.

#### 3. 走纸速度 3 速的选择

用开关 No. 2 - 4 选择 (参照 11-1. 5 项)。

选择的走纸速度	No. 2	No. 3	No. 4	出厂时
走纸速度 1	ON	OFF	OFF	10mm / H
走纸速度 2	OFF	ON	OFF	20mm / H
走纸速度 3	OFF	OFF	ON	40mm / H
选择外部驱动时	OFF	OFF	OFF	

## 4. 设定的顺序

### ①进入[ENG1 模式]

同时按(MODE) + (ENT) 键 2 秒以上从[显示模式]变为[ENG1 模式]。

### ②选择设置 DIP.SW

每按一次(SEL)键，ENG1 项目即变化，选择 **E1d,PSY**，按(ENT)键。

### ③设定开始

按(▲)或(▼)键后出现光标（小数点闪烁）。

### ④选择要切换功能的开关 No.

每按一次(▲)或(▼)键，开关 No. 步进 / 逆步进。

选择开关 No.，按(ENT)键后，光标向右移动一位。

### ⑤开关 ON ( 1 ) ⇄ OFF ( 0 ) 的变更

每按一次(▲)或(▼)键，进行 0 ⇄ 1 的变化。

开关 ON → 1  
开关 OFF → 0      }

### ⑥开关 ON / OFF 的确认

按下(ENT)键后全部的小数点闪烁。

确认已选择的开关 No. 的 ON / OFF 状态。

若确认不对时，按(▲)或(▼)键重新设定。

### ⑦设定的登录

按下(ENT)键。设定内容登录入内存，打印设定变更记号。

### ⑧其他的开关 No.的切换设定

反复进行上述③ — ⑦的步骤。


### ⑨结束（中止）

在各个设定显示画面中按(MODE)键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键即返回[显示模式]。

## 5. 设定的框图

〈例〉执行走纸速度 2 → 执行走纸速度 3

(开关 No. 3 为 OFF, No. 4 为 ON)

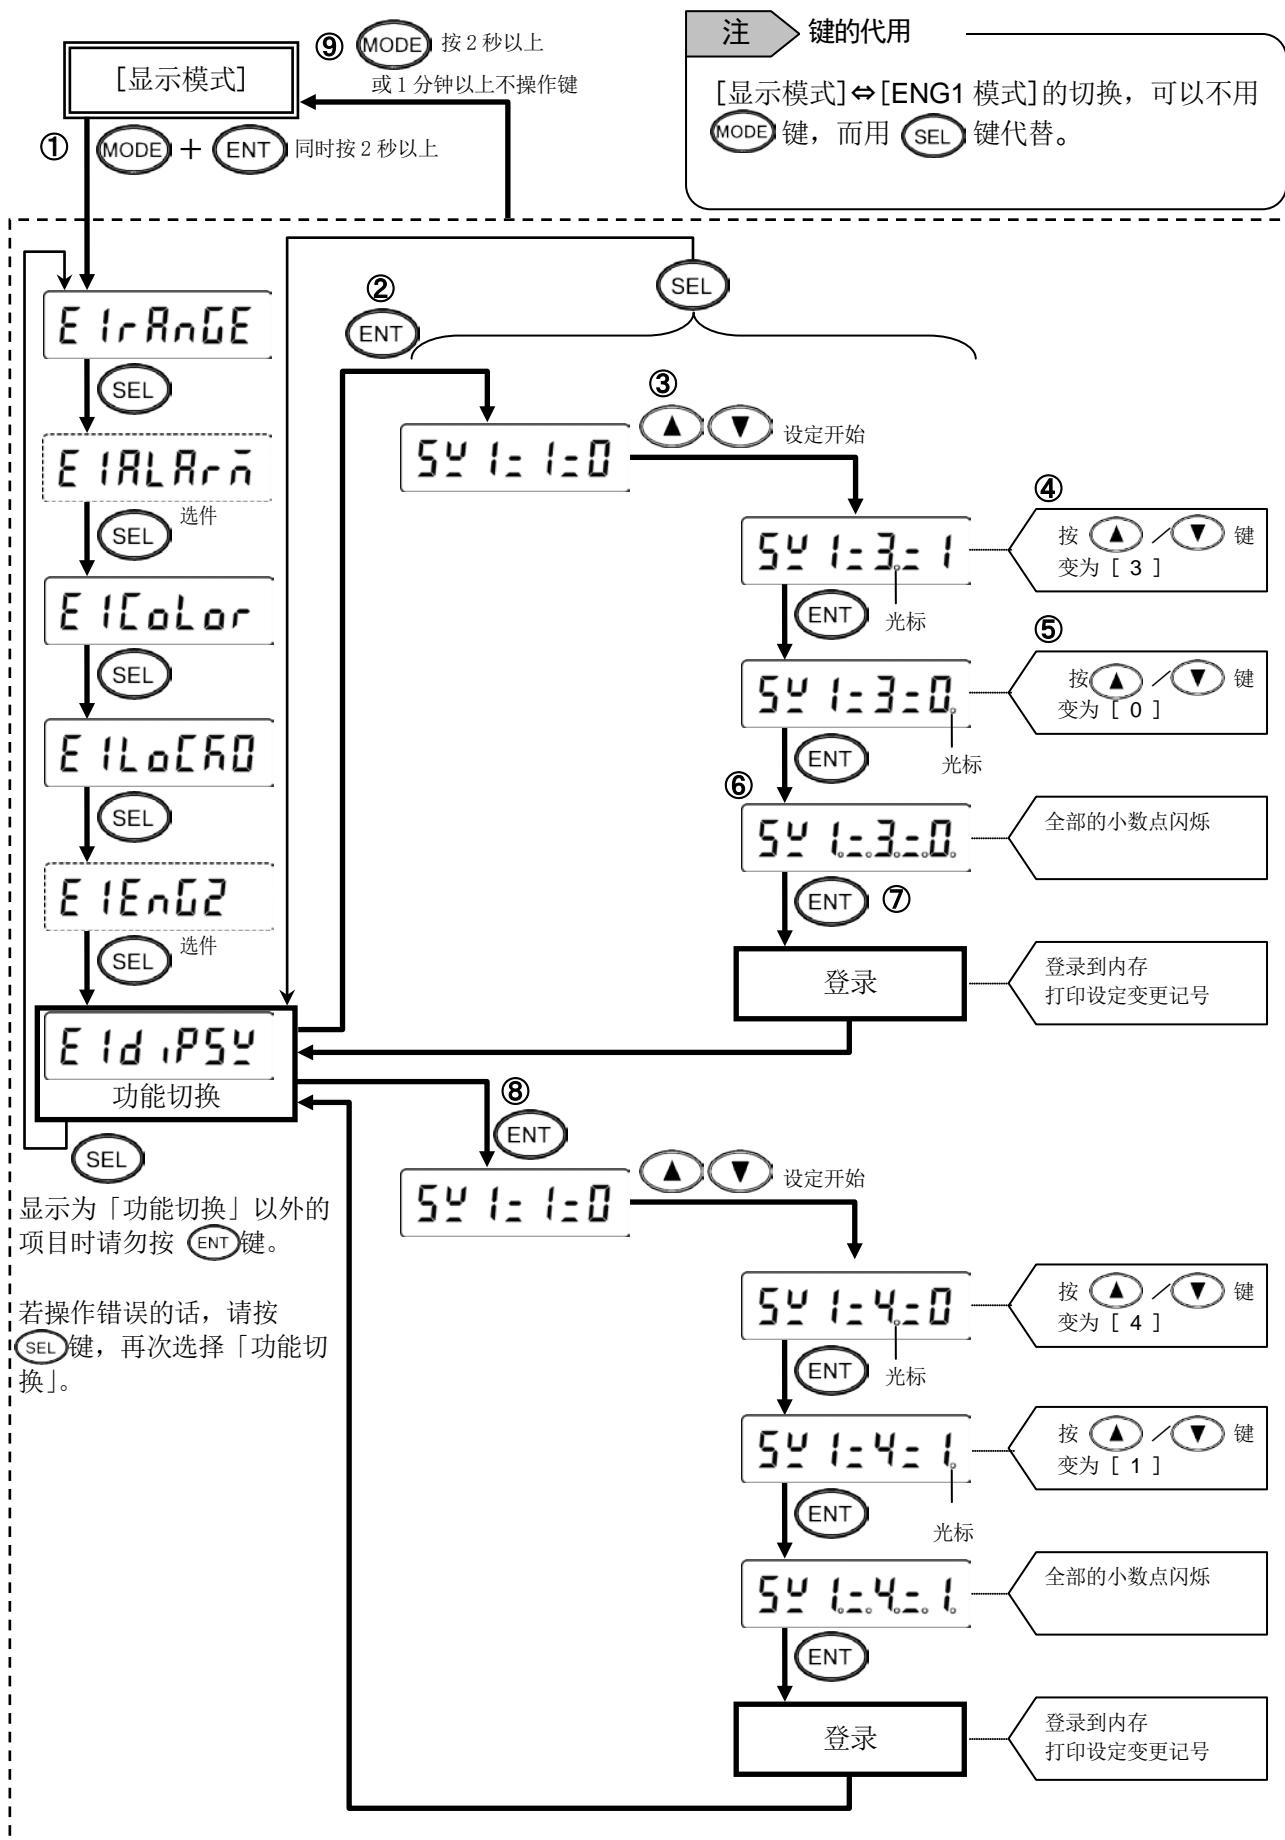

# 13. 报警 (选件)

## 13-1. 报警设定前

### 1. 订货时的报警规格

本仪表已经按订单的要求设定好了各报警点（每个通道 2 个报警号）的「报警种类」「输出编号」「输出模式（AND / OR）」。只是报警值未设定，请设定希望的报警值。

特别是订单上未注明时，将按以下的报警规格出厂。

订货时未注明报警规格时的出厂报警规格

通道 报警点	报警号	报警种类	输出模式	输出编号 (按形式码的“报警输出+外部驱动”一栏)							
				2	4	A	8	B	F	D	
1	1	H	OR	1	1	1	1	1	1	1	
	2	L	OR	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	H	OR	2	2	2	2	2	2	2	
	2	L	OR	2	2	2	2	2	2	2	
3	1	H	OR	1	3	3	3	3	3	3	
	2	L	OR	1	3	3	3	3	3	3	
4	1	H	OR	2	4	4	4	4	4	4	
	2	L	OR	2	4	4	4	4	4	4	
5	1	H	OR	1	1	5	5	5	5	5	
	2	L	OR	1	1	5	5	5	5	5	
6	1	H	OR	2	2	6	6	6	6	6	
	2	L	OR	2	2	6	6	6	6	6	

注 → 本仪表自己可以设定的项目

本仪表可以自己设定（变更）的项目只有报警值。

其他的报警规格均按订货要求，在出厂时固定。

报警的不灵敏区是按刻度范围的 0.1% 设定好了的。

### 2. 报警号和报警点数

每个通道可设定 2 个报警号。合计的报警点 12 个（6 通道×2）。

### 3. 报警种类和显示

报警种类		
绝对值	上 限	H
	下 限	L
变化率	上 限	U
	下 限	D
差	上 限	B
	下 限	S

### 4. 报警的输出点数和输出模式

#### 1) 输出点数

输出点数（端子数）为 6 点，对应的输出编号为 1 — 6。

#### 2) 输出模式 (AND / OR)

报警点的合计为 12 点，无法一一对应输出，可以选择输出点共用，即 AND / OR。

参考 1 → AND 输出

各通道的上限或下限报警点全部为报警状态时才有报警输出。


之后，无论哪个报警点的报警解除，则报警输出即解除。

参考 2 → OR 输出

各通道的上限或下限报警点中只要 1 个为报警状态，即报警输出。

2 个或以上报警点同时为报警状态，即也报警输出。

## 13-2. 报警值的设定

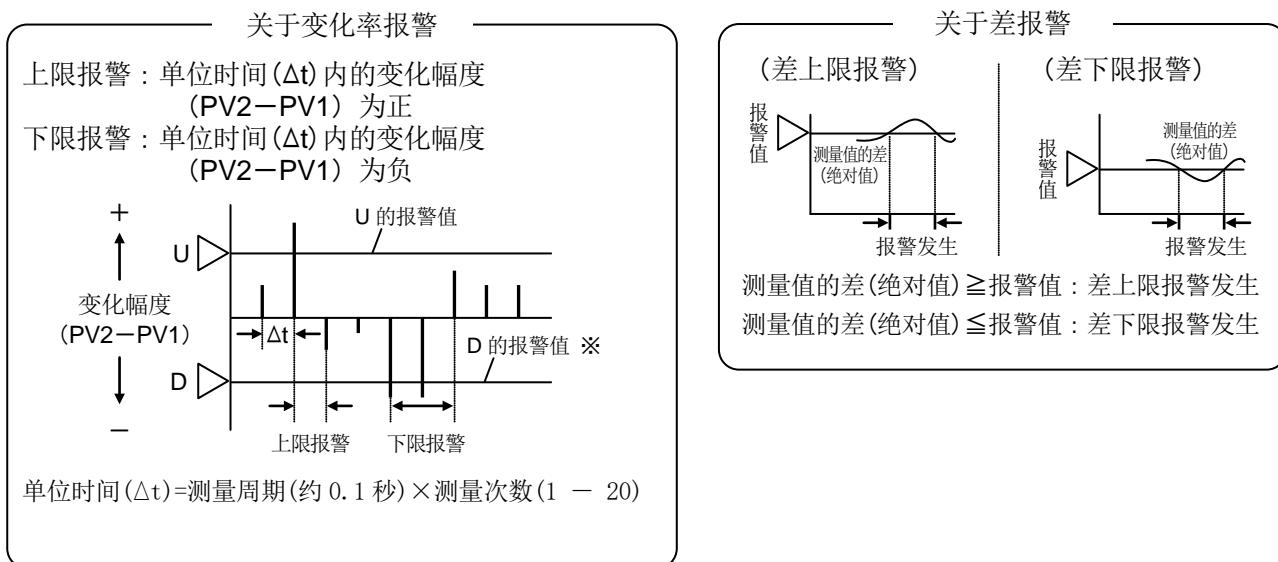

### 1. 设定的顺序

#### ①进入[设定模式]

按 MODE 键2秒以上从[显示模式]变为[设定模式]。

#### ②设定项目的选择

每按一次 SEL 键设定项目即变化，选择 RL RL Rr n。

#### ③通道的选择

按下 ENT 键后显示通道1（报警号为1）的报警种类。

每按一次 ▲ 或 ▼ 键，通道编号步进 / 逆步进。

#### ④报警号的选择和设定值显示

每按一次 ENT 键即进行报警号1的报警种类 → 报警号1的设定值 → 报警号2的报警种类 → 报警号2的设定值的变化。

#### ⑤设定开始

按 ▲ 或 ▼ 键后右端出现光标（小数点的闪烁）。

#### ⑥光标的移动

每按一次 ENT 键，光标向右移一位。

#### ⑦设定数值

每按一次 ▲ 或 ▼ 键，数值步进 / 逆步进。[ 1 ~ 9、\_ (空格)、- (负)、0 ]

#### ⑧设定报警值

按上述步骤⑥、⑦反复操作，设定希望的设定值。

#### ⑨确认显示

最右端的位设定好后，按 ENT 键。全部的小数点闪烁。

若确认不对时，按 ▲ 或 ▼ 键重新设定。

#### ⑩确认设定值正确后

按下 ENT 键。进行出错判断，在设定范围内的，登录并移到下一显示，打印设定变更记号。

#### ⑪出错判断的显示

若显示 5.E.、F.E.，表示在设定范围外。按 ENT 键后返回⑤，重新设定。



#### ⑫结束（中止）

在各个设定显示画面中按 MODE 键2秒以上或1分钟以上不操作键即返回[显示模式]。

## 2. 设定的框图

〈例〉通道1的报警号1（绝对值上限报警）的设定值设定为165.0（从出厂状态开始设定）






※这里的说明是用 $\blacktriangle$ 键来选择通道编号的，用 $\blacktriangledown$ 键逆步进也可以选择。

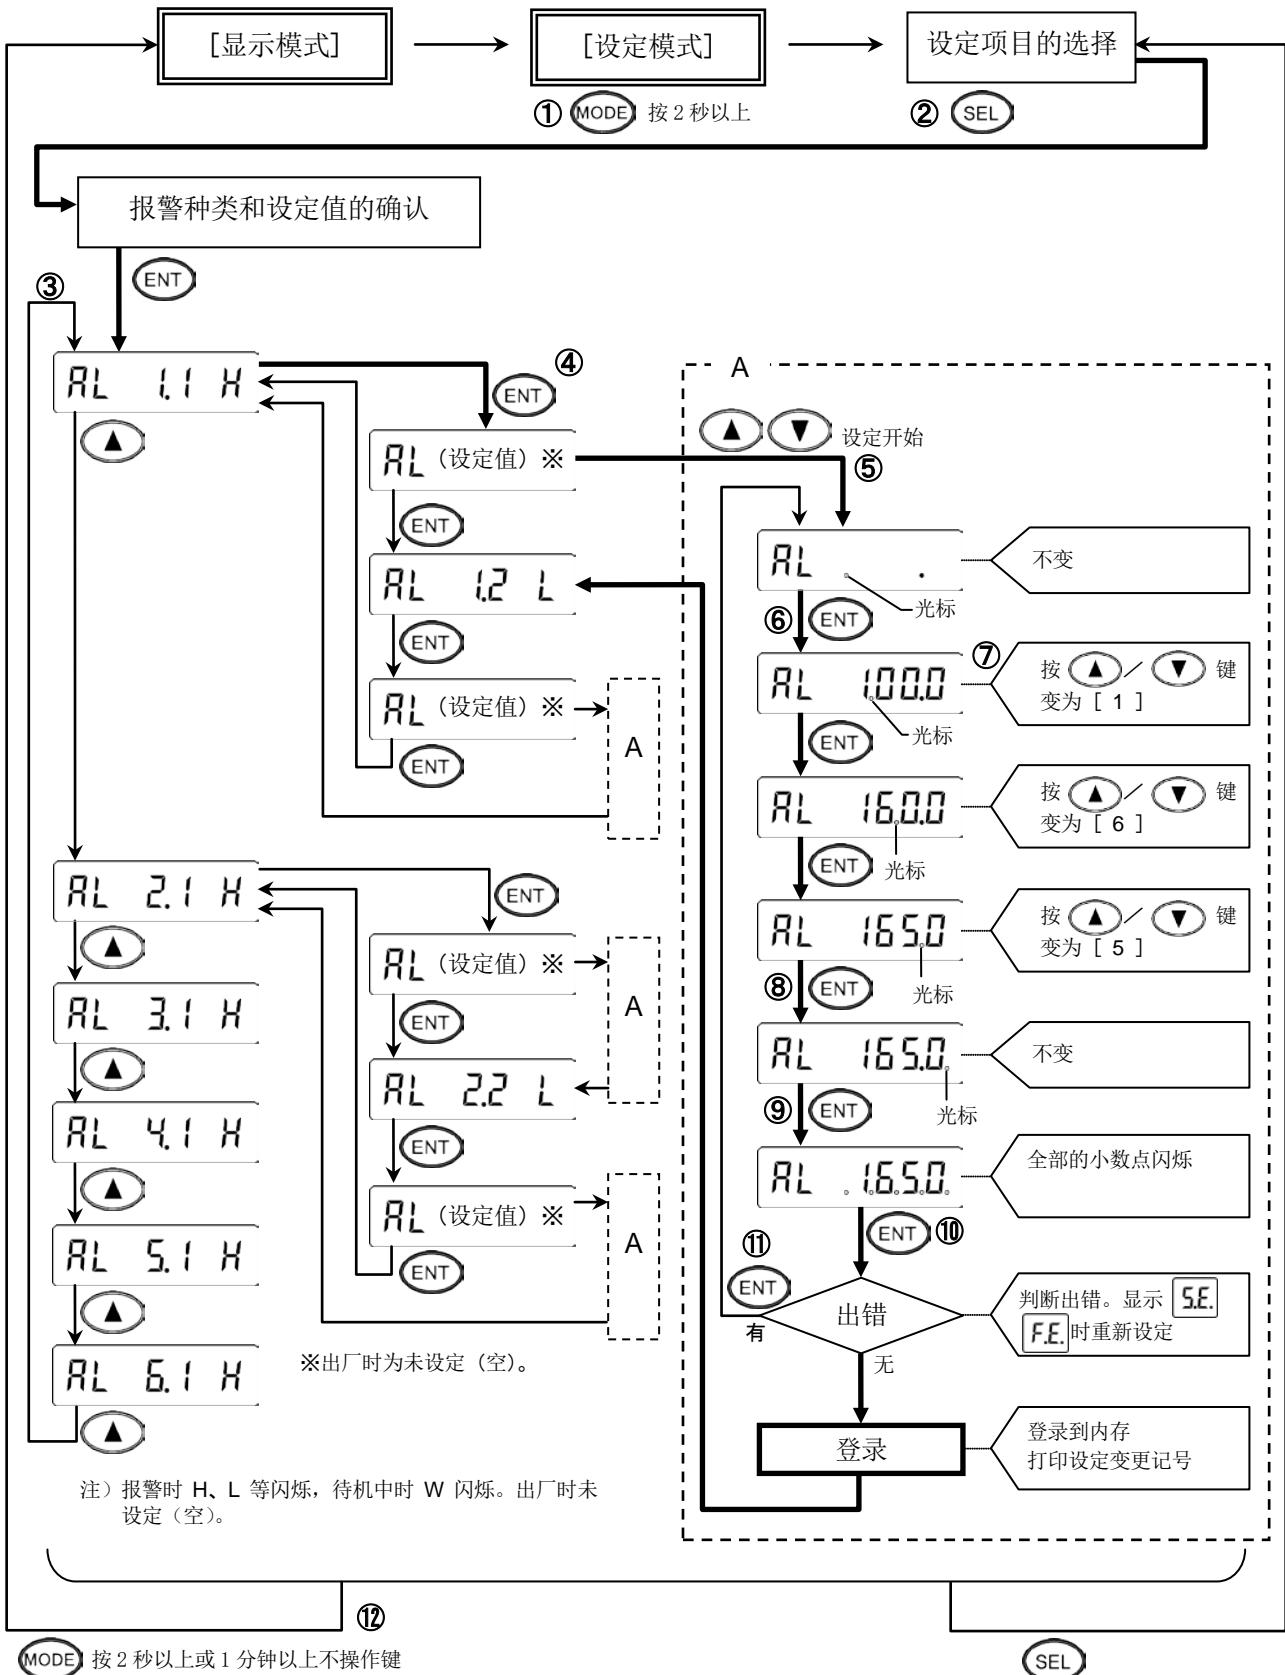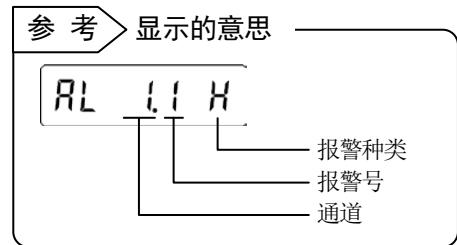

### 3. 报警值的清零（未设定）


每个报警点的设定值都可以清零。清零即变为出厂状态（报警点为未设定，不进行报警判定）。

〈例〉对通道 2 的报警号 1 的设定值 250.0 清零

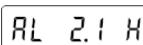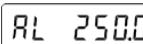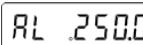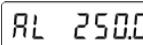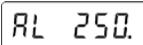- ①选择「通道 2 的报警号 1」。 .....  报警种类
- ②按 **ENT** 键显示设定值。 .....  报警值
- ③按 **▲** 或 **▼** 键后变为设定可能。 .....  设定开始
- ④按下 **ENT** 键后光标移到右端。 .....  光标移到右端
- ⑤按 **▲** 或 **▼** 键后选择空格（空白）。 .....  设定空格
- ⑥按下 **ENT** 键后全部的小数点闪烁。 ..... 

ENT
- ⑦确认可以清零时按 **ENT** 键。设定值清零， ..... 

YES

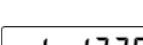
  
显示「通道 2 的报警号 2」。  


MODE 按 2 秒以上
- ⑧要终止清零时按 **MODE** 键 2 秒以上， .....  
返回[显示模式]。

#### 参考 1 从未设定显示开始设定

设定最初位后，设定位以后会变为 0。

〈例〉要设定 150.0 时，设定好 1 后：

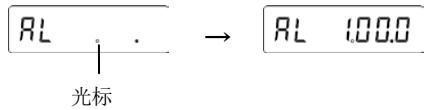

#### 参考 2 全部报警点的清零

清零只能对单个报警点进行。不能进行全部报警点的统一清零。

### 13-3. 报警值的复制

#### 1. 关于报警值的复制

- ①是将某个通道  
道 **把报警号复制到其他的通  
道中去的功能。**
- ②要将同一报警值设到多个报警号去时，请利用该功  
能。

#### 参 考 复制的例子

	复制源	复制目的
通道	1	3
报警号	2	2
报警值	150.0	150.0

#### 2. 复制的顺序

##### ①进入[设定模式]

按 **MODE** 键 2 秒以上从 [显示模式] 变为 [设定模式]。

##### ②设定项目的选择

每按一次 **SEL** 键设定项目即变化，选择 **RL RCoPy**。

##### ③进入复制源的显示

按下 **ENT** 键后变为复制源的显示 **RL F 1-1**。

##### ④复制源通道的选择

- 1) 按 **▲** 或 **▼** 键后光标（小数点的闪烁）在通道编号的十位显示。  
10 以上的通道时选择十位。
- 2) 按下 **ENT** 键后光标移到个位。

##### ⑤复制源报警号的选择

- 1) 按下 **ENT** 键后光标移到报警号的位。
- 2) 每按一次 **▲** 或 **▼** 键报警号按  $1 \leftrightarrow 2$  交替变化。

##### ⑥进入复制目的的显示

按下 **ENT** 键后变为复制目的的显示 **RL E 1-1**。

##### ⑦复制目的通道和报警号的选择

每按一次 **▲** 或 **▼** 键报警号和通道即步进 / 逆步进。

##### ⑧复制的执行确认

按下 **ENT** 键后全部的小数点闪烁。若确认不对时按 **▲** 或 **▼** 键重新设定。

##### ⑨复制的执行

按下 **ENT** 键即执行复制和登录，显示下一个复制目的。并且打印设定变更记号。


##### ⑩其他通道的复制

反复操作上述⑦ - ⑨步骤。

##### ⑪结束（中止）

在各个设定显示画面中按 **MODE** 键 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键即返回 [显示模式]。

#### 参 考 显示的意思

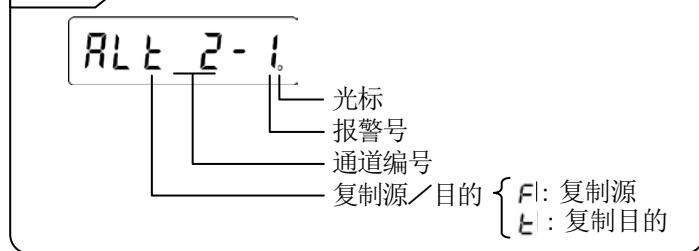


### 3. 复制的框图

例)	复制源	复制目的	
通道	2	3	4
报警号	2	1	1

#### 参考1> 报警值的确认

在复制的显示中不能确认报警值。  
(参照13-2. 2项)

※通道、报警号的选择用  键进行,  键为逆步进。

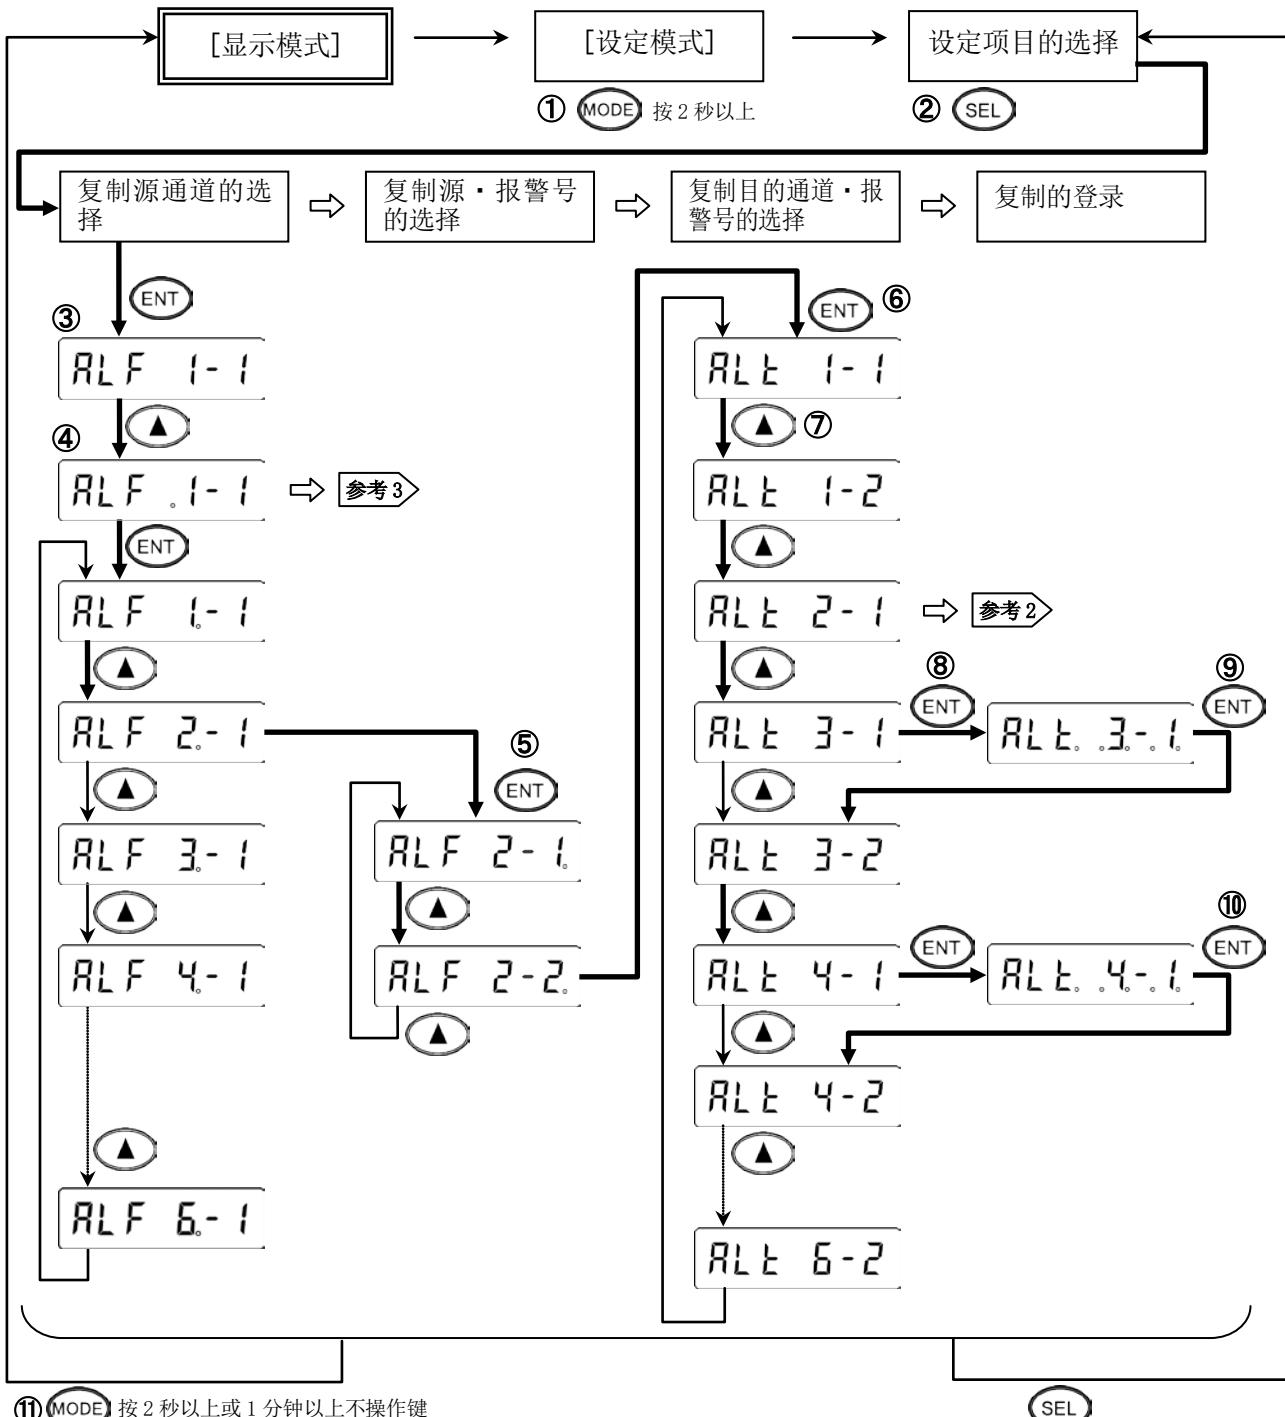

⑪  按 2 秒以上或 1 分钟以上不操作键



#### 参考2> 复制目的通道

设定复制目的通道·报警号时, 用  或  键进行步进/逆步进, 复制源的通道·报警号(2-2)不再显示, 而显示下一个通道·报警号。

# 14. 外部驱动（选件）

## 14-1. 外部驱动的功能

### 1. 关于外部驱动

和操作 设定键部的操作无关，用外部接点信号（无电压接点：短路或开路）可以选择走纸速度和进行数据打印等操作。利用附带的设定软件还可以变更、分配外部驱动的功能。

可以进行以下的运行操作。

- ①记录的执行和停止
- ②走纸速度 3 速的选择
- ③数据打印的执行
- ④列表打印的执行

### 2. 端子的接点信号和功能

下表是各外部驱动端子功能的初始值。

ON: 短路 OFF: 开路

外部驱动的功能			COM—EX□端子间					備 考
			EX1	EX2	EX3	EX4	EX5	
记录	执行	走纸速度 1	OFF	OFF	—	—	—	REC、FEED 键有効。
		走纸速度 2	ON	OFF	—	—	—	
		走纸速度 3	OFF	ON	—	—	—	REC、FEED 键无効。
	停止		ON	ON	—	—	—	
数据打印的执行			※	※	ON	—	—	给予 1 秒以上的短路。 
列表打印的执行		1			—	ON	—	

※若未开启记录，则不能执行数据打印、列表打印。

#### 注 → 用外部驱动选择 3 个走纸速度


用外部驱动进行选择时，设置 DIP.SW1 的 No.2 — No.4 要置于 OFF (参照 12 项)。  
无论键锁定的状态均可以选择。



施加在外部驱动端子上的接点信号请使用电压为 30VAC 或 60VDC 以下驱动的开关、继电器等或手动驱动的对应微小负载的接点信号。

## 15. 工程接口 (mini-USB 端子)

本仪表的前面有可以和计算机接续的工程接口。该接口全机种均标准配置。  
用 mini-USB 连线可和计算机连接。

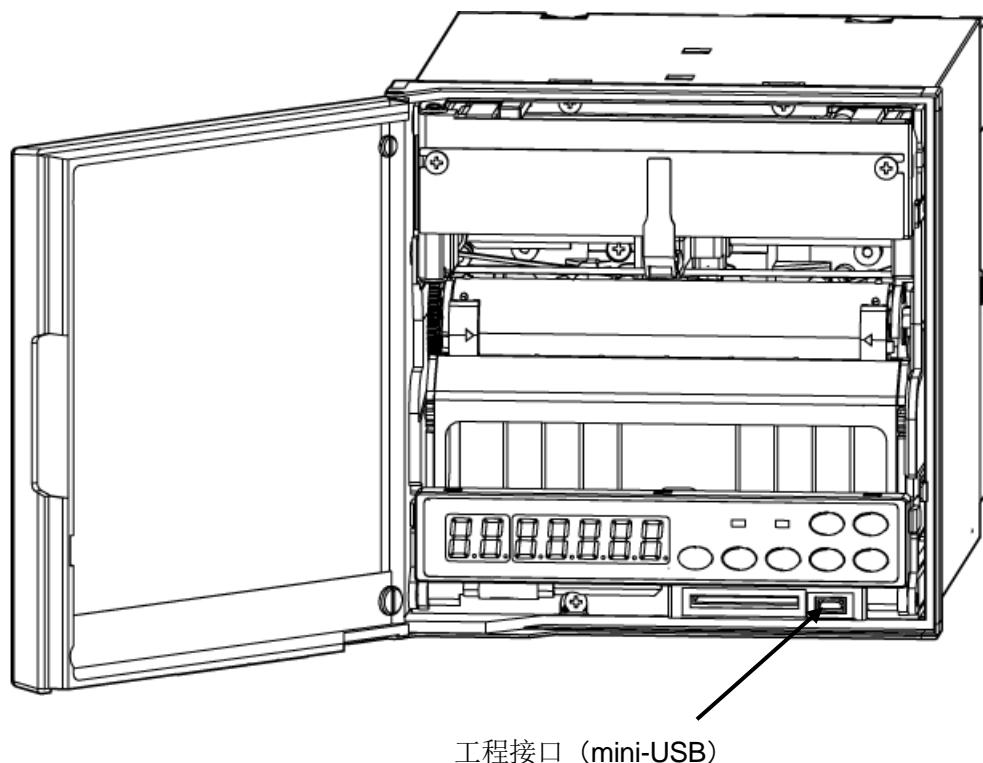

该工程接口的构造为临时使用的，不能用于长时间的通信。需要长时间接续通信时，请在订货时指定选用通信接口的规格，通过仪表背面的端子侧接续进行通信。



### 注 意

请务必在本仪表通电情况下插拔接续本仪表工程接口的连接线。

# 16. 故障排除

## 16-1. 异常时的对应


检知出本仪表的动作或功能有异常时，请按以下方法处理。




### 警 告

请不要进行诸如单元更换之类的修理或改造，因为那样做的话，未必能正确修复，而且会造成触电及仪表的损坏。


### 1. 无任何动作

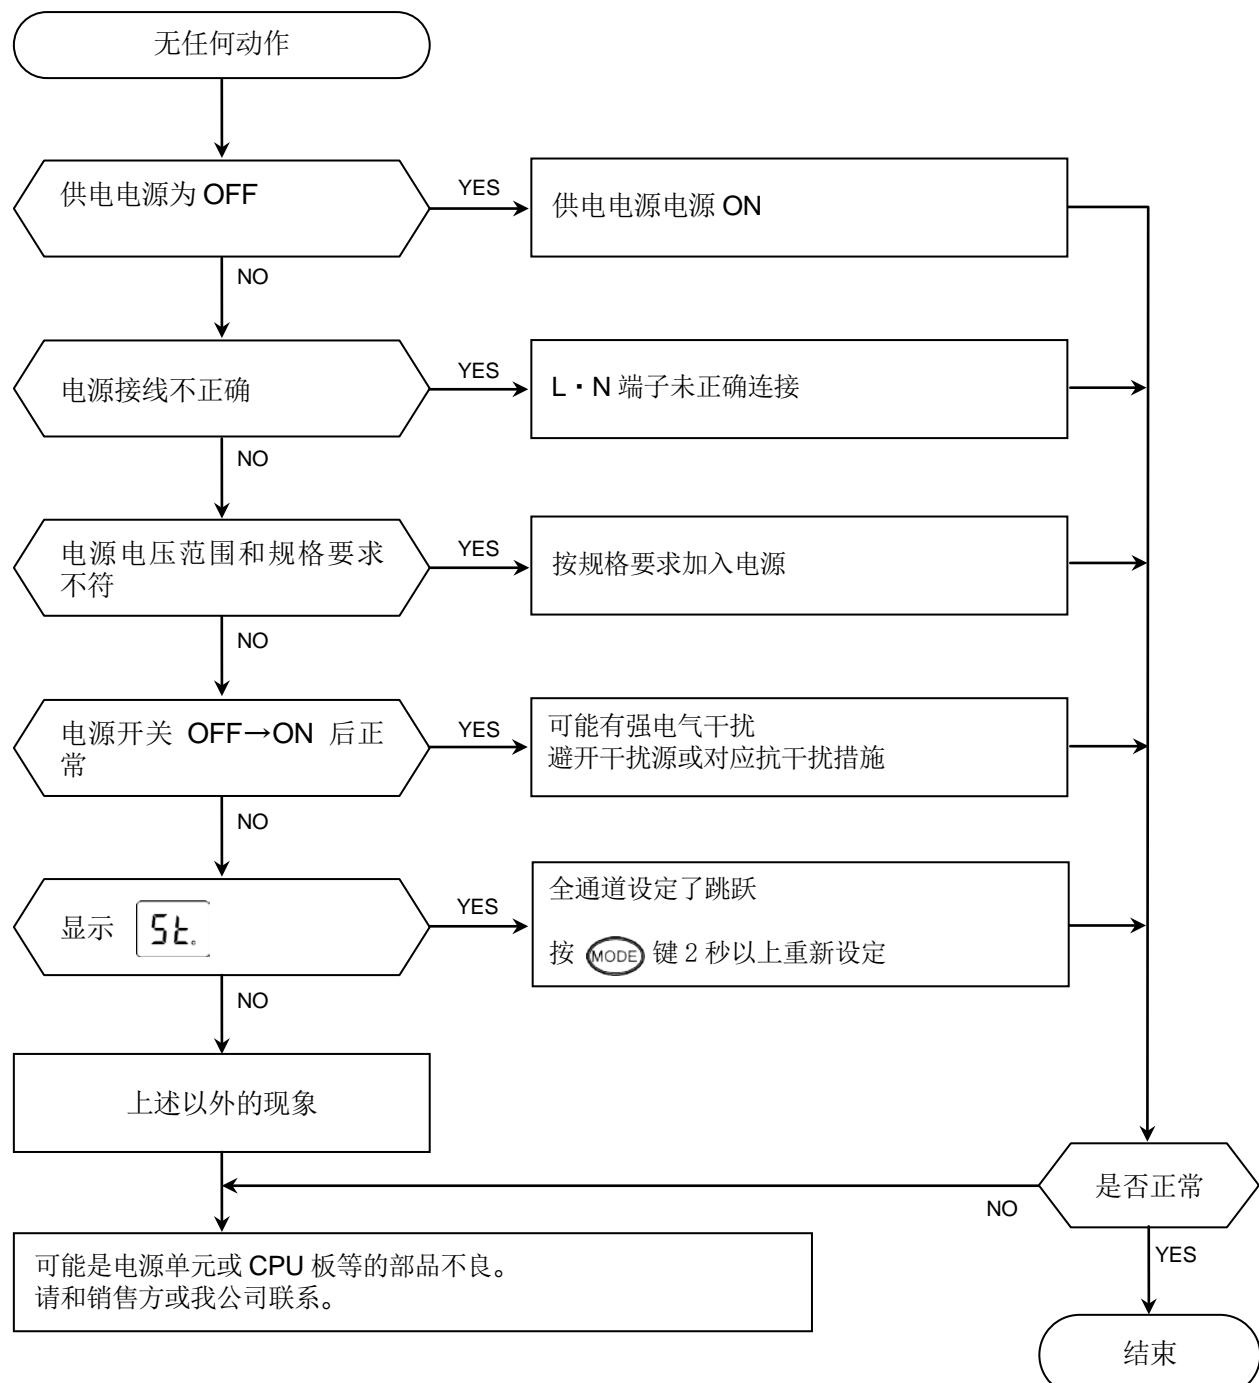


## 2. 模拟指示的异常

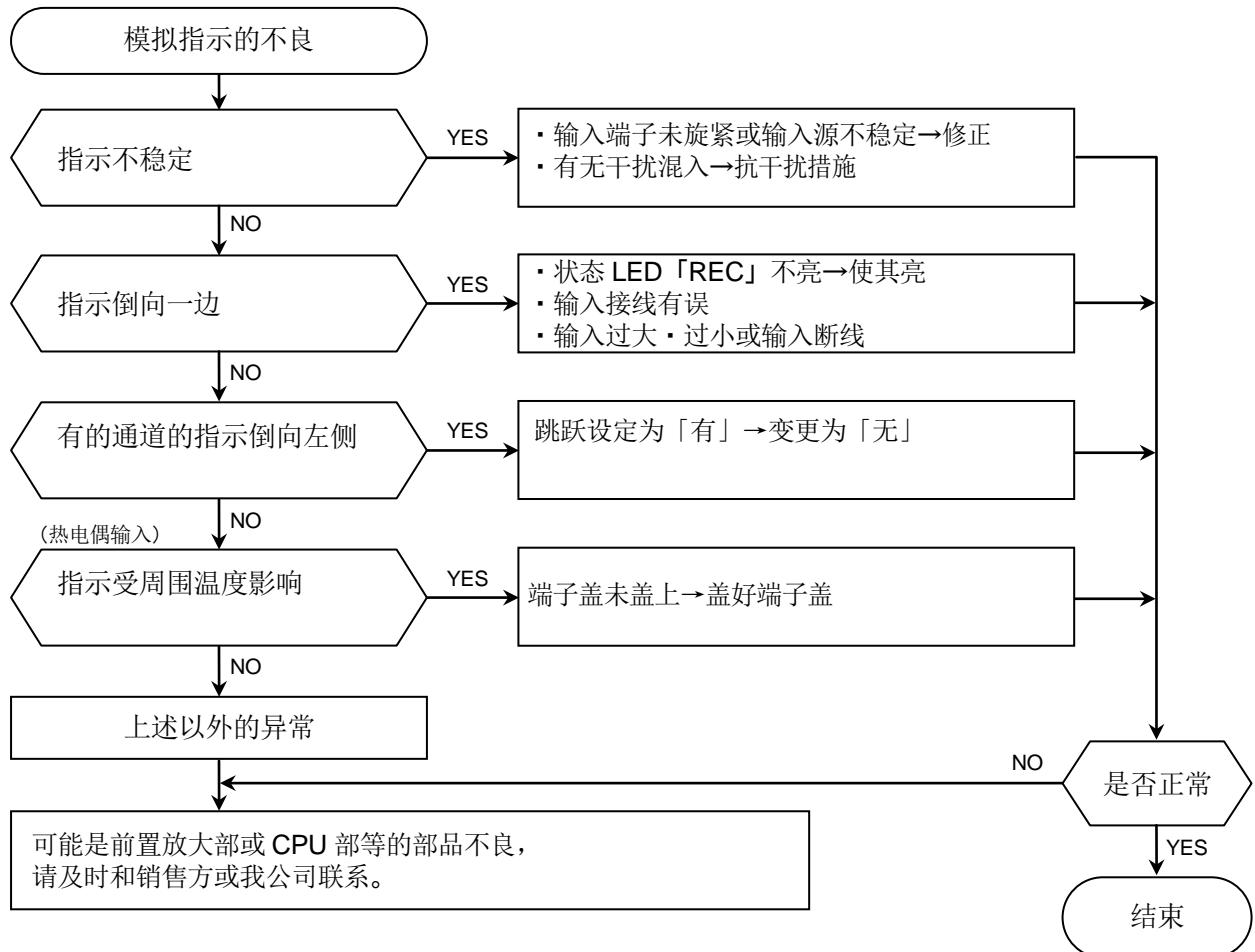

## 3. 数字显示的异常

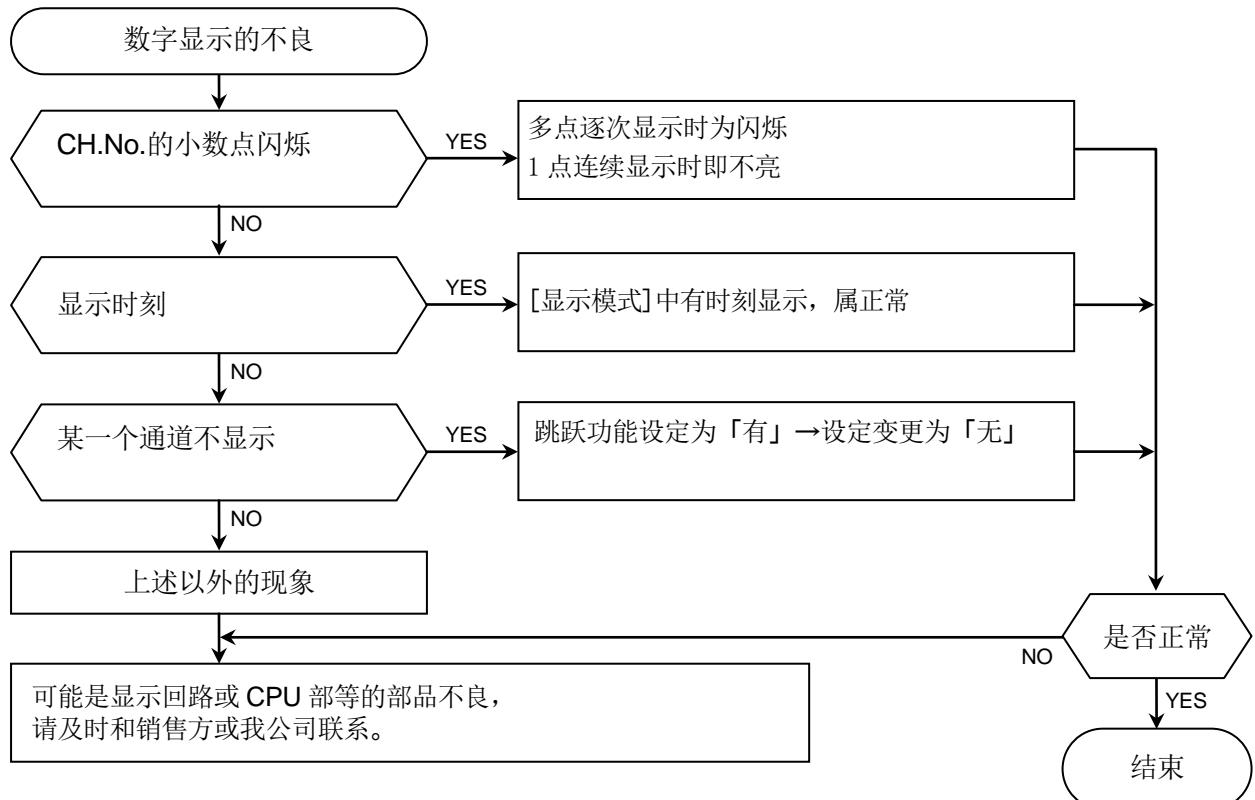


#### 4. 模拟记录的异常

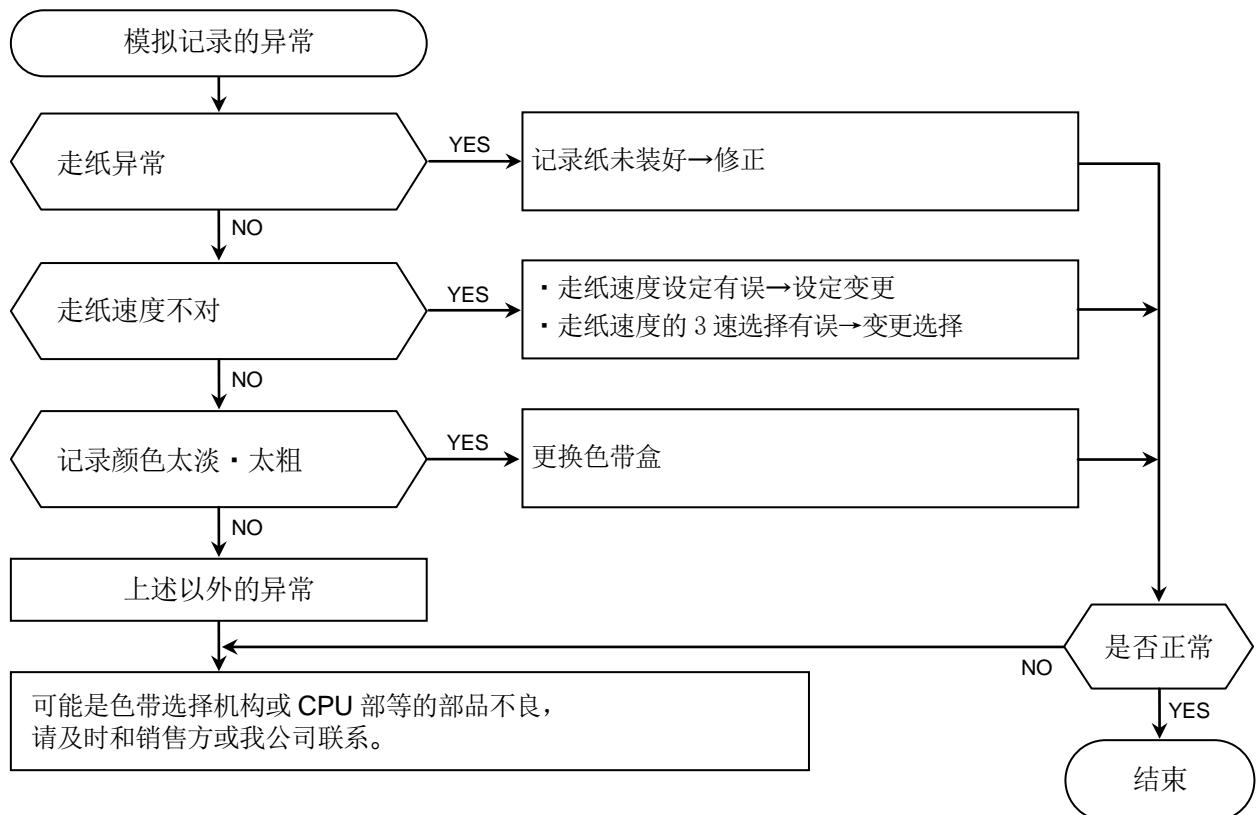


#### 5. 数字记录

#### ·打印的异常

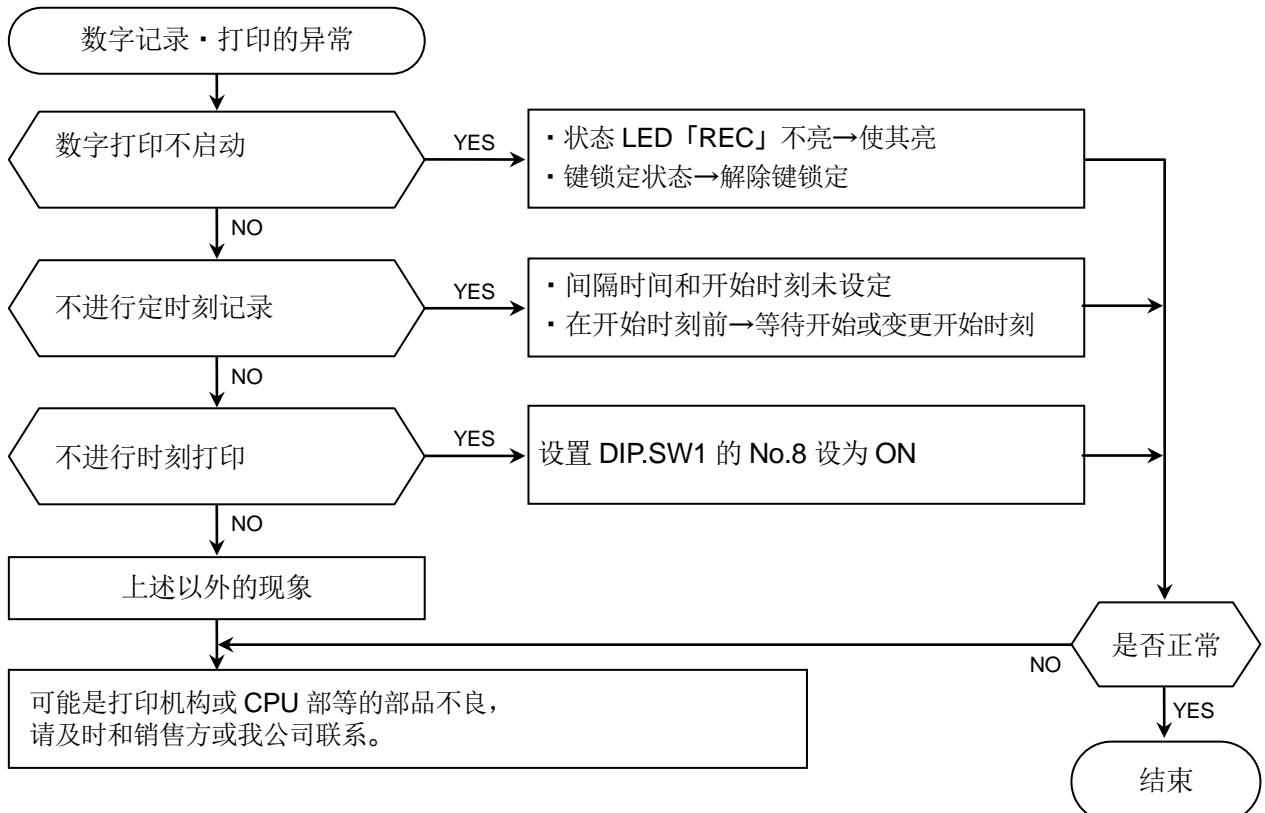

## 6. 设定的异常

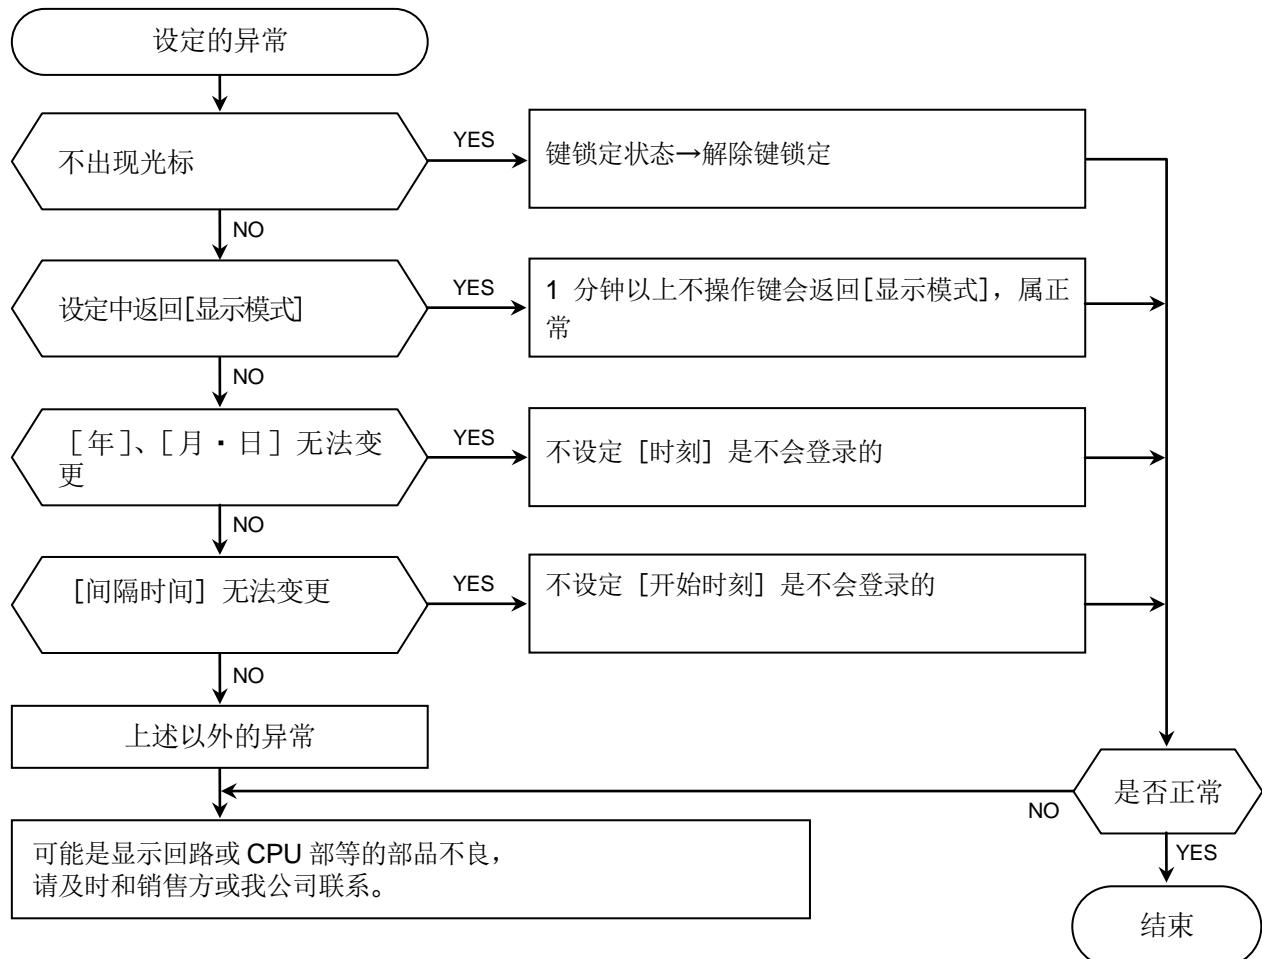

### 希望

按照上述故障对策实施还是无法解除本仪表的故障时, 请记录以下的情况, 及时和销售方或我公司联系。

- ①形式 (MODEL)    ②制造编号    ③异常内容    ④其他希望事项

# 17. 检查和保养

## 17-1. 日常检查

日常检查记录纸的剩余量及记录状态，确保使用时一直处于良好的状态。



认定异常时，请参照“16. 故障排除”实施适当的处理。

保养、检查项目	处理方法
色带的更换	用作记录的色带中油墨的消耗程度因使用条件不同而有所差异，连续记录约可使用2—3个月。 一旦发现记录颜色变浅请更换新色带。 (请参照 6-1.2 项)
记录纸的更换	记录纸在25mm/H的走纸速度下连续走纸，约可使用1个月。 记录纸剩余量变少时，将出现末端标记(记录纸右端的红色线)，请更换新记录纸。 (请参照 6-1.1 项)

## 17-2. 清洁 / 保管方法

### 1. 门等的清洁

外壳为钢板，门框为铝铸件，前面玻璃为钠玻璃材质。请用软布蘸温水或中性洗洁剂进行清洁。

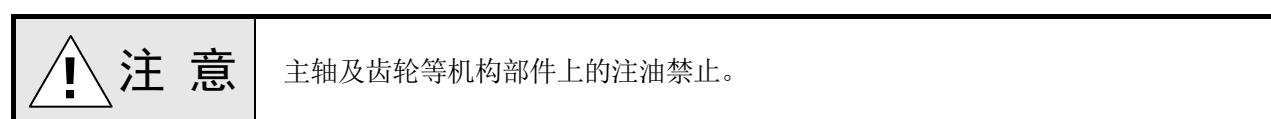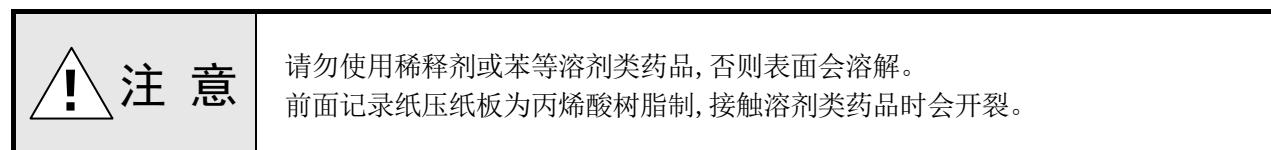

### 2. 本仪表的保管方法

本仪表若需要长期（1个月以上）保管时，需注意以下几点：

#### 1) 保管前的准备

- ①拿出色带，装入密封袋密封保管。
- ②拿出记录纸另外保管。
- ③将端子板的端子拧紧。
- ④套好防尘袋，以防灰尘进入。

#### 2) 保管场所

- ①通风良好，无直射阳光的场所。
- ②无腐蚀性气体、无振动冲击、不会有跌倒或落下担心的场所。
- ③周围温度为0—50℃的范围内，且比较稳定、无潮湿或蒸汽的场所。

## 1. 准备

- ①电源开关 OFF, 按输入信号进行接线（参照下图）。
- 接续到本仪表要确认的通道。
- ②装好端子盖。
- ③电源开关 ON, 变更到[连续指示模式]（参照 9 项）。
- ④显示要确认的通道。
- ⑤通电 30 分钟以上再进行确认作业（最好通电 1 小时以上）。

接线1 ( 直流电压输入 )	接线2 ( 热电偶输入 )	接线3 ( 热电阻输入 )
<p>本仪表 输入端子 输出端子 铜导线 直流标准电压发生器</p>	<p>本仪表 输入端子 热电偶 输出端子 铜导线 直流标准电压发生器 基准接点 (0°C) 基准接点温度补偿器</p>	<p>本仪表 输入端子 输出端子 铜导线 精密可变电阻器 请使用3根长短粗细一样的铜导线</p>

### 注 1 试验器的精度

本仪表的基本精度为  $\pm 0.1\%$ 。因此试验器的精度必须要高于该精度，否则确认就没有意义。另外还要注意热电偶的误差。  
为了确保试验器的精度和稳定性，试验器必须通电稳定一段时间后才能工作，敬请注意。

### 注 2 基准接点温度补偿器

请确认基准点温度为  $0^\circ\text{C}$ 。使用电子式基准点温度补偿器时，请参照其说明书使用，还要注意补偿的精度。

## 2. 确认方法

- ①将试验器（直流标准电压发生器或精密可变电阻器）的输出设定为要确认的刻度的相当输入值。
- ②读取这时的数字显示值，确认其误差是否在规定的精度内。
- ③变更其他要确认的通道，同样进行操作。
- ④同时确认模拟指示 ·打点位置。

※本仪表的精度是在周围温度为  $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  范围内的精度，请确保周围环境的稳定性。  
※热电偶输入的接线变更后，请在盖好端子盖通电稳定 30 分钟以上后再进入作业。

## 17-4. 损耗零件和更换的大致标准

本仪表有几个损耗品。若需要长时间保持良好的工作状态，请考虑定期更换损耗部品。

 警 告	请勿自行更换记录纸、色带以外的其他部品。因为那样有可能不仅无法修复问题，而且会发生其他故障或造成损失，直至发生危险事故。若需要更换损耗部品时，请务必联系销售方或我公司。
---	--

### 1. 寿命到期零件和更换的大致标准 (温度：20~25°C、湿度：20~80%RH、运行口口：8小口／日的使用条件)

	损耗部品名	更换期限	其他的使用条件等
机 械 相 关	打印机构	4 — 6 年	在以下标准状态下使用时： · 无腐口性气体的口所 · 无灰口、湿气、油烟的口所 · 无振口或冲口的口所 · 无其他严重影响动作的场所
	打印主轴・辅助轴・轴套	4 — 6 年	
	履带	4 — 6 年	
	记录纸驱动机构	4 — 6 年	
	色带选择机构	4 — 6 年	
	各种电机	4 — 6 年	
电 气 相 关	电源	5 年	置于周围温度 25°C 下
	继电器（输入用）※1	5 年	
	继电器（报警用）	10 万次	阻抗负载
		3 万次	感性负载
	锂电池	10 年	1 日 8 小时运行（周围温度 40°C 以下）
	按键	50 万次	随使用条件、环境有较大的差异

※1：仅形式编码为 KL41□□-□□□ KL45□□-□□□ 时。

## 17-5. 仪表废弃时锂电池的拆卸方法



**注意**

客户自行更换电池可能导致破损或使用故障。


在使用过程中需要更换电池时,请和本公司或营业网点联系。

由于考虑到环保等问题,在废弃本仪表前先拆下电池,将电池作专门处理后再废弃本仪表。

### 1. 关于电池的拆卸


#### 1) 机芯的取出

- ① 打开门。
- ② 将电源开关置于 OFF。
- ③ 指针倒向前方, 打开刻度板。
- ④ 拆下 3 根机芯固定螺钉, 将机芯拉出。

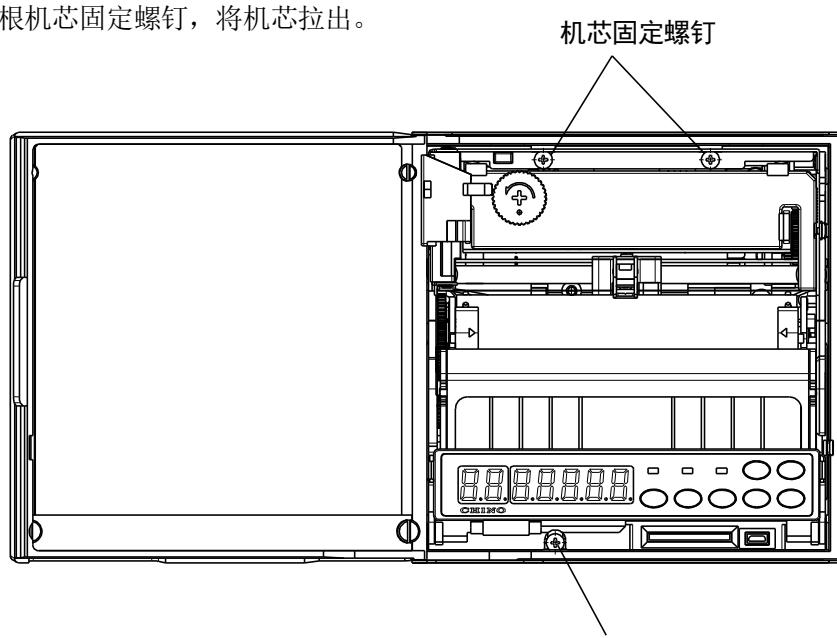


#### 2) 电池的拆卸

- ① 电池在机芯的后方。

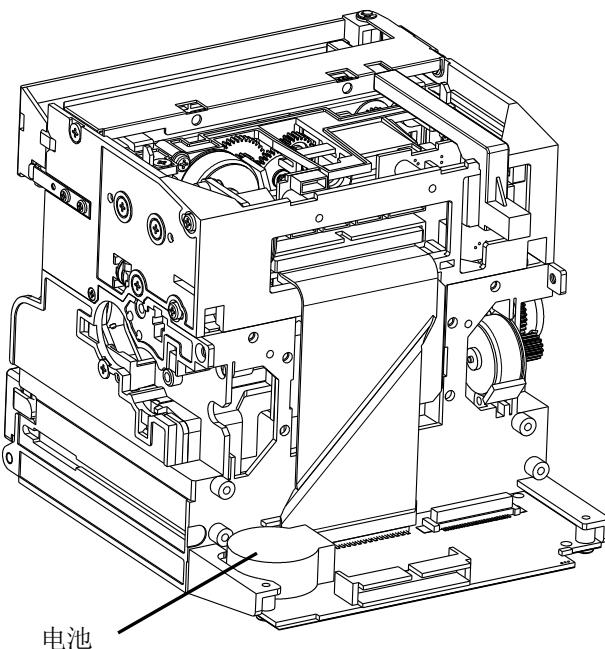

②使用头部较细的工具，将电池从电池盒中拆下。

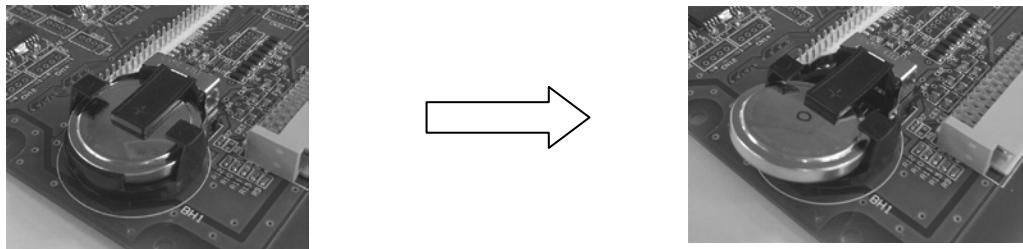


- ①本仪表的零件中含有低于RoHS指令中规定含量的微量有害化学物质。  
②废弃本仪表时，请务必委托专业公司实施废弃。  
或者根据当地政府的规定废弃。  
③本仪表中使用了锂电池，锂电池请务必委托专业公司进行废弃。  
④本仪表的包装箱及聚氯乙烯袋、缓冲材料、密封材料等请根据当地政府规定的垃圾收集分类方法进行分类、回收。

# 18. 输入种类和单位的编码


标签 2 记述了输入规格等的规格明细（拉出记录纸盒后可以确认）。

- ①单量程：单位用编码显示。
- ②各通道量程：各通道的输入规格显示在规格栏里，单位及输入种类用编码显示。

(例) 1P=-50 \* 150 °C (M1)

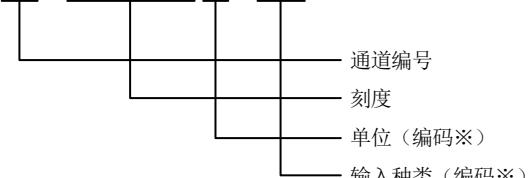

※输入种类、单位若没有编码的，标注实际的输入种类、单位。

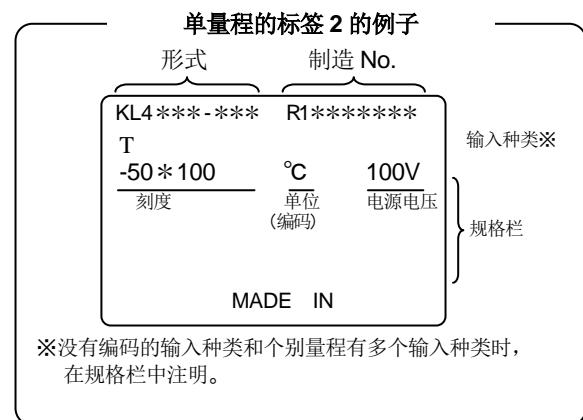

## ■输入种类的编码

输入种类	编码	输入种类	编码	输入种类	编码
B	B	WRe5-WRe26	W	-6.9 — 6.9mV※	
R	R	CR-AuFe	A	-13.8 — 13.8mV※	
S	S	Platinel※		-27.6 — 27.6mV※	
K	K	U※		-69.0 — 69.0mV※	
E	E	L※		-5 — 5V※	
J	J	Au / Pt※			
T	T	Pt100	13		
N	N	旧 Pt100※			
NiMo-Ni※		JPt100	10		
PtRh40-PtRh20	P	Pt50※			
W-WRe26	O	Pt-Co	PC		

※未编码

## ■单位的编码

单位 ※	编码	单位 ※	编码	单位 ※	编码	单位 ※	编码
°C	°C	pH	PH	mmH <sub>2</sub> O	33	mol	61
				mmHg	34	ppm	62
K	K	m / s	11	kg / cm <sup>2</sup>	35	ppmSO <sub>2</sub>	63
Hz	HZ	m / min	12	Torr	36	ppmCO	64
g	G	m <sup>3</sup> / S	14	kcal	42	ppmCO <sub>2</sub>	65
kg	KG	m <sup>3</sup> / min	15	cal	43	%	91
A (直流)	A	m <sup>3</sup> / h	16	Cal	44	%RH	92
mA (直流)	MA	kg / h	17	A (交流)	51	其他	99
V (直流)	V	t / h	18	mA (交流)	52	无单位	无
mV (直流)	MV	rpm	21	μV (直流)	54		
kW (交流)	KW	ton	31	V (交流)	55		

※单位是印在刻度板上的文字。“直流”在文字下有“—”标注，“交流”在文字下有“~”标注。

单位的文字为 2 位。单位文字是有限制的（例如 m<sup>3</sup> 的 3 只能是大字体等）。

# 19. 规格

■输入规格		记录纸快速走纸 瞬时按下走纸0.1mm，连续按下快速走纸（约600mm/分）。	FEED键进行操作																			
测量点数	6点		瞬时按下走纸0.1mm，连续按下快速走纸（约600mm/分）。																			
输入种类	每个输入指定刻度（但只能是热电偶和直流电压或热电阻和5V量程中选择1种）最多可6重刻度。 [直流电压] ±6.9mV、±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±5V [直流电流] 用外接受信电阻对应（100Ω、250Ω） [热电偶] K、E、J、T、R、S、B、N、U、L、W-WRe26、WRe5-WRe26、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、CR-AuFe、Platinel II [热电阻] Pt100、旧Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co		每个通道分别设定。																			
			记录基准通道和测量值的差、或设定值和测量值的差。																			
			按任意的间隔时间，在模拟记录上进行数字记录。打印项目为时刻、通道编号、数据、单位。设定间隔时间和开始时刻。间隔时间受走纸速度限制。																			
			要求时中断模拟记录进行数字记录。打印项目为时刻、通道编号、数据、单位。连续要求时有接受次数的限制。																			
测量周期	6点/5秒		定时打印																			
输入分辨力	约1/40000以上（换算到基准量程）		受走纸速度限制，打印年月日、时刻和时刻线、记录纸记录下限上限、通道编号。																			
输入阻抗	热电偶·直流电压：约6MΩ以上 直流电压：约1MΩ		开机时打印																			
断偶保护	热电偶、热电阻时，各输入通道均可选择 None / UP / DOWN（订货时指定）。 直流电压时不可选择。 检测出过量程的最长时间为测量周期的3倍。		走纸速度 在1—1500mm/小时范围内以1mm间隔任意设定。也可设定为特殊的12.5mm/小时。																			
允许信号源阻抗	[热电偶·直流电压] 无断偶保护…1kΩ以下 有断偶保护…100Ω以下 [热电阻] 单线10Ω以下。但3线须相同。		报警打印 报警发生时打印发生时刻、通道编号、报警种类、报警号。 报警解除时打印解除时刻、通道编号、横杠、报警号。 可记忆最多48个数据。																			
最大施加电压	热电偶·直流电压（±5V量程以下）…±10V以下 直流电压（±10V量程以上）…±60V以下 热电阻…±5V以下	列表打印 要求时中断模拟记录进行列表打印。 ①「列表1」…打印主要设定情报 年月日、时刻、通道设定情报、记录设定情报、报警设定情报 ②「列表2」…打印附加的设定情报 年月日、时刻、附加的设定情报、选件设定情报 ③「列表3」…打印列表1+列表2 年月日、时刻、列表1+列表2 ④其他 有打印中断功能。连续要求时有接受次数的限制。																				
测量电流	热电阻…1mA±20%																					
最大共模电压	30V AC / 60V DC																					
共模抑制比	130dB以上（50/60Hz）																					
串模抑制比	50dB以上（50/60Hz）																					
端子板	脱卸式	通道编号打印 受走纸速度限制，打印通道编号。																				
精度	参照测量量程·精度·显示分辨率表																					
基准点补偿精度	参照基准点补偿精度表																					
温度漂移	±0.01%FS/℃ 换算为基准量程电动势	记录纸用完检知 用状态LED通知。检知用完后记录自动停止（其他为通常动作）。																				
■记录规格																						
记录方式	6色色带打点（模拟记录及数字记录·打印）	■指示 显示规格 数 字 显 示 7段红色LED（贴膜LED方式） 通道编号…2位 数据显示…5位																				
记录色	模拟记录 <table border="1"><tr><td>CH</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>色</td><td>红</td><td>黑</td><td>蓝</td><td>绿</td><td>褐</td><td>紫</td></tr></table>		CH	1	2	3	4	5	6	色	红	黑	蓝	绿	褐	紫	模拟指示 180mm刻度板（可分通道） 红色标志线指针					
CH	1	2	3	4	5	6																
色	红	黑	蓝	绿	褐	紫																
	数字记录·打印 <table border="1"><tr><td>定时刻录</td><td>红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复</td></tr><tr><td>数据打印</td><td>红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复</td></tr><tr><td>差记录</td><td>和模拟记录通道同色</td></tr><tr><td>定时打印</td><td>红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复 但时刻、时刻线、走纸速度为黑色</td></tr><tr><td>开机时打印</td><td>红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复</td></tr><tr><td>记录开始时打印</td><td>红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复</td></tr><tr><td>报警打印</td><td>发生时：红、解除时：绿</td></tr><tr><td>列表打印</td><td>黑 但通道个别项目和模拟记录通道同色</td></tr><tr><td>通道编号打印</td><td>和模拟记录通道同色</td></tr><tr><td>设定变更记号</td><td>黑</td></tr></table>	定时刻录	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复	数据打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复	差记录	和模拟记录通道同色	定时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复 但时刻、时刻线、走纸速度为黑色	开机时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复	记录开始时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复	报警打印	发生时：红、解除时：绿	列表打印	黑 但通道个别项目和模拟记录通道同色	通道编号打印	和模拟记录通道同色	设定变更记号	黑	模拟指示不灵敏区 0.2%
定时刻录	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复																					
数据打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复																					
差记录	和模拟记录通道同色																					
定时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复 但时刻、时刻线、走纸速度为黑色																					
开机时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复																					
记录开始时打印	红、黑、蓝、绿、褐、紫的6色反复																					
报警打印	发生时：红、解除时：绿																					
列表打印	黑 但通道个别项目和模拟记录通道同色																					
通道编号打印	和模拟记录通道同色																					
设定变更记号	黑																					
		状态 L E D ①REC：绿色LED 不亮…记录停止中 闪烁…记录纸用完检知时 亮…记录中 ②ALM：红色LED 不亮…全报警OFF 闪烁…报警ON通知																				
		操作 设定键部 MODE : 功能切换 SEL : 设定项目选择 ▼ : 逆步进 ▲ : 步进 ENT : 设定内容登录 REC : 记录开始/停止 FEED : 记录纸快速走纸																				
记录纸	折叠式 (全幅114mm、全长10m、有效记录幅100mm)	前面工程接口 miniUSB接口																				
记录周期	约5秒/1点																					
记录不灵敏区	0.2%																					

■一般规格		电源频率	一般电源规格…50 / 60Hz ± 0.5%
定格电源电压	一般电源规格…100 — 240V AC	安装姿势	前后±0°、左右±0°
电源频率	一般电源规格…50 / 60Hz	安装条件	单体仪表屏安装（上下左右要有空隙）
消耗功率	一般电源规格…MAX38VA 100VAC 平衡时 17VA 240VAC 平衡时 23VA	设置高度	海拔 2000m 以下
		振动	0 m/s <sup>2</sup>
		冲击	0 m/s <sup>2</sup>
		风	无
		外部干扰	无
		通电时间	30 分以上
内存保护		■正常动作条件	
(写入次数 100 万次以下)		周围温度	0 — 50°C (20—65%RH 但不结露)
锂电池保持时钟数据 (1 日 8 小时以上通电时, 可保持 10 年以上) (电池容量低下时, 会显示报警画面。)		周围湿度	20 — 80%RH 但不结露 (5—45°C)
		电源电压	一般电源规格…100 — 240V AC ± 10%
		电源频率	一般电源规格…50 / 60Hz ± 2%
时钟精度		安装姿势	前倾 0°、后倾 0 — 30°、左右 0 — 10°
30 日内±2 分以内 (基准动作条件下的精度。不包括电源 ON / OFF 造成的误差)		安装条件	单体仪表屏安装（上下左右要有空隙）
绝缘电阻		设置高度	海拔 2000m 以下
1 次端子—接地端子间…20MΩ 以上 (500V DC) 2 次端子—接地端子间…20MΩ 以上 (500V DC) 1 次端子—2 次端子间…20MΩ 以上 (500V DC) ※1 次端子…一般电源端子 (100 — 240V)、 机械继电器 a 接点 线圈器 c 接点 报警输出端子 2 次端子…1 次端子 · 接地		振动	0 m/s <sup>2</sup> (10 — 60Hz)
		冲击	0 m/s <sup>2</sup>
		风	无
		外部干扰	无
		周围温度变化	10°C / h 以下
		■运输条件	
		周围温度	-10 — 60°C
耐电压		周围湿度	5 — 90%RH (但不结露)
1 次端子—接地端子间…1500V AC (1 分间) 基础绝缘 2 次端子—接地端子间…500V AC (1 分间) 基础绝缘 1 次端子—2 次端子间…1500V AC (1 分间) 强化绝缘 ※1 次端子…一般电源端子 (100 — 240V)、 机械继电器 a 接点 线圈器 c 接点 报警输出端子 2 次端子…1 次端子 · 接地端子以外的全端子		振动	4.9 m/s <sup>2</sup> 以下 (10 — 60Hz)
		冲击	392 m/s <sup>2</sup> 以下
※出厂包装状态下		■保管条件	
		周围温度	-10 — 40°C 5 — 90%RH (但不结露) 40 — 60°C 5 — 65%RH (但不结露) (长期保管的周围温度为 10 — 30°C)
外壳材质		振动	0 m/s <sup>2</sup> (10 — 60Hz)
[前面] 门…铝压铸 (ADC12) 玻璃…钠玻璃 [后部] 外壳…冷扎钢板 (SPCC)		冲击	0 m/s <sup>2</sup>
外壳色		※出厂包装状态下 可能需要重新调整	
[前面] 门…黑 (相当孟塞尔色标 N3.0) 玻璃…无色透明 [后部] 外壳…灰色 (相当孟塞尔色标 N7.0)			
外形尺寸	288H × 288W × 195D (带通信、报警、外部驱动选件时为 216D) ※D 为仪表屏内深度尺寸		
端子螺丝	电源端子 …M4.0 接地端子…M4.0 测量输入端子…M3.5 报警输出端子…M3.5 外部驱动端子…M3.5 通信端子 …M3.0		
质量	约 8.0kg (全选件)		
安装尺寸	仪表屏嵌入式安装 安装件左右安装		
仪表屏开孔尺寸	138×138		
CE 标志	EN61326-1 EN61010-1 EN61010-2-030 ※在 EMC 指令测试条件下, 可能产生有相当于最大±20%、或最大±2mV 两者中较大值的指示值波动		
UL	UL61010-1		
c-UL	CAN / CSA C22.2 No. 61010-1		
环境适应	符合 RoHS 指令 符合 EU 新电池指令 符合 PFOS 规定 符合千野的环境指标要求		
包装材	使用符合环保的材料		
■基准动作条件			
周围温度	23°C ± 2°C		
周围湿度	55%RH ± 10% (但不结露)		
电源电压	一般电源规格…100V AC ± 1%		

■ 测量量程

精度 分辨力

输入种类	测量量程	基准量程	显示分辨率	精度	例外规定
直流电压  直 流 电 压	DC ( mV )	-6.900 to 6.900mV	±6.9mV	5 μV	±0.2%FS±1digit
		-13.80 to 13.80mV	±13.8mV	10 μV	±0.1%FS±1digit
		-27.60 to 27.60mV	±27.6mV	10 μV	
		-69.00 to 69.00mV	±69.0mV	10 μV	
	DC ( V )	-5.00 to 5.00V	±5V	10mV	±0.1%FS±1digit
热 电 偶	K	-150.0 to 150.0°C	±6.9mV	0.1°C	±0.2%FS±1digit
		-200.0 to 300.0°C	±13.8mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 600.0°C	±27.6mV	0.1°C	
		-200 to 1370°C	±69.0mV	1°C	
	E	-200.0 to 350.0°C	±27.6mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200 to 900°C	±69.0mV	1°C	
	J	-200.0 to 500.0°C	±27.6mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200 to 1200°C	±69.0mV	1°C	
	T	-150.0 to 150.0°C	±6.9mV	0.1°C	±0.2%FS±1digit
		-200.0 to 250.0°C	±13.8mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 400.0°C	±27.6mV	0.1°C	
	R	0 to 1760°C	±27.6mV	1°C	±0.1%FS±1digit
	S	0 to 1760°C	±27.6mV	1°C	±0.1%FS±1digit
	B	0 to 1820°C	±13.8mV	1°C	±0.1%FS±1digit
	N	-200.0 to 200.0°C	±6.9mV	0.1°C	±0.2%FS±1digit
		-200.0 to 400.0°C	±13.8mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 750.0°C	±27.6mV	0.1°C	
		-200 to 1300°C	±69.0mV	1°C	
	U	-150.0 to 150.0°C	±6.9mV	0.1°C	±0.2%FS±1digit
		-200.0 to 250.0°C	±13.8mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200.0 to 500.0°C	±27.6mV	0.1°C	
		-200.0 to 600.0°C	±69.0mV	0.1°C	
	L	-200.0 to 500.0°C	±27.6mV	0.1°C	±0.1%FS±1digit
		-200 to 900°C	±69.0mV	1°C	
W-WRe26	0 to 2315°C	±69.0mV	1°C	±0.15%FS±1digit	0 to 400°C: ±0.3%FS±1digit
WRe5-WRe26	0 to 2315°C	±69.0mV	1°C	±0.2%FS±1digit	
NiMo-Ni	0 to 1310°C	±69.0mV	1°C	±0.2%FS±1digit	
Platinel II	0.0 to 150.0°C	±6.9mV	0.1°C	±0.15%FS±1digit	
	0.0 to 350.0°C	±13.8mV	0.1°C		
	0.0 to 650.0°C	±27.6mV	0.1°C		
	0 to 1390°C	±69.0mV	1°C		

输入种类		测量量程	基准量程	显示分辨力	精度	例外规定
	PtRh40-PtRh20	0 to 1880°C	±13.8mV	1°C	±0.2%FS±1digit	0 to 400°C: ±1.5%FS±1digit 400 to 800 °C : ± 0.8%FS ± 1digit
	CR-AuFe	0.0 to 280.0K	±6.9mV	0.1K	±0.2%FS±1digit	0 to 20K: ±0.5%FS±1digit 20 to 50K: ±0.3%FS±1digit

输入种类	测量量程	基准量程	显示分辨力	精度	例外规定
热电阻	Pt100 -50.0 to 50.0°C -100.0 to 100.0°C -140.0 to 150.0°C -200.0 to 300.0°C -200.0 to 649.0°C	120 Ω 140 Ω 160 Ω 220 Ω 340 Ω	0.1°C	±0.1%FS±1digit	
	旧 Pt100 -50.0 to 50.0°C -100.0 to 100.0°C -140.0 to 150.0°C -200.0 to 300.0°C -200.0 to 649.0°C	120 Ω 140 Ω 160 Ω 220 Ω 340 Ω	0.1°C		
	JPt100 -50.0 to 50.0°C -100.0 to 100.0°C -140.0 to 150.0°C -200.0 to 300.0°C -200.0 to 649.0°C	120 Ω 140 Ω 160 Ω 220 Ω 340 Ω	0.1°C		
	Pt50 -200.0 to 649.0°C	220 Ω	0.1°C	±0.1%FS±1digit	
	Pt-Co 4.0 to 374.0K	220 Ω	0.1K	±0.15%FS±1digit	4 to 20K: ±0.5%FS±1digit 20 to 50K: ±0.3%FS±1digit

※基准动作条件下的测量量程换算精度。热电偶还要加上基准点补偿精度。

※在EMC指令条件下，可能产生有相当于最大±20%、或最大±2mV两者中较大的指示波形。

K、E、J、T、R、S、B、N: IEC584 (1977、1982)、JIS C 1602-1995、JIS C 1605-1995

W-WRe26、NiMo-Ni、Platinel II、PtRh40-PtRh20、CR-AuFe: ASTM E1751

WRe5-WRe26: ASTM E988

U、L: DIN43710-1985

Pt100: IEC751 (1995)、JIS C 1604-1997

旧 Pt100: IEC751 (1983)、JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989

JPt100: JIS C 1604-1981、JIS C 1606-1986

Pt50: JIS C 1604-1981

Pt-Co: CHINO

### ■ 基准点补偿精度

输入种类	基准点补偿精度	
	周围温度: 23°C ±10°C	周围温度: 左面以外的范围
K、E、J、T N Platinel II	±0.5°C 或 20 μV 相当值中较大的值	±1.0°C 或 40 μV 相当值中较大的值
上述以外	±1.0°C 或 40 μV 相当值中较大的值	±2.0°C 或 80 μV 相当值中较大的值



总公司 〒173-8632 东京都板桥区熊野町32-8  
销售方：上海大华千野仪表有限公司  
地址：上海市 浦东新区 宁桥路 615 号  
电话：(021) 50325111  
邮编：201206  
传真：(021) 50326120  
网址：[www.dh-chino.com](http://www.dh-chino.com)  
E-mail：[sdc@dh-chino.com](mailto:sdc@dh-chino.com)

TEL (03) 3956-2111 (总机) FAX (03) 3956-6762  
制造方：千野测控设备(昆山)有限公司  
地址：江苏省 昆山市 巴城镇石牌  
相石路 449-3 号  
电话：0512-57881000  
传真：0512-57881710